


## 改善箇所説明図



制動倍力装置（ブレーキブースター）

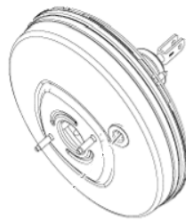

基準不適合発生箇所

### 不具合の内容

制動倍力装置（ブレーキブースター）において、ダイヤフラムの製造が不適切なため、ダイヤフラムの厚さが規定を超えているものがある。そのため、ダイヤフラムの湾曲部に亀裂が入り、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、ブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ブレーキブースターを対策品に交換する。

識別：右ストラットタワー上部前方に黄色いペイントを塗布する。

注：  内は対象部品を示す。