
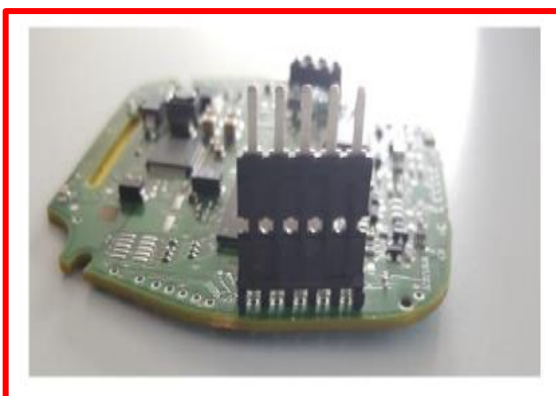
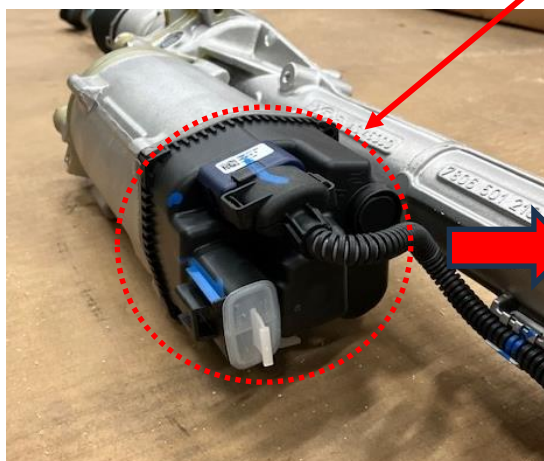


改善箇所説明図

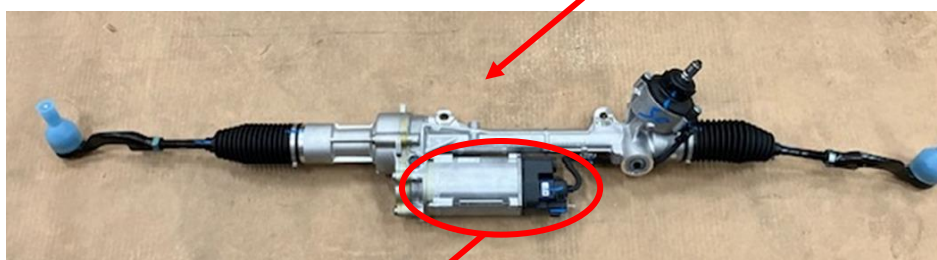

 は、不具合箇所を示す

<不具合の状況>

電動パワーステアリングシステムにおいて、コネクタの加工装置のメンテナンスが不十分なため、基板の端子が正しく挿入されていないものがある。そのため、走行振動等により回路が断線し、ステアリングアシストが失われるおそれがある。

<改善内容>

全車両、電動パワーステアリングギヤアセンブリを良品に交換する。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に黄色ペイントを塗布する。