


改善箇所説明図

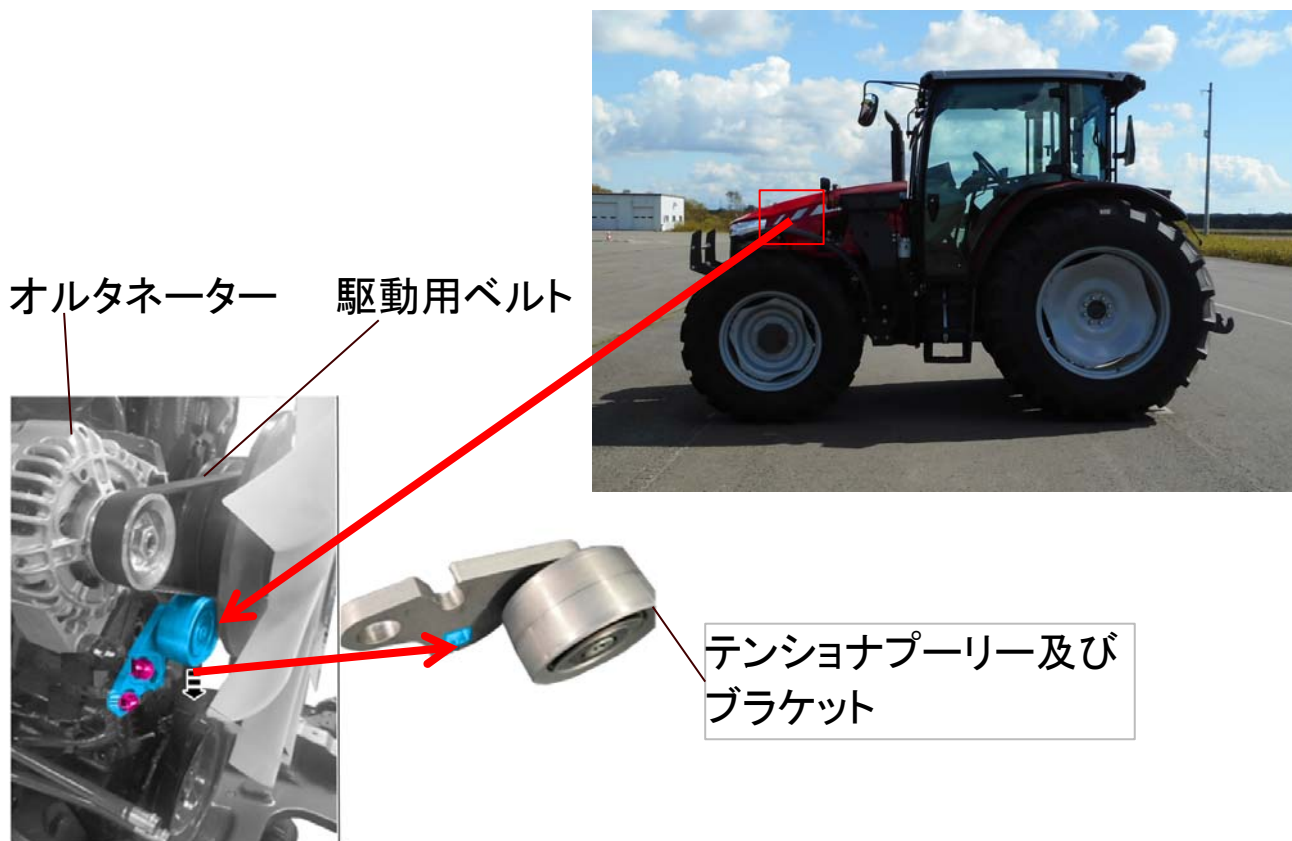

注: □ は、交換する部品を示す。

(不具合内容)

農耕トラクタの原動機において、冷却装置等の駆動用ベルトの張力を維持するテンショナプーリーの製造が不適切なため、駆動用ベルトの振動によりテンショナプーリーに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ウォーターポンプやオルタネーターが停止して警告灯が点灯し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

(改善内容)

全車両、当該テンショナプーリーとブラケットを良品と交換する。

識別: 改善実施済み車両には、車両後方右側にリコール届出番号(外-4028)のステッカーを貼付ける。