


改善箇所説明図

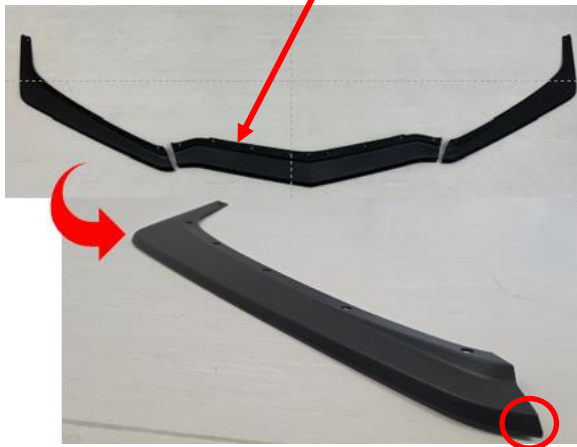

○ は、不具合箇所を示す

<不具合内容>

フロントエンドスポイラーにおいて設計検討が不適切なため、端部の切削加工が不十分なため、保安基準に適合しない。

<改善内容>

全車両、フロントエンドスポイラーを保安基準に適合するよう切削する。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に赤色ペイントを塗布する。