


改善箇所説明図

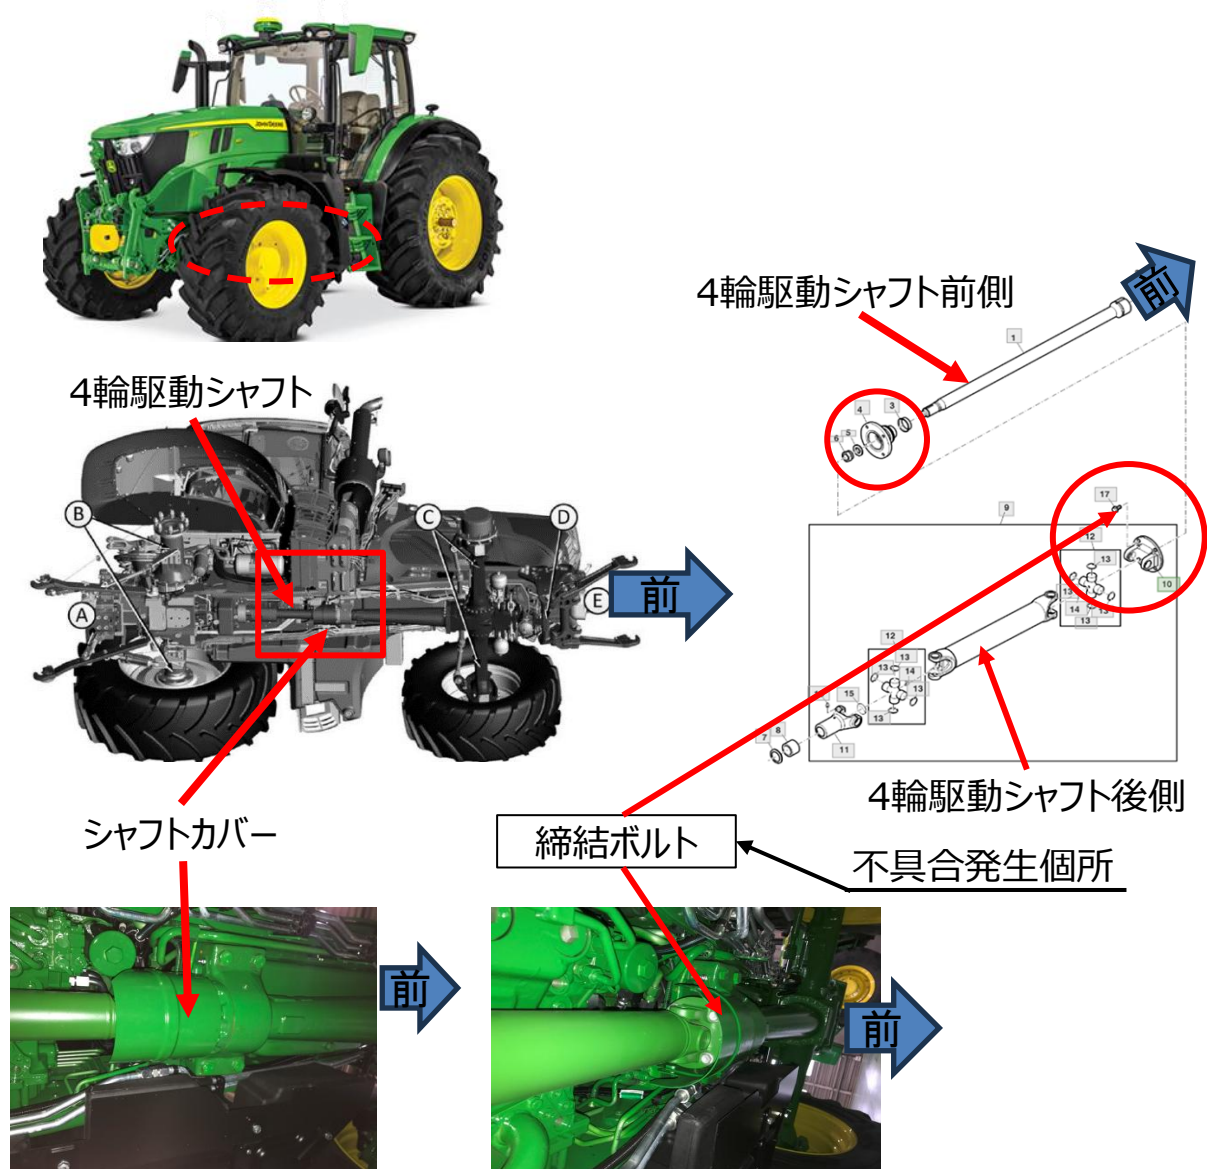

不具合の内容

農耕用トラクタの4輪駆動シャフト締結ボルトにおいて、製造工程が不適切であったため、締付けトルクが不足しているものがある。

そのため、そのままの状態で使用を続けると、締結ボルトの緩みが発生し、最悪の場合、締結ボルトが脱落し4輪駆動シャフトが外れ、シャフトカバーに干渉し異音が発生するおそれがある。

改善内容

全車両、4輪駆動シャフト締結ボルトを規定トルクで締め付ける。

ボルトが緩んでいる場合は、新品のボルトに交換し規定トルクで締め付ける。

ボルトが脱落している場合は、新品のボルトを規定トルクで締め付ける。

は締付部品を示す。

識別

運転席左側に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 外-4053のステッカーを貼付する。