


## 改善箇所説明図

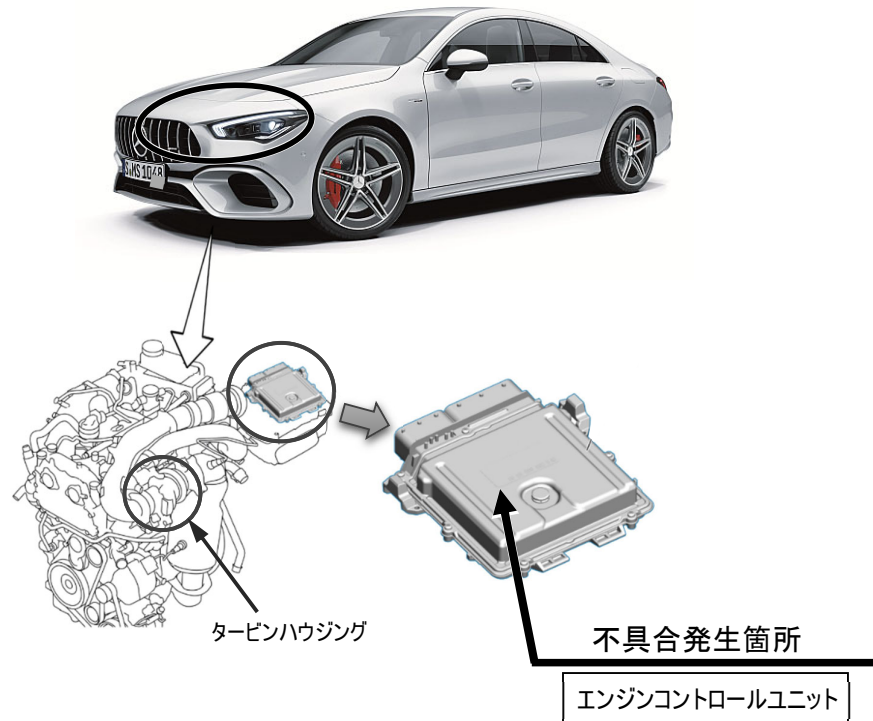

注:   は、対策された制御プログラムに書き換える部位を示す。

エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、ターボチャージャーのタービンハウジングのノズル部分の製造誤差に対して、エンジンの制御プログラムが十分に許容できないことがある。そのため、負荷や回転域において排気ガスの流速が変化しタービンに作用する効率が変化して出力特性が変化し、最悪の場合、排出ガス値が規制値を超えるおそれがあるがある。

### 改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策された制御プログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する