


改善箇所説明図

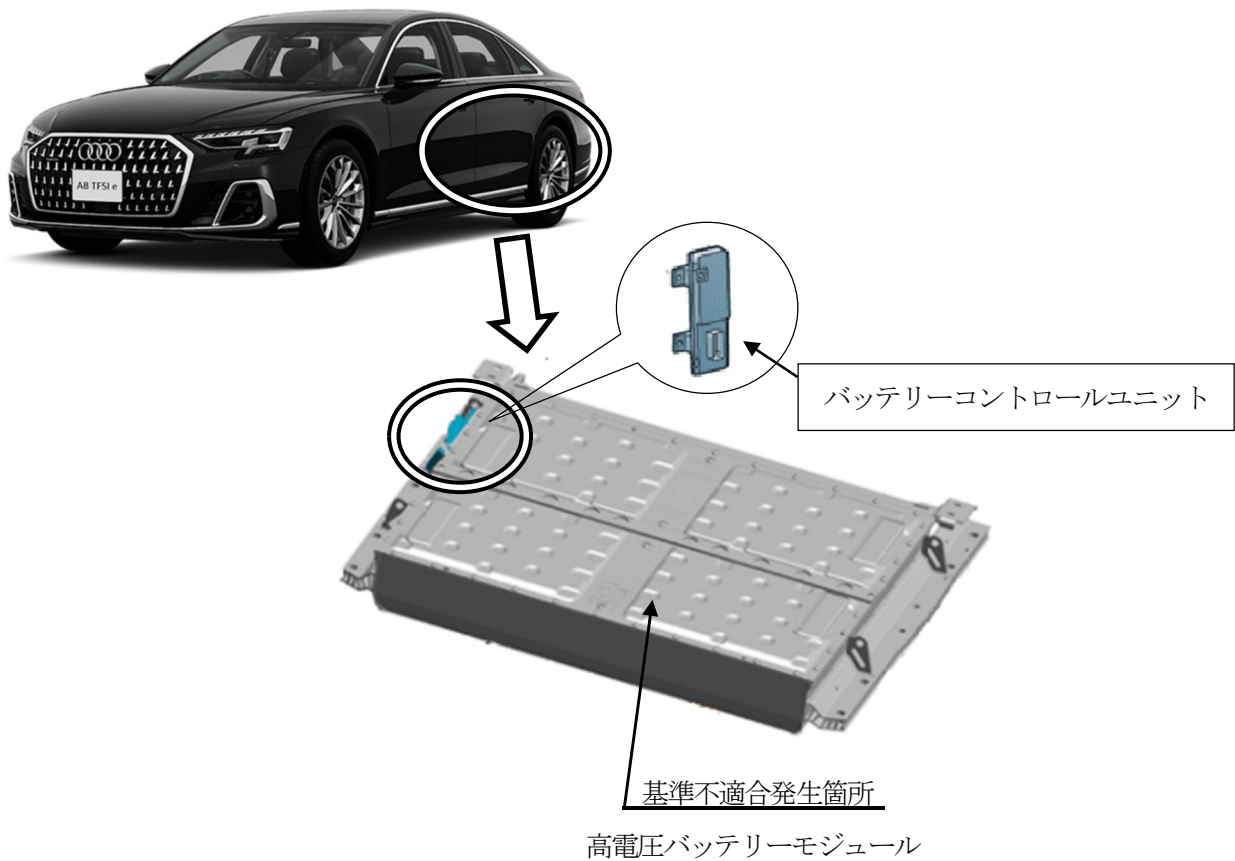

注： は、プログラムを更新する部品を示す。

高電圧バッテリーモジュールにおいて、製造工程が不適切なため、使用過程で重要な技術パラメータに偏差が生じることがある。そのため、高電圧バッテリーの充電時に当該モジュールが過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリーコントロールユニットを、車両自己診断機能を備えた対策プログラムに書き換える。なお、当該対策プログラムにより高電圧バッテリーモジュールの異常が確認された場合は、高電圧バッテリーの点検を行い、必要に応じてバッテリーモジュールを良品と交換する。

識別：「93QQ」と記入したキャンペーステッカーをラゲッジルーム右側カバー側面に貼付する。