



改善箇所説明図

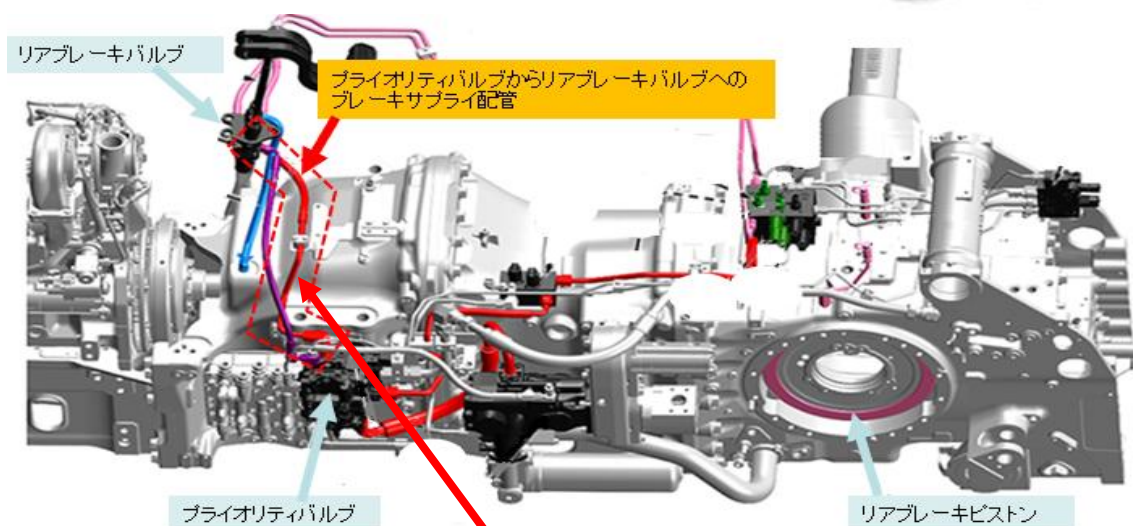

ブレーキサプライ配管

不具合発生個所

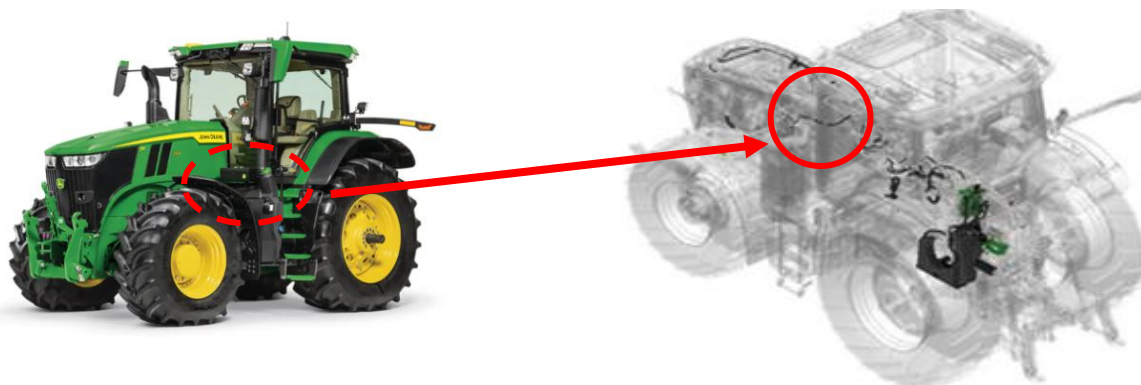

不具合の内容

農耕用トラクタの油圧回路において、ブレーキサプライ配管の一部である油圧ホースのカシメ処理が不適切なため、油圧ホースのカシメ強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると油漏れが発生し、最悪の場合、ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、ブレーキサプライ配管を良品と交換する。

は、交換部品を示す。

識別

運転席左側に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 外-4126のステッカーを貼付する。