


改善箇所説明図

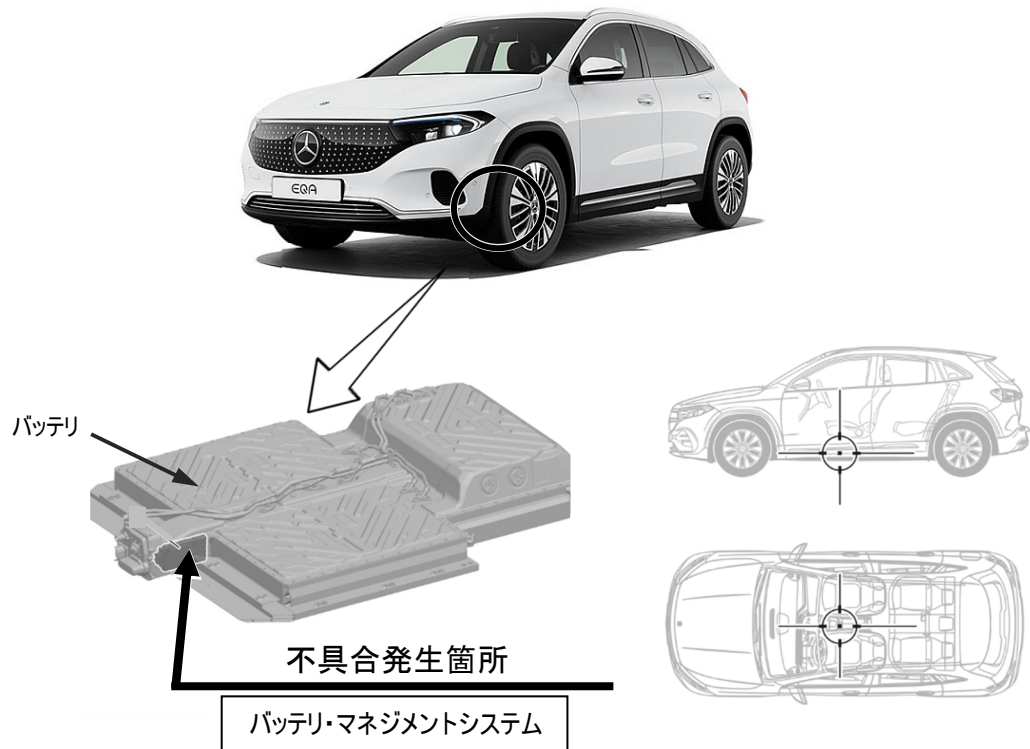

注: は、制御プログラムを書き換える部位を示す。

EV 車両のバッテリーにおいて、製造管理が不適切なため、充電率が高い状態においてバッテリーのセル内で短絡が発生することがある。そのため、走行中に警告メッセージが表示されることがあるほか、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリーを良品に交換する。なお、交換用バッテリーの準備に時間を要するため、暫定策としてバッテリー・マネジメントシステムの制御プログラムを対策された制御プログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する