


改善箇所説明図

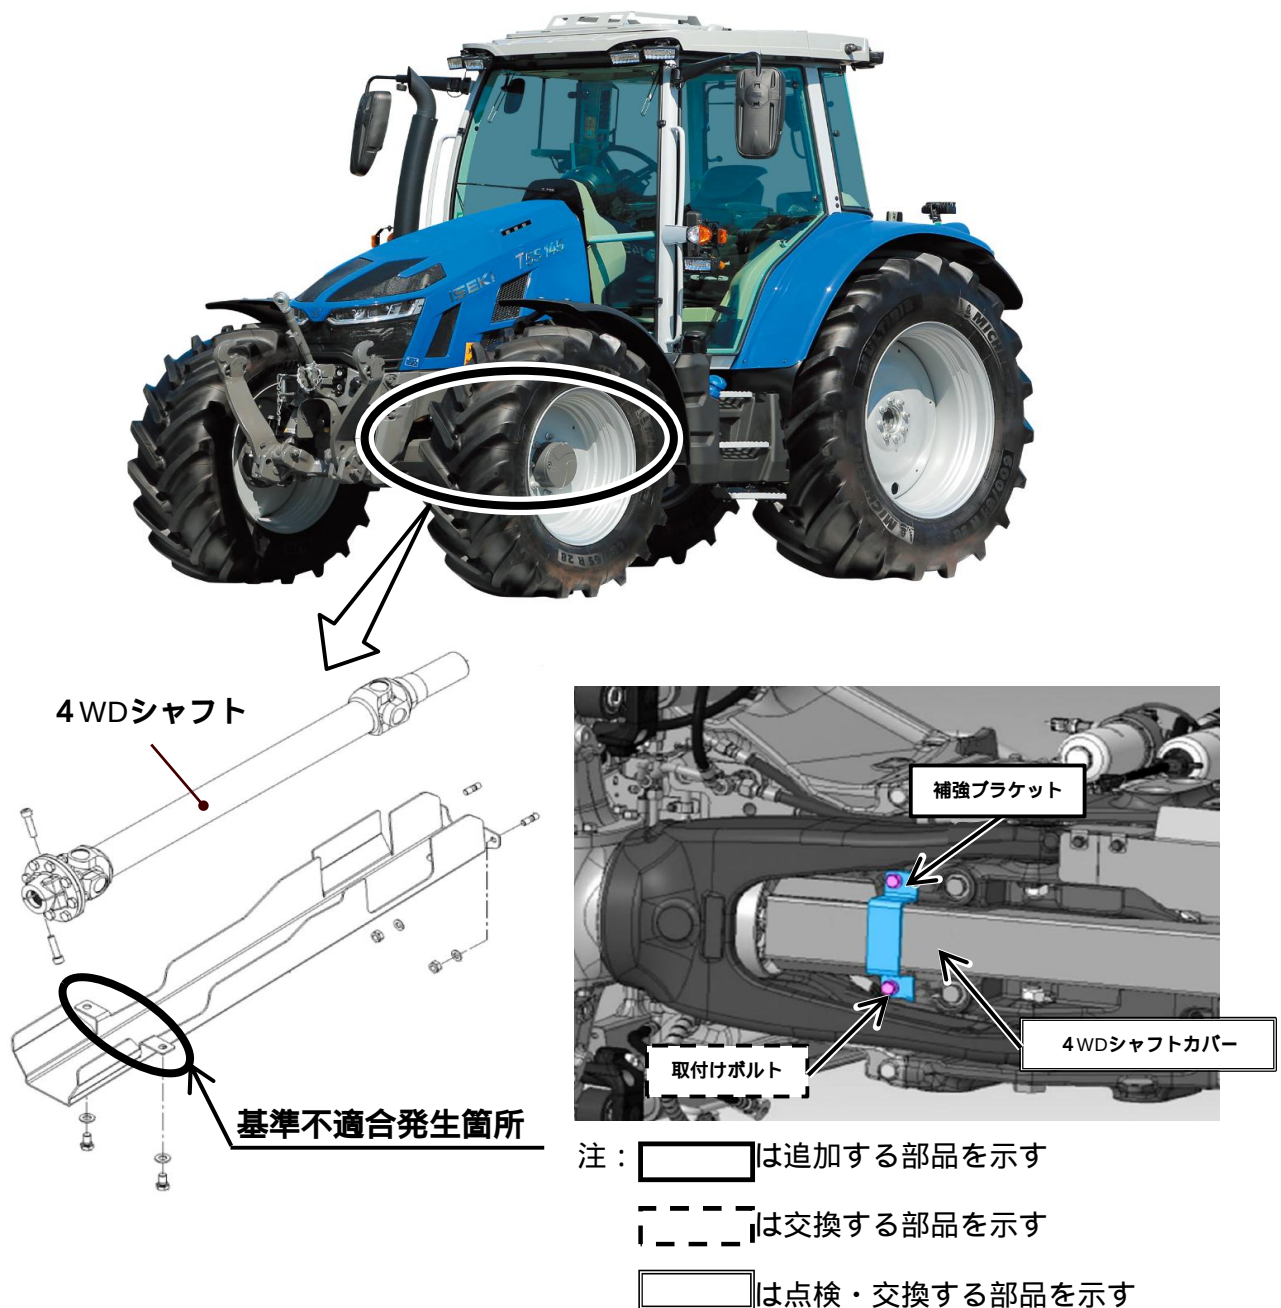

農耕トラクタの4WDシャフトカバーにおいて、設計検討が不十分なため、取付部の強度が不足している。そのため、そのまま使用を続けると、当該部位に亀裂が発生して破断し、最悪の場合、走行中に脱落して他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、取付けボルトを対策品に交換し、補強ブラケットを取付けタブに追加する。
なお、4WDシャフトカバーを点検し破損しているものは対策品に交換する。

識別：改善実施済車には、型式銘板の近傍にNO.外-4140のステッカーを貼付する。