
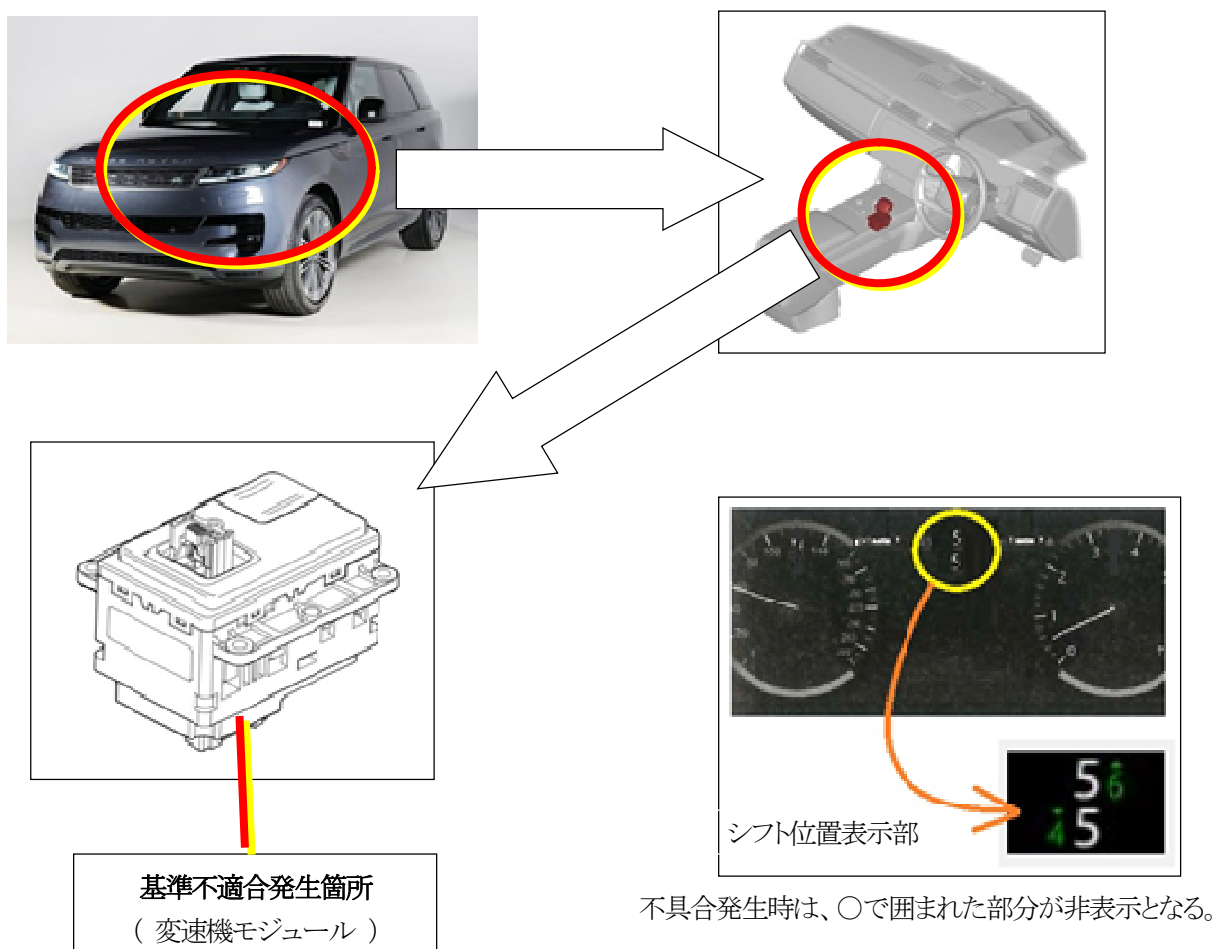


改善箇所説明図



注：  は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

変速機モジュールにおいて、部品の管理が不適切なため、変速機モジュール内の電子基板に水分が混入したものがある。そのため、変速位置の表示信号が適切に出力されず、変速機のシフト位置を示す表示がされなくなるおそれがある。また、原動機始動後にシフト位置がPレンジから変更できず、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該変速機モジュールを良品に交換する。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに黄ペイントを塗布する。