


改善箇所説明図

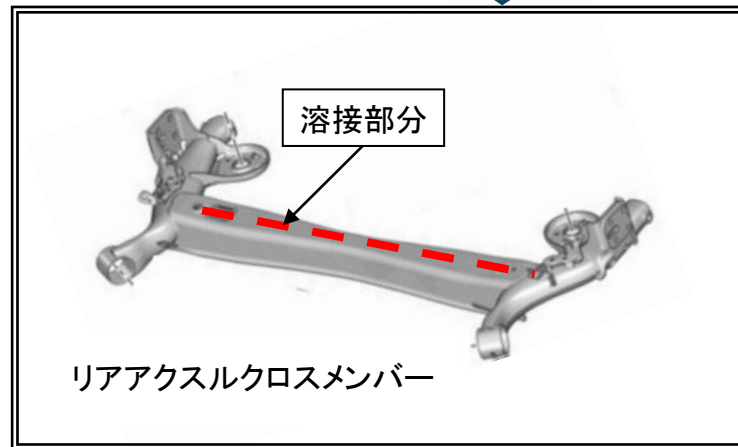

 対策部位

基準不適合部位

リアアクスルクロスメンバーにおいて、製造工程が不適切なため、当該メンバーの部材がずれた状態で溶接されたものがある。そのため、リアアクスルクロスメンバーの溶接部を起点に亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、破損して、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、リアアクスルクロスメンバーに刻印されている製造シリアル番号を点検し、該当する場合はリアアクスルクロスメンバーを良品と交換する。

識別：車台番号の左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。