


## 改善箇所説明図

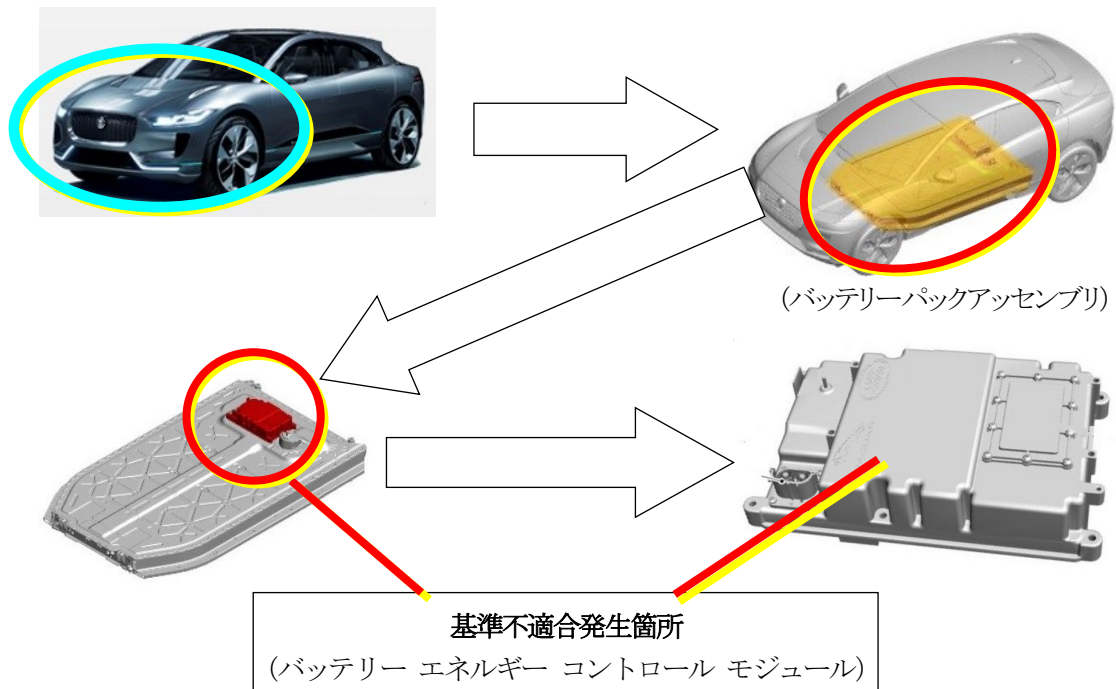

注：  は、プログラム更新部分を示す。

### 基準不適合発生箇所

令和5年7月26日付け届出番号「外－3647」及び、令和5年12月14日付け届出番号「外－3729」のリコール作業にて、バッテリー・エネルギー・コントロール・モジュールの制御プログラムを書き換えた電動機の電源装置において、車両火災が発生したものがある。このため、原因は判明していないが、同タイプの電源装置は、バッテリーパックアッセンブリ内のリチウムイオン電池より火災が発生するおそれがあることから、全車両、予防的措置として、制御プログラムを書き換える。

### 改善の内容

全車両、暫定措置として、バッテリー・エネルギー・コントロール・モジュールの制御プログラムを書き換え、最大充電容量を約90%に制御する。なお、不具合の発生原因及び対策が決定し次第、速やかに恒久対策を実施する。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。