


改善箇所説明図

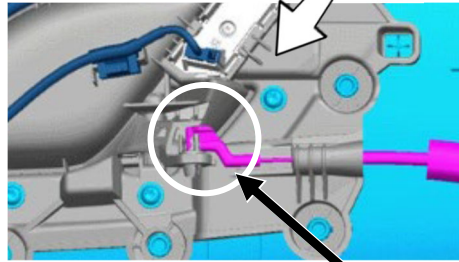

不具合発生箇所

ケーブル固定部

注： は、点検し、修正する部位を示す。

室内ドアハンドルのケーブル固定部において、組付け作業が不適切なため、ドアの繰り返しの開閉によりケーブルが外れることがある。そのため、車内からドアを開けることができず、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、全てのドアのドア開放用のケーブルの取り付け状態を点検し、必要に応じて組付けなおす。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する