


改善箇所説明図

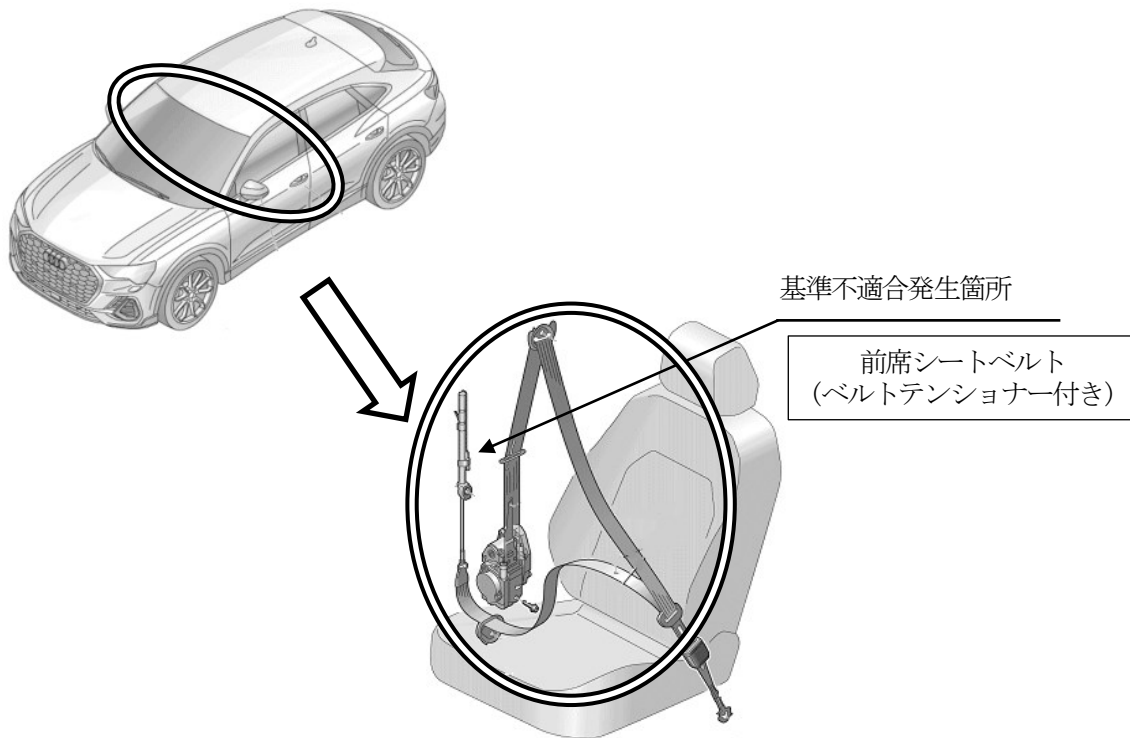

注： は、交換部品を示す。

前席シートベルトのシートベルトテンショナーにおいて、内部構成部品の製造管理が不適切なため、衝突時にプリテンショナー機構が作動した際、シートベルトの拘束力を保持するロック機構が正しく作動しないことがある。そのため、シートベルトがたるみ、衝突時の乗員保護性能が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、前席シートベルト（左右もしくはどちらか片側）を良品と交換する。

識別：「69GT」と記入したキャンペーンステッカーをラゲッジルームのパネル部に貼付する。