


改善箇所説明図

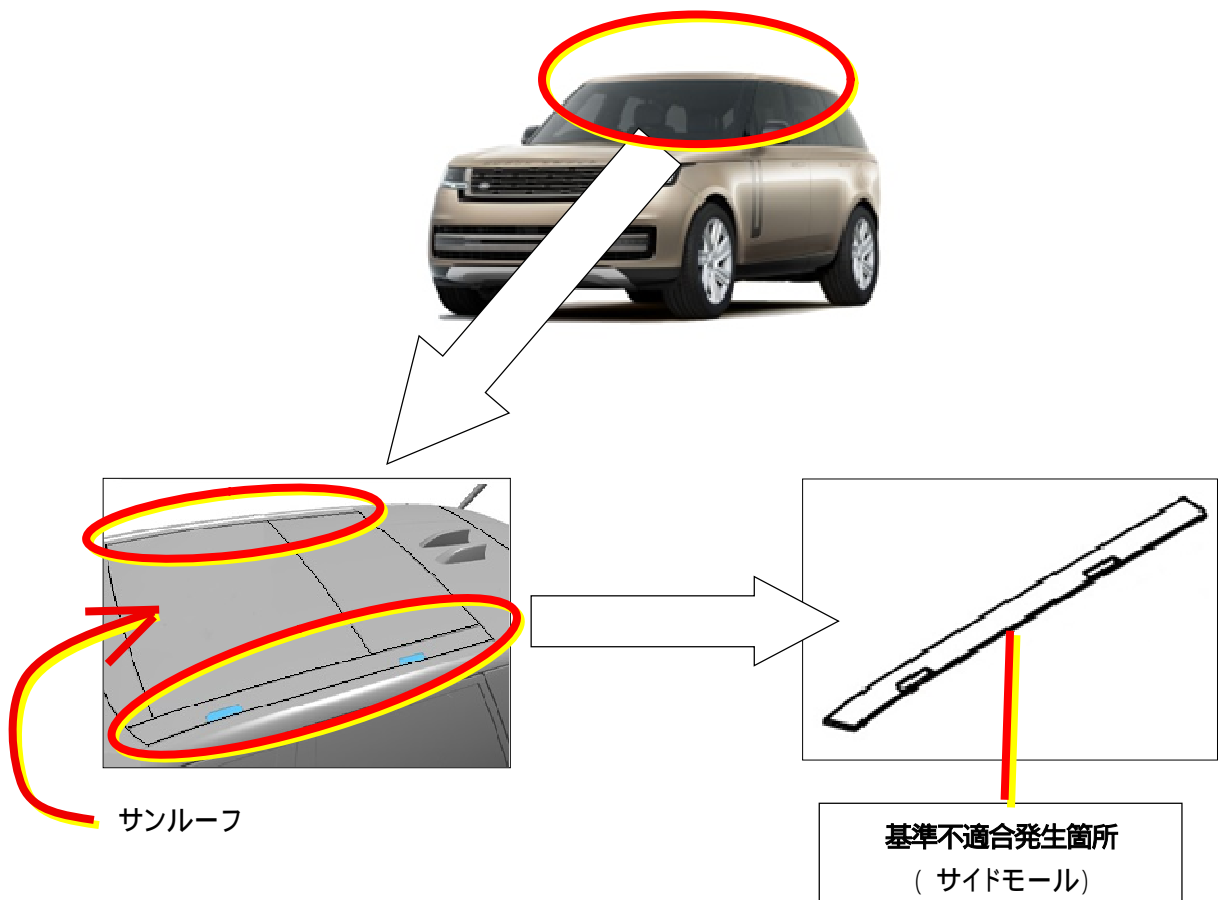

注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

サンルーフ用サイドモールにおいて、接着工程が不適切なため、接着力が弱いものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該サイドモールが剥がれて異音が発生し、最悪の場合、脱落して他の交通の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、サイドモールを新品に交換して適切に装着する。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。