


改善箇所説明図

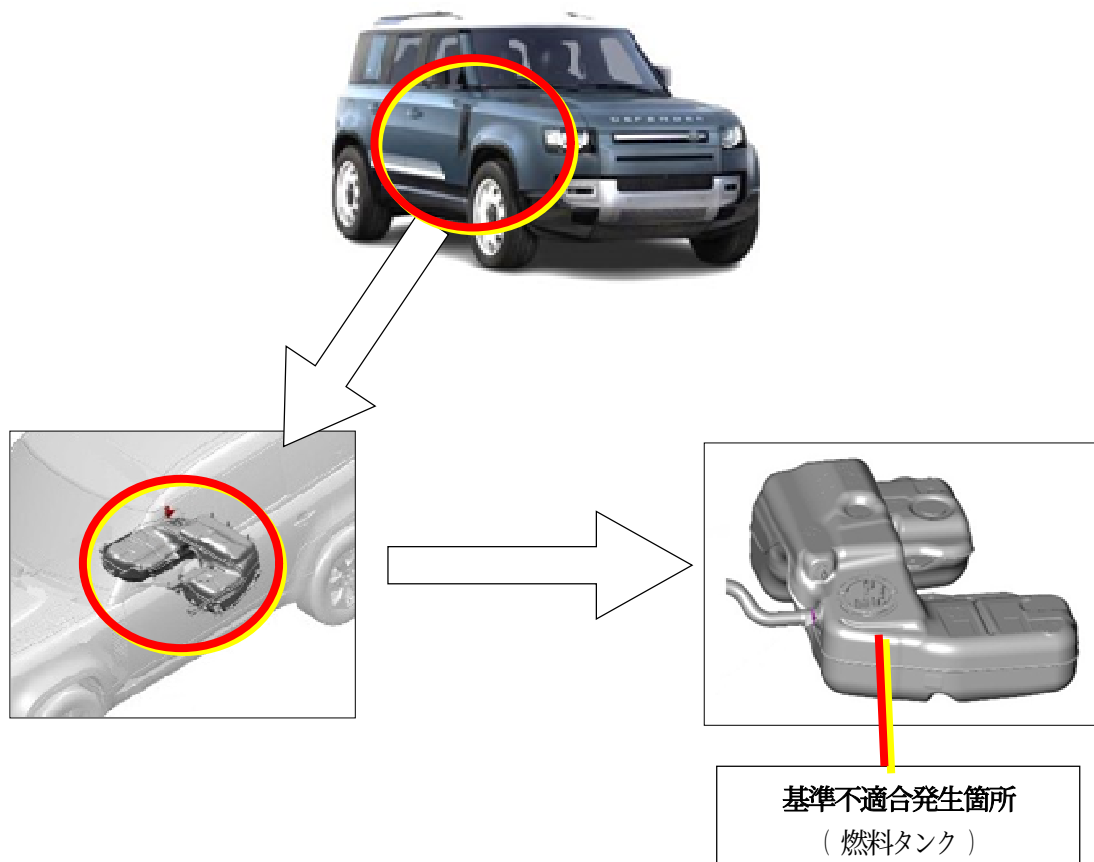

注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

樹脂製燃料タンクにおいて、製造工程が不適切なため、部分的に厚みが設計基準値に達していないものがある。そのため、衝撃等で燃料タンクが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを良品に交換する。

識別：左側タンク下部中心部に黄色ペイントを塗布する。