


改善箇所説明図

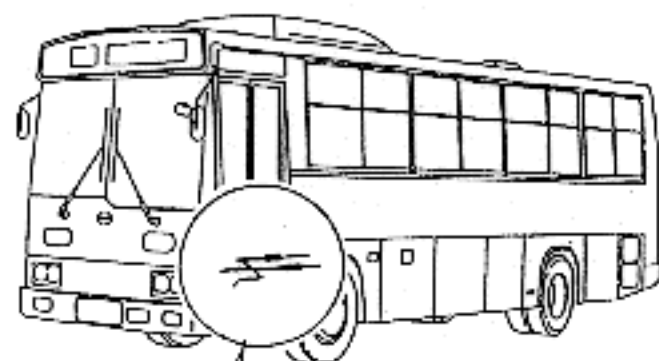

リヤブレーキ配管


不具合発生箇所

制動装置の制動力制御装置（ABS）付車において、リヤブレーキ配管が左右逆に接続されているため、ABS作動時、最悪の場合、ブレーキの効が悪くなるおそれがある。


ブースタ

リヤブレーキ配管

改善前

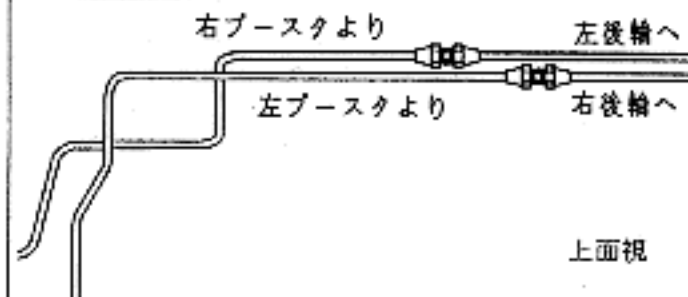


改善後

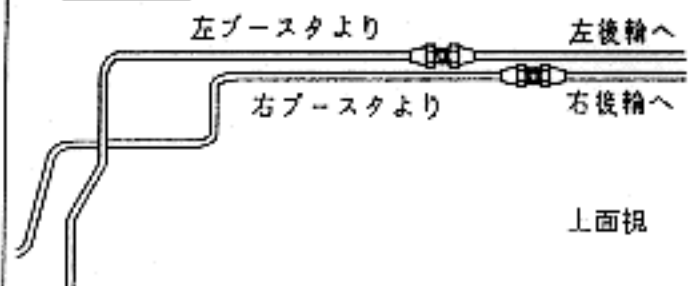

改善の内容

全車両、当該リヤブレーキの配管を対策品と交換する。

識別：黄色のペンキをモデルナンバープレート横に塗布する。

注：  は交換部品を示す。