


改善箇所説明図

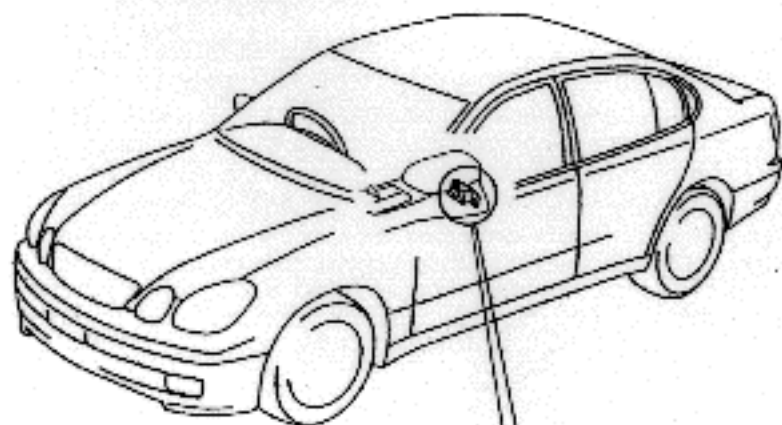


改善の内容

全車両、当該機能制御用センサを良品と交換する。

不具合発生箇所

機能制御用センサに製造不良のものが
あるため、車室内で携帯電話等を使用
した際に発生する電磁波の影響で、V
S Cが走行中に作動することがあり、
断続的に制動装置を作動させるおそれ
がある。

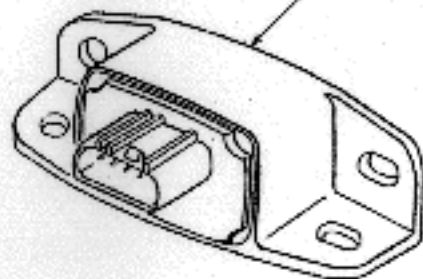

機能制御用センサ

識別：改善済車両にはボンネット内にあるバッテリー前の
ボデーパネル上面に黄色ペイントを塗布する。

注：□ は交換部品を示す。