
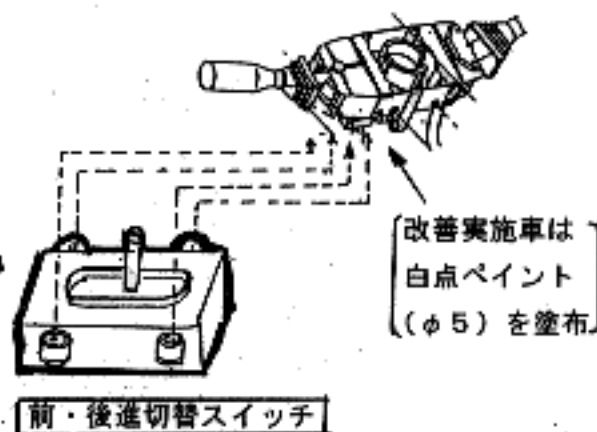
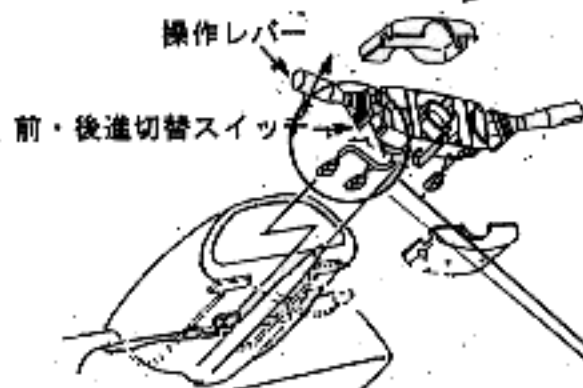


改善箇所説明図

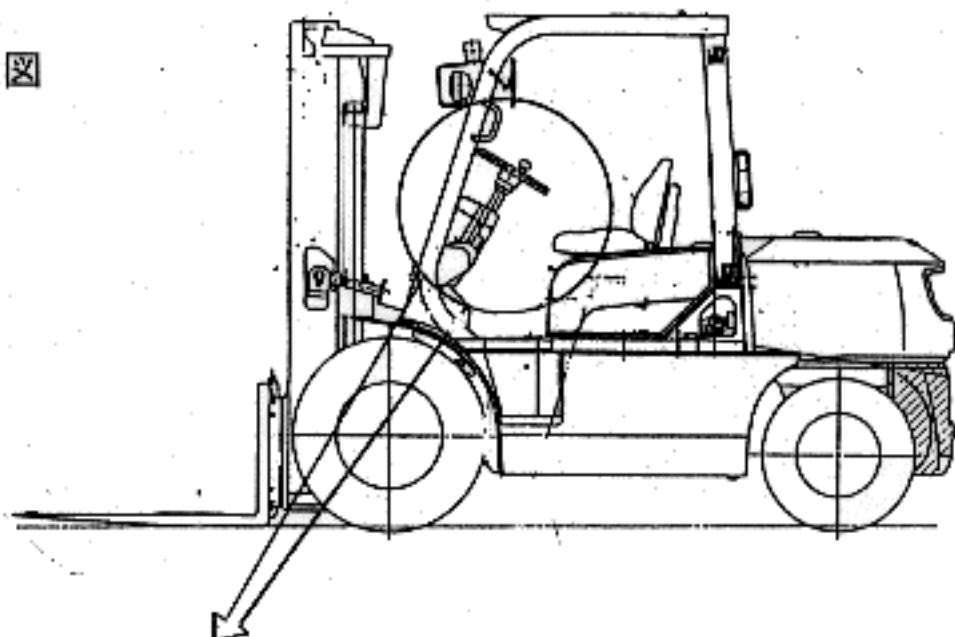

不具合発生箇所

動力伝達装置の前・後進切替レバーにおいて、当該レバー内部の前・後進切替スイッチに製造不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該レバーが中立の位置にもかかわらず、後進側の電気回路が通電可能な状態になり、後進警告音を無視して原動機を始動すると、最悪の場合、車両が後進する恐れがある。

改善内容

全車両 当該前・後進切替スイッチを良品に交換する。

注：  は、交換部品を示す。

識別：前・後進切替スイッチの下部に白色ペイント（φ5）を塗布する。