

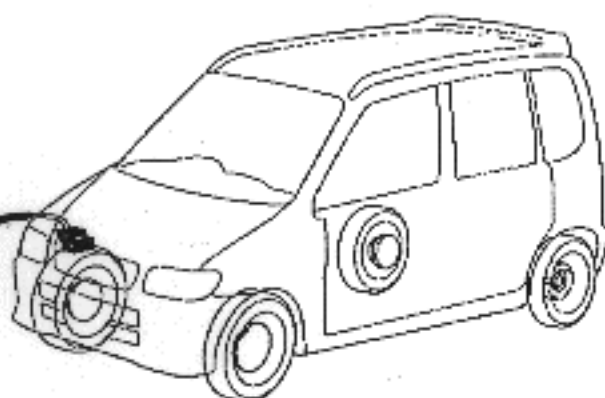


改善箇所説明図

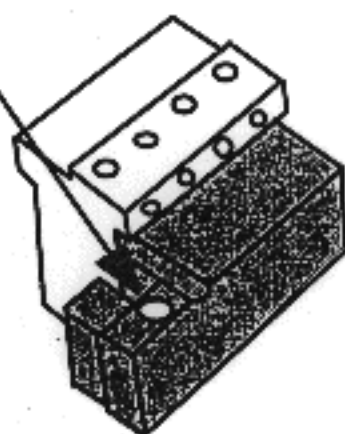

識別: ECUカバー上部に黄色ペイントを塗布する

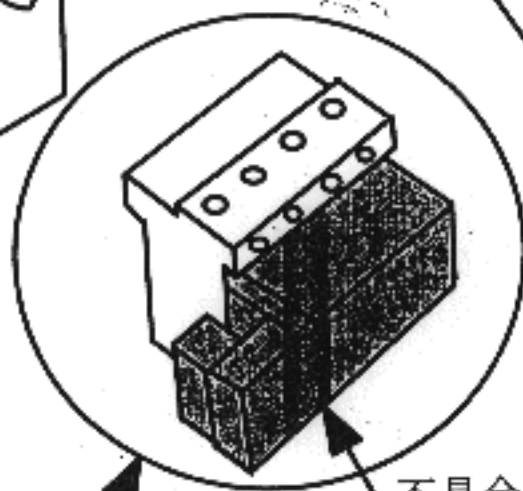

不具合発生箇所

ABS-ECU

制動力制御装置(アンチロックブレーキシステム:ABS)付き制動装置において、作動ポイントを制御するプログラムの中に不適切な箇所があったため、低速走行を行っている時に軽くブレーキペダルを踏んだ状態で段差を乗り越えた際、ABSが作動することがあり、運転者の予測より制動距離が延びることがある。

注:  は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、車台番号を確認し、当該ECUを対策品に交換する。