



改善箇所説明図

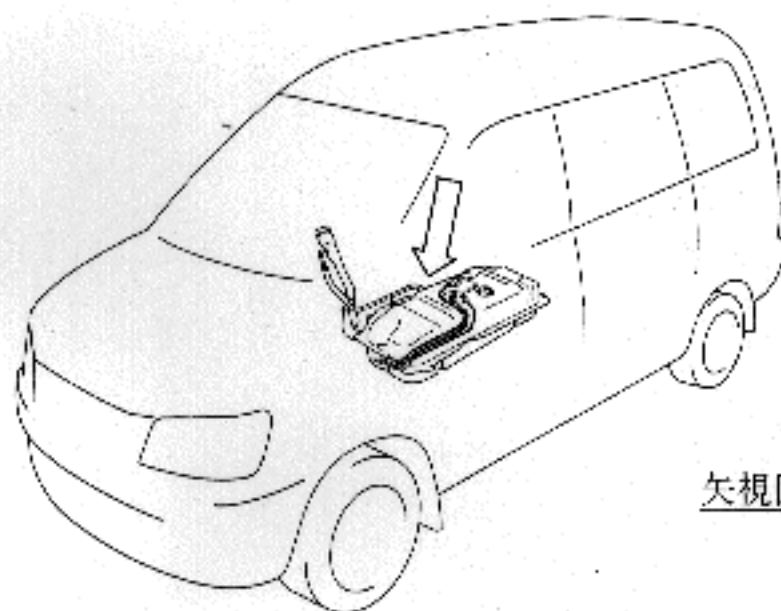

矢視図

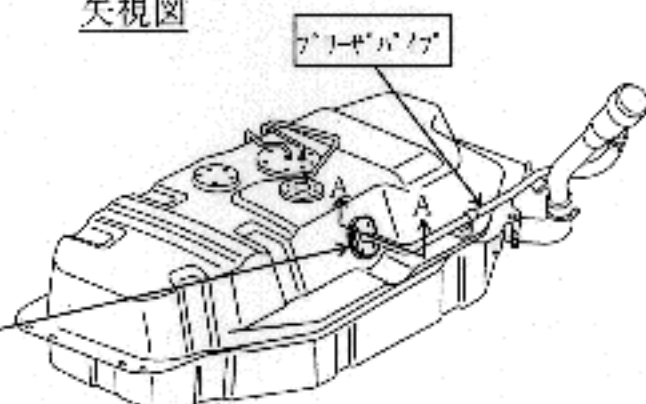


不具合発生箇所


車体の変形量が大きくなるような側面からの強い衝突を受けた場合、燃料タンクのブリーザパイプ取付部のシールの密封性が低下し、燃料が漏れるおそれがある。

注：□ は交換部品を示す。

改善前

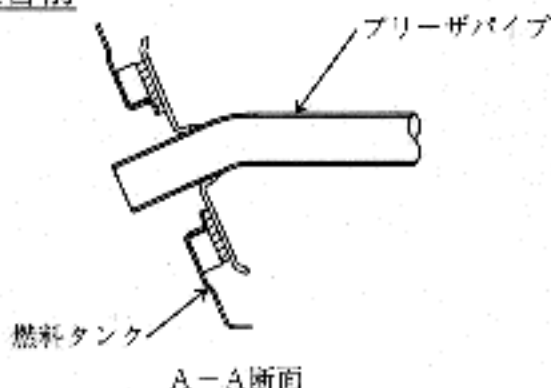

改善後

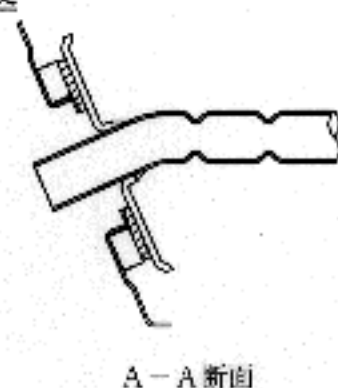

改善の内容

全車両、取付部の変形を防止する対策を行ったブリーザパイプと交換する。