


改善箇所説明図

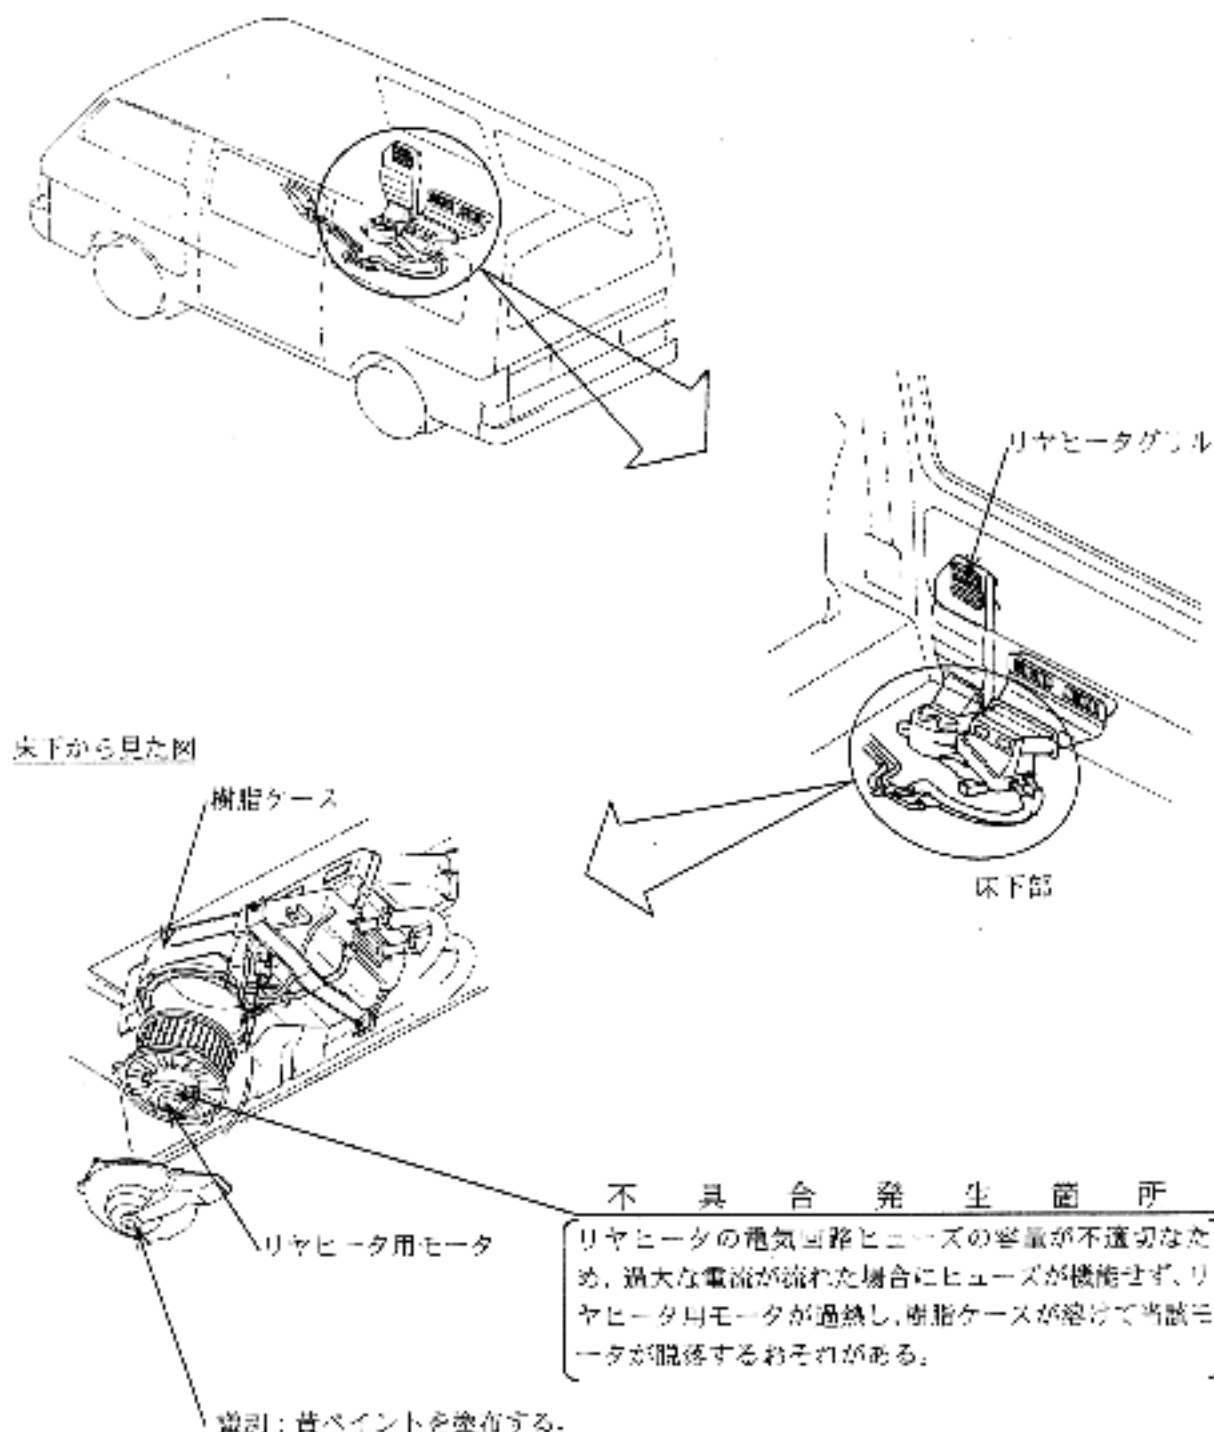

不具合発生箇所

リヤヒータの電気回路ヒューズの容量が不適切なため、過大な電流が流れた場合にヒューズが機能せず、リヤヒータ用モータが過熱し、樹脂ケースが溶けて当該モータが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電気回路に2.5A ヒューズを追加するとともに、リヤヒータグリルを交換する。

また、リヤヒータ用モータに異常のあるもの及び積置地域で使用されている車両については、当該モータを新品と交換する。