



改善箇所説明図

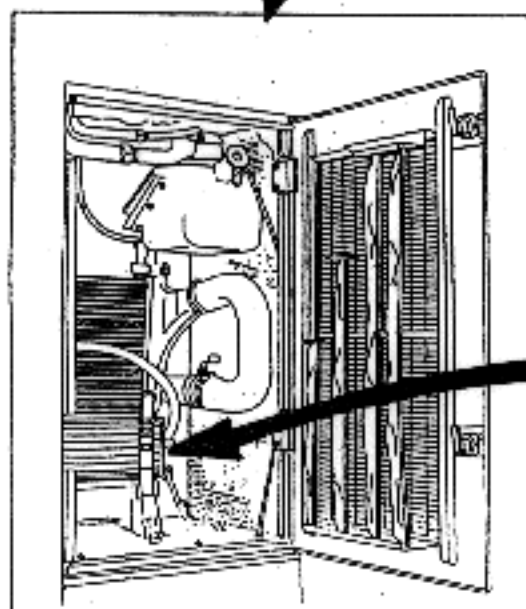

点検扉

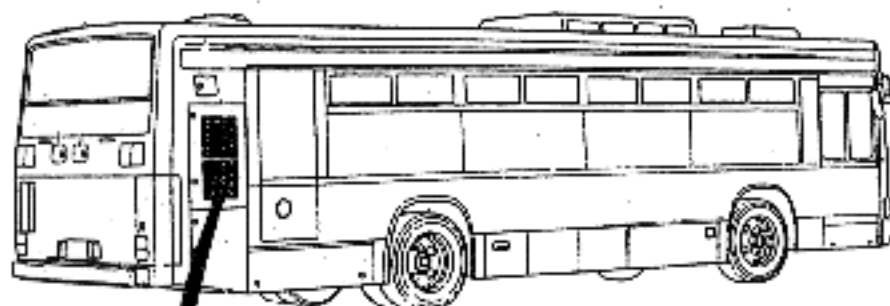


不具合発生箇所

原動機の冷却装置において、冷却ファンを駆動する油圧回路が不適切なため、冷却ファン作動切換時の急激な圧力上昇によりオイルクーラが破損し、最悪の場合、作動油が漏れるおそれがある。


改善の内容

全車両、当該油圧回路を変更すると共に、オイルクーラを新品に交換する。

改善前

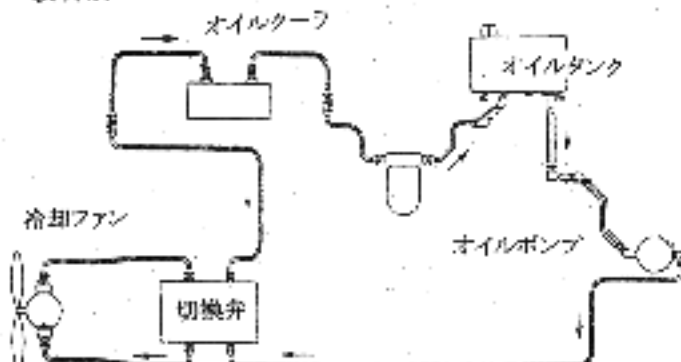

改善後

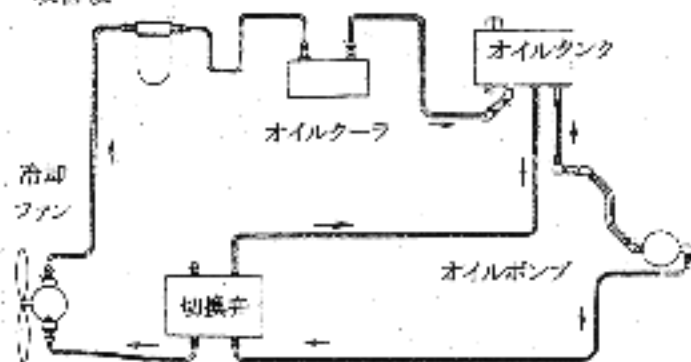

識別: 点検扉の内側下のフレーム上面に白ペイントを塗布する。