
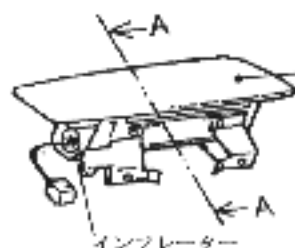


改善箇所説明図

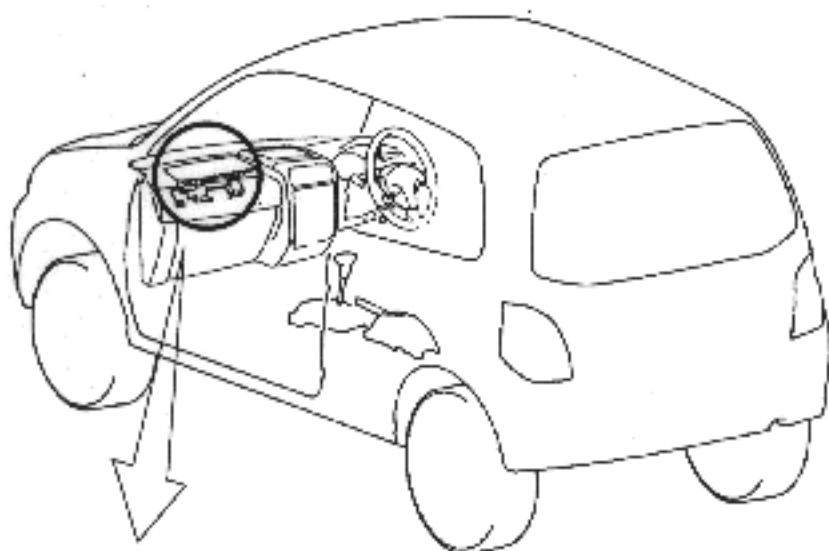



助手席エアバッグモジュール

不具合発生箇所（クッションアセンブリー）


助手席のエアバッグにおいて、バッグ縫製部の強度が不足しているため、エアバッグが展開した際に、当該部より破損し、バッグの機能が不十分となるおそれがある。

注：  は交換部品を示す。

改善前

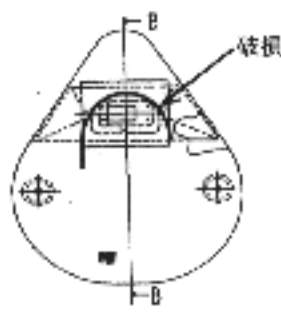

改善後

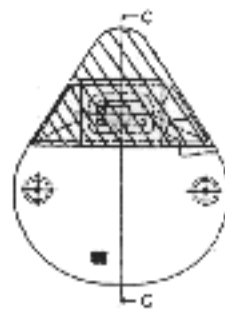

改善の内容：助手席のエアバッグを対策品に交換する。

識別：助手席エアバッグハウジングの車両前後方向に対して後面に白色のシールを添付する。