


改善箇所説明図

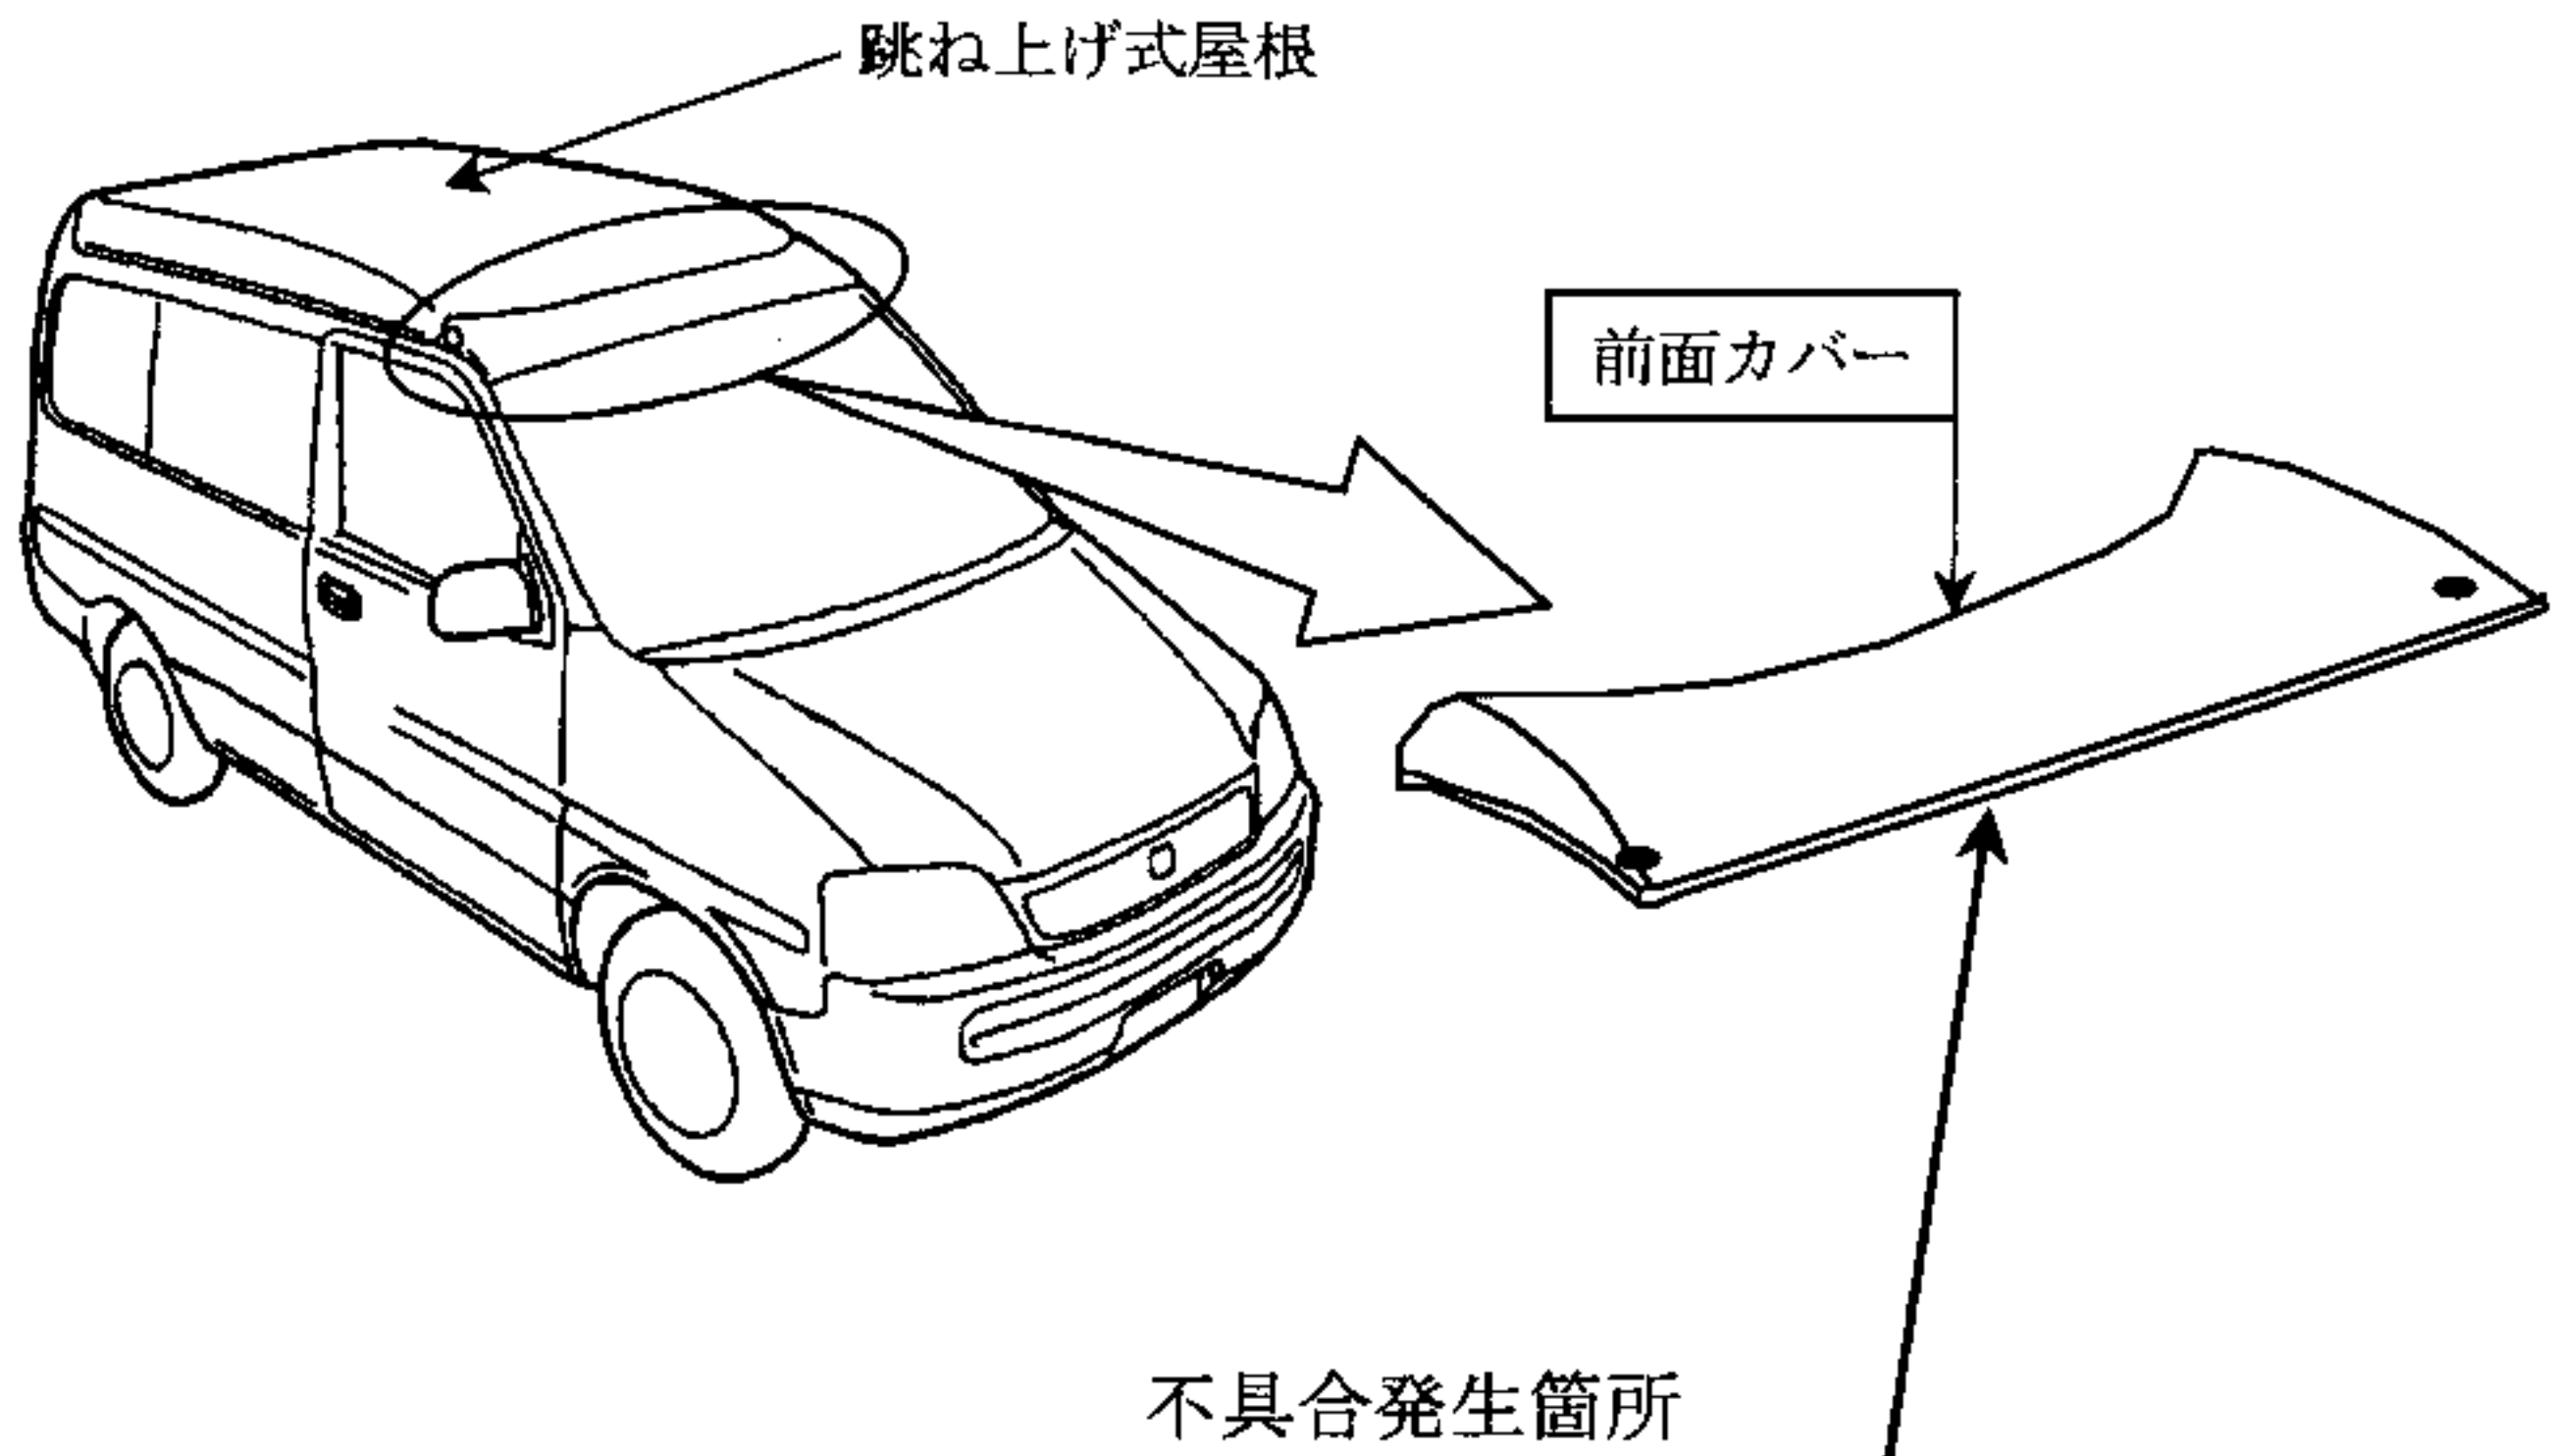


屋根部（ルーフ）を跳ね上げ式に改造した車両において、当該ルーフの前部に装着するカバーの接着方法が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、カバーが徐々に剥がれ、最悪の場合、走行中にカバーが外れ、他の交通を妨げるおそれがある。

注：  は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、前面カバーに取付ボルトを追加した対策品と交換する。

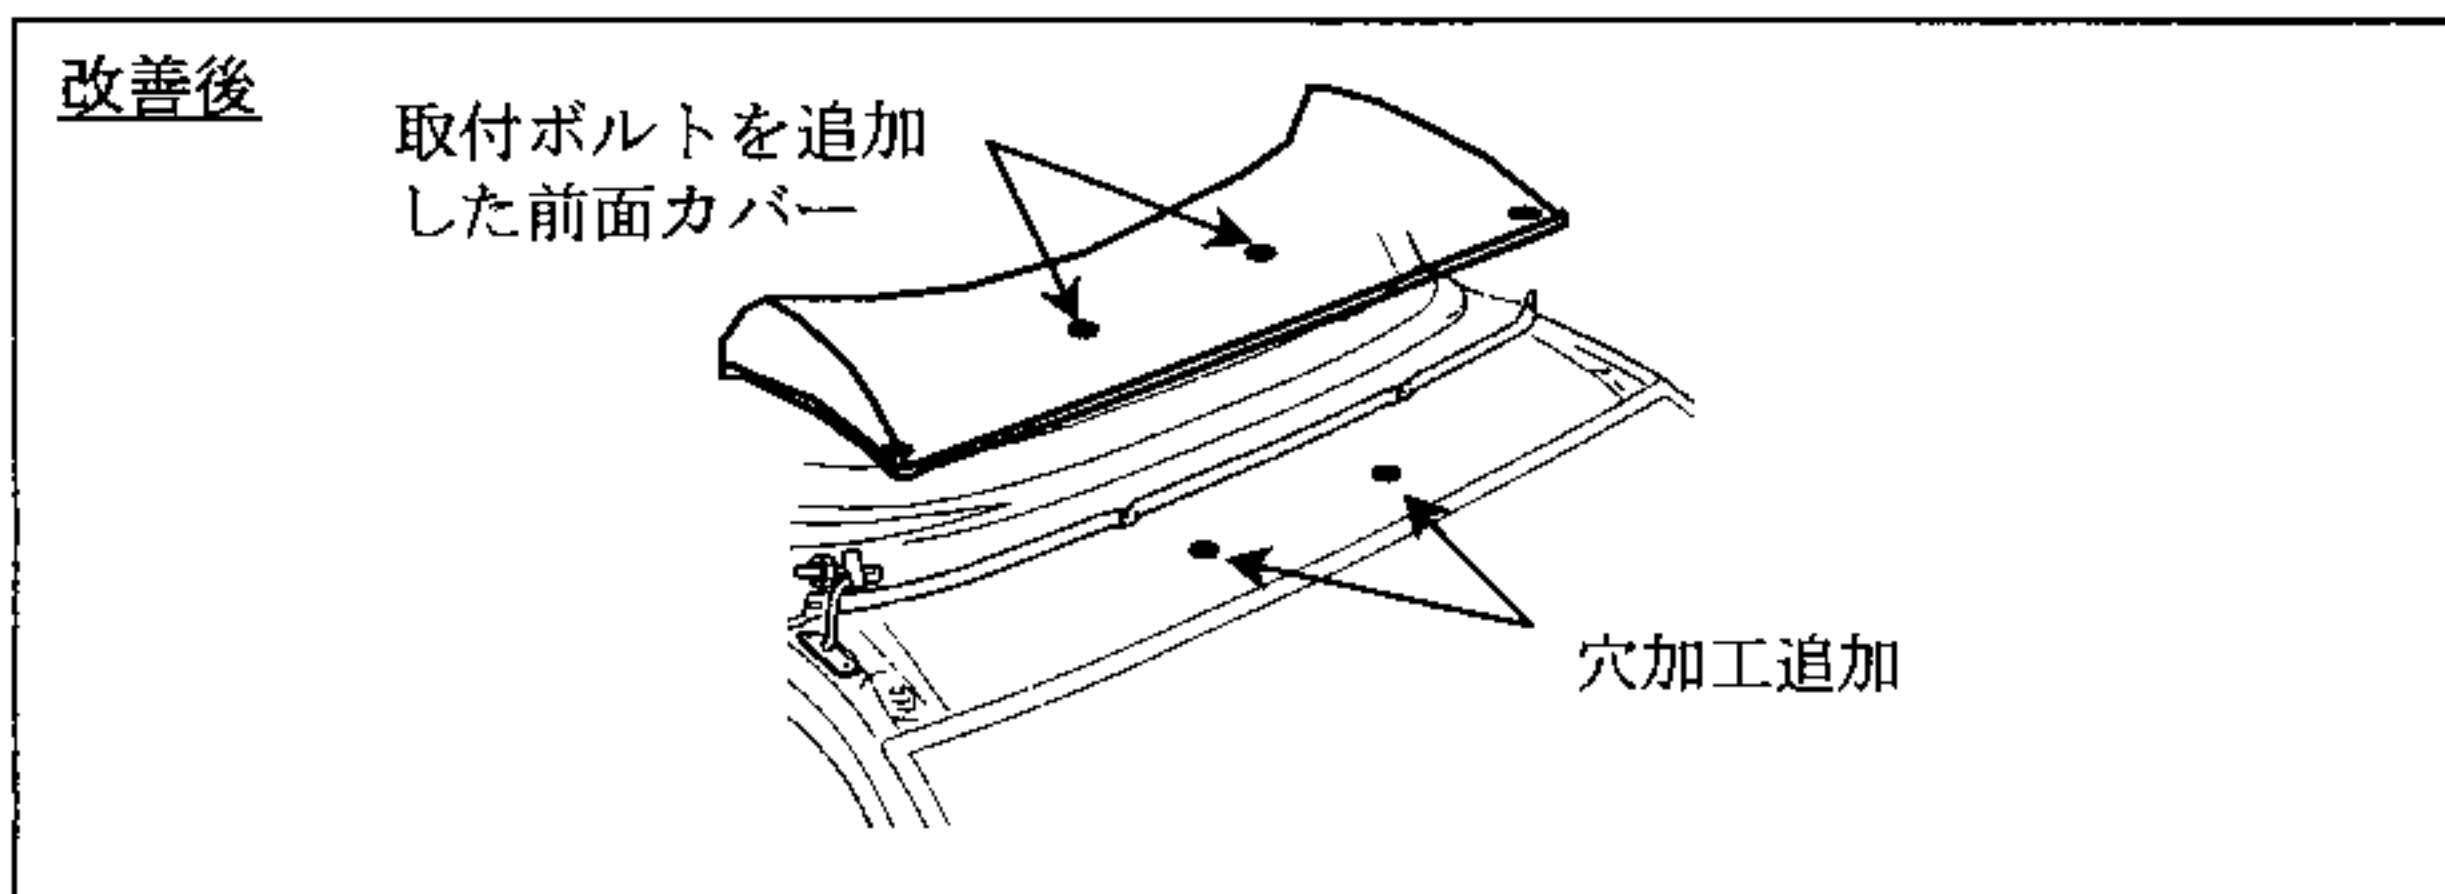

識別：運転者席側のドアチェッカー上側取付ボルトに黄色ペイントを塗布する。