


改善箇所説明図

《構造概要》


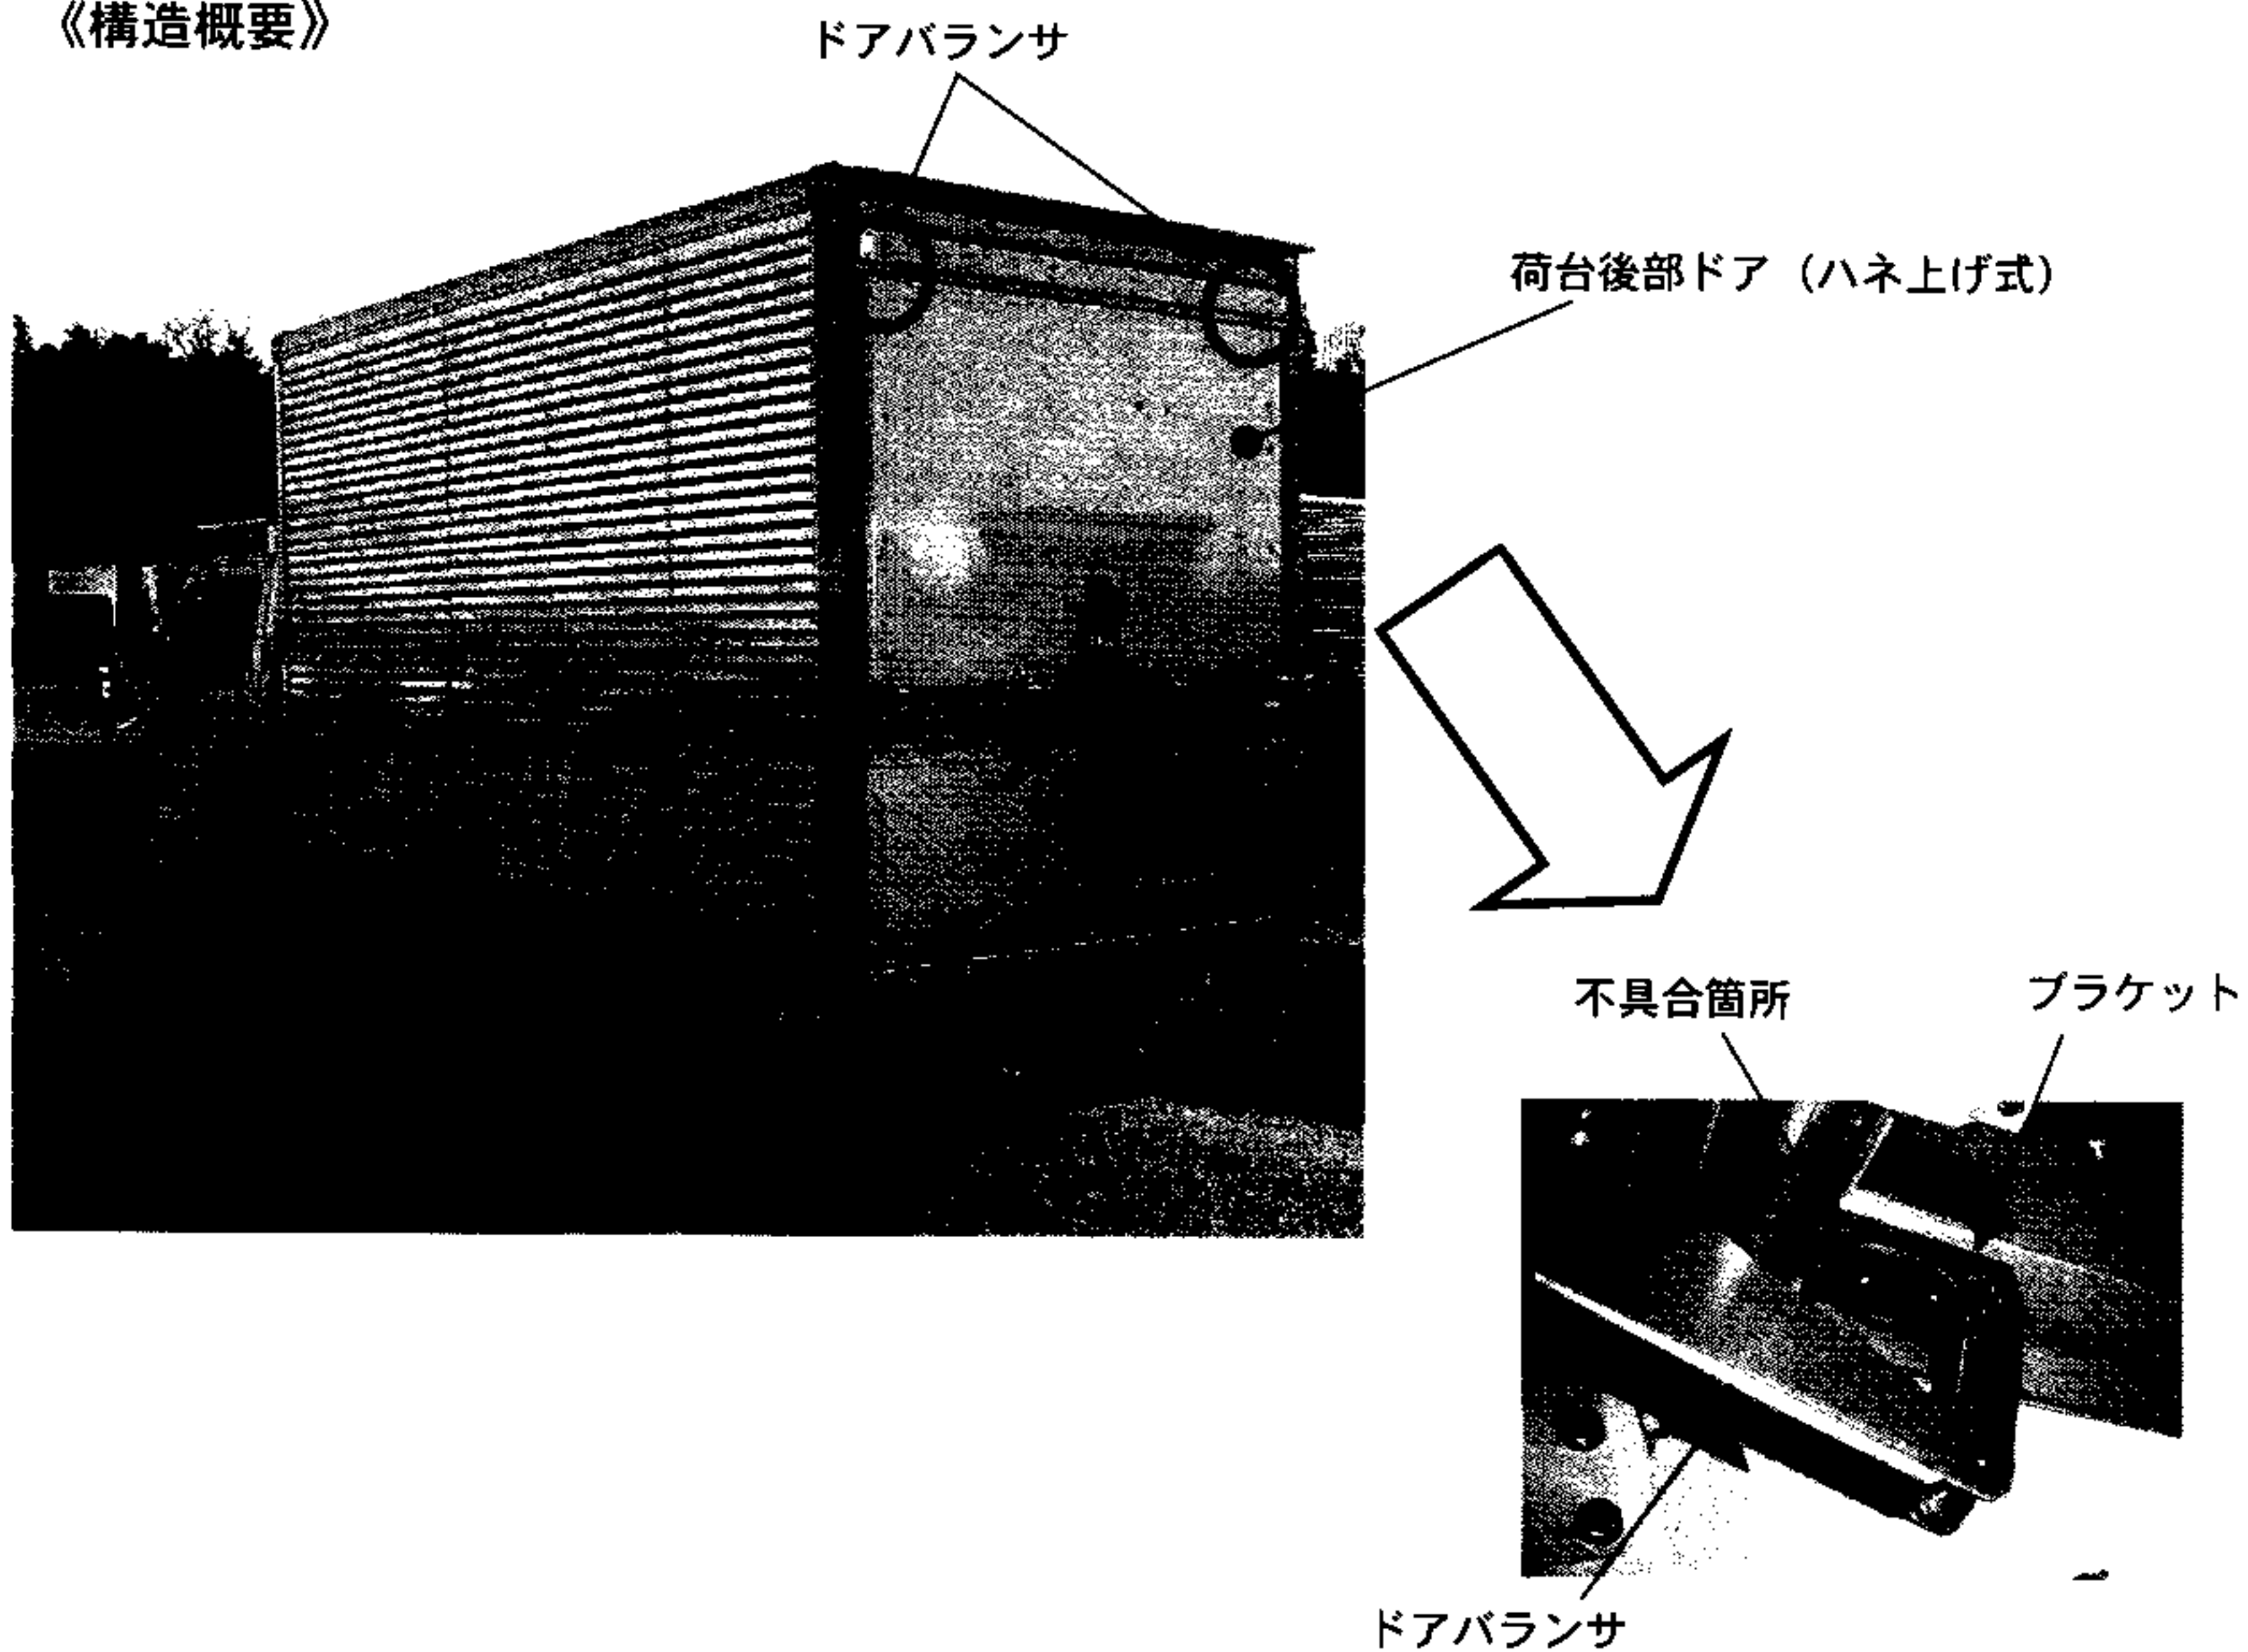


ハネ上げ式の荷台後部ドアとその開閉補助装置（ドアバランサ）のブラケットを固定しているボルトとナットの組み合わせが不適切なため、ナットが緩み脱落し、ブラケットが当該ドアから外れるものがある。そのため、当該ドアが開き状態に保てなくなり、急に閉じてしまうおそれがある。

改善の内容

全車両、ブラケットを固定しているボルトとナットを対策品と交換する。

《対策内容》

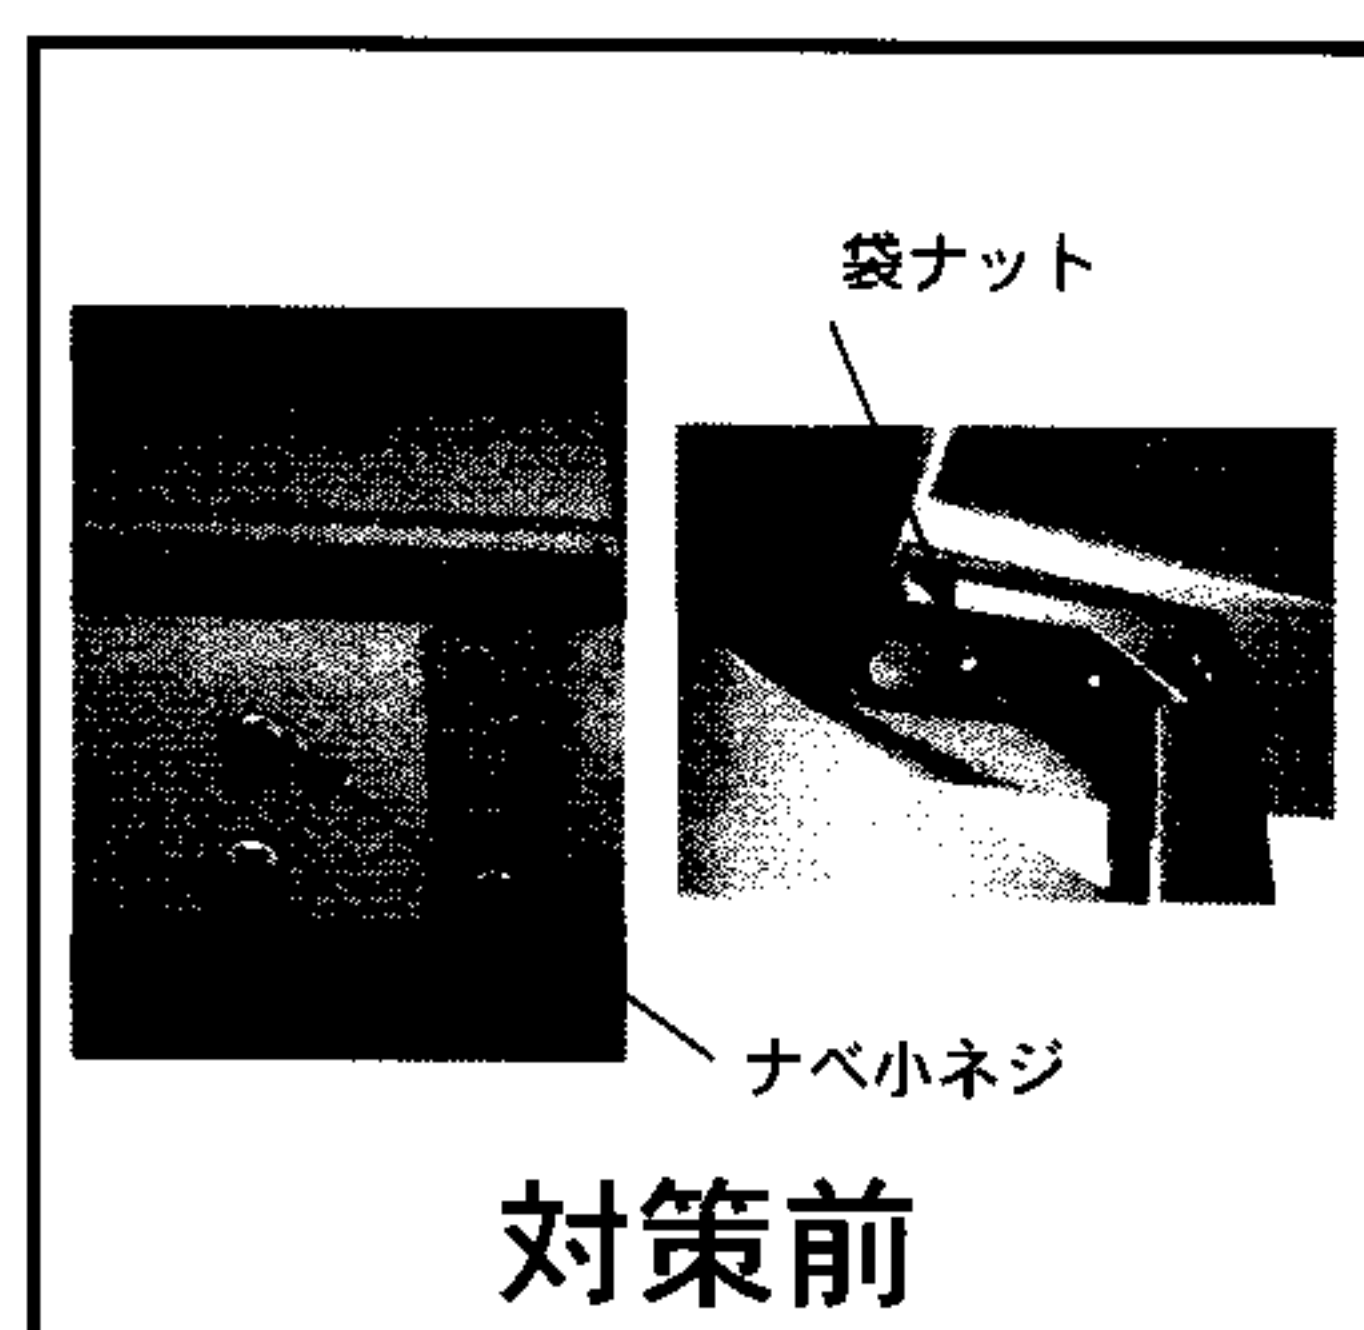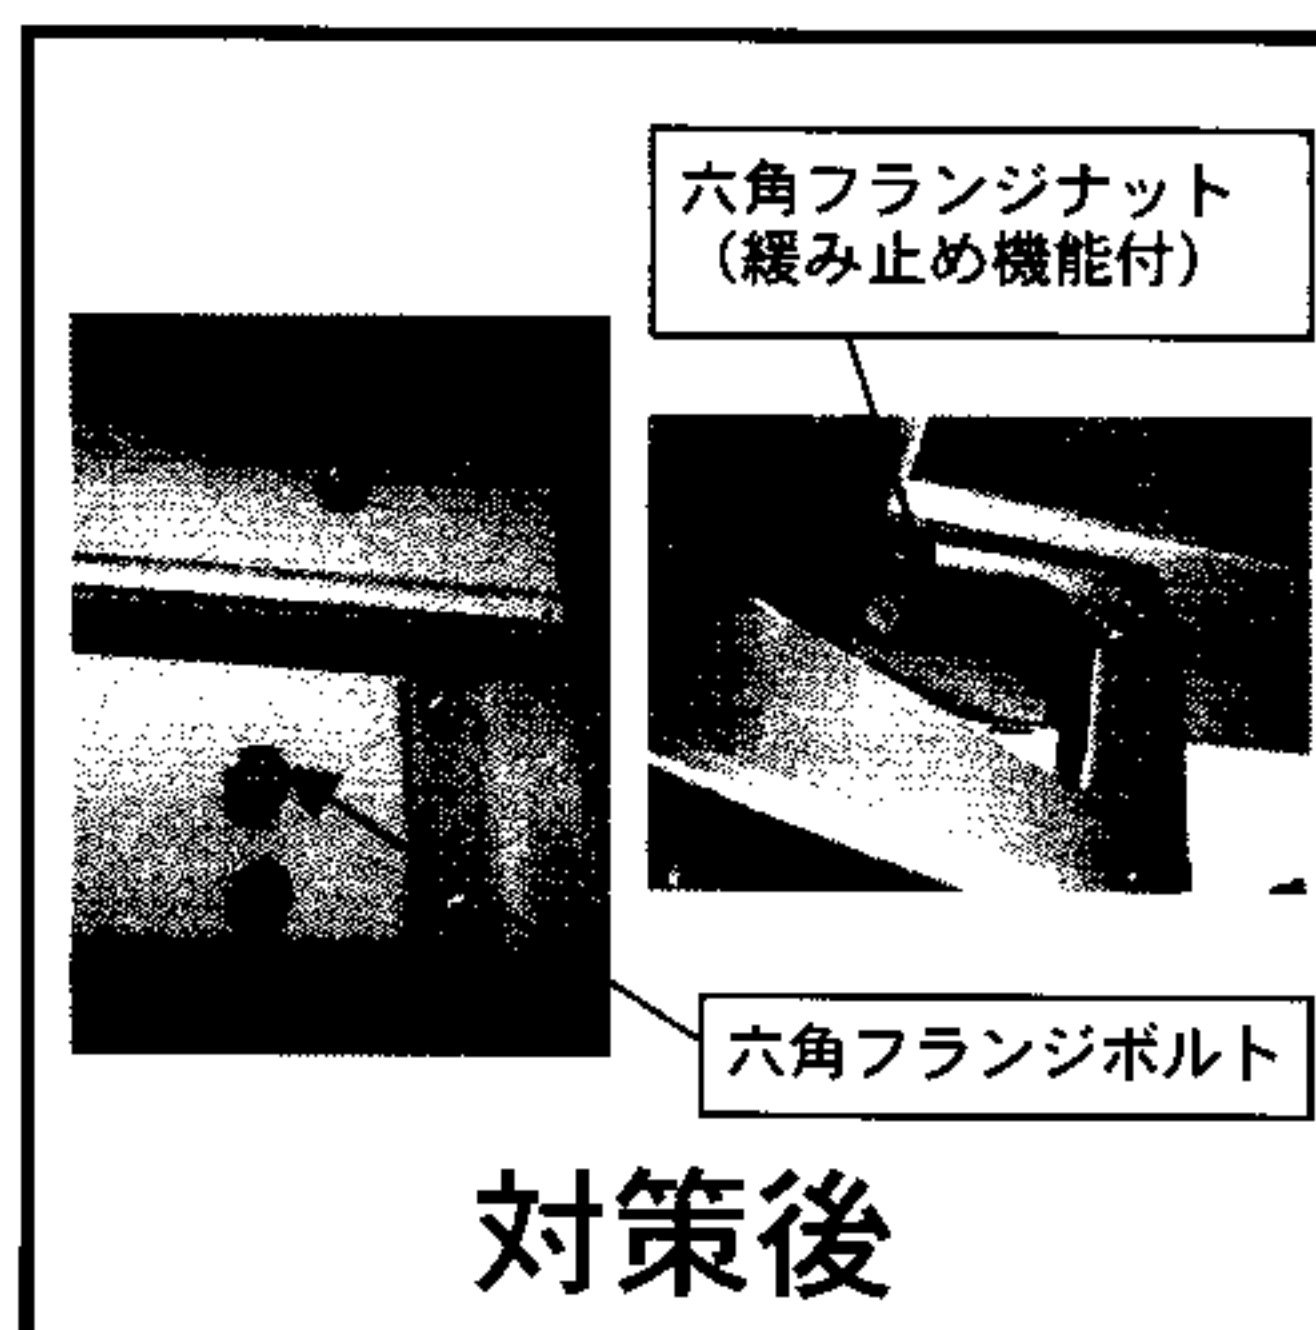

注) □ は交換後の部品を示す。