
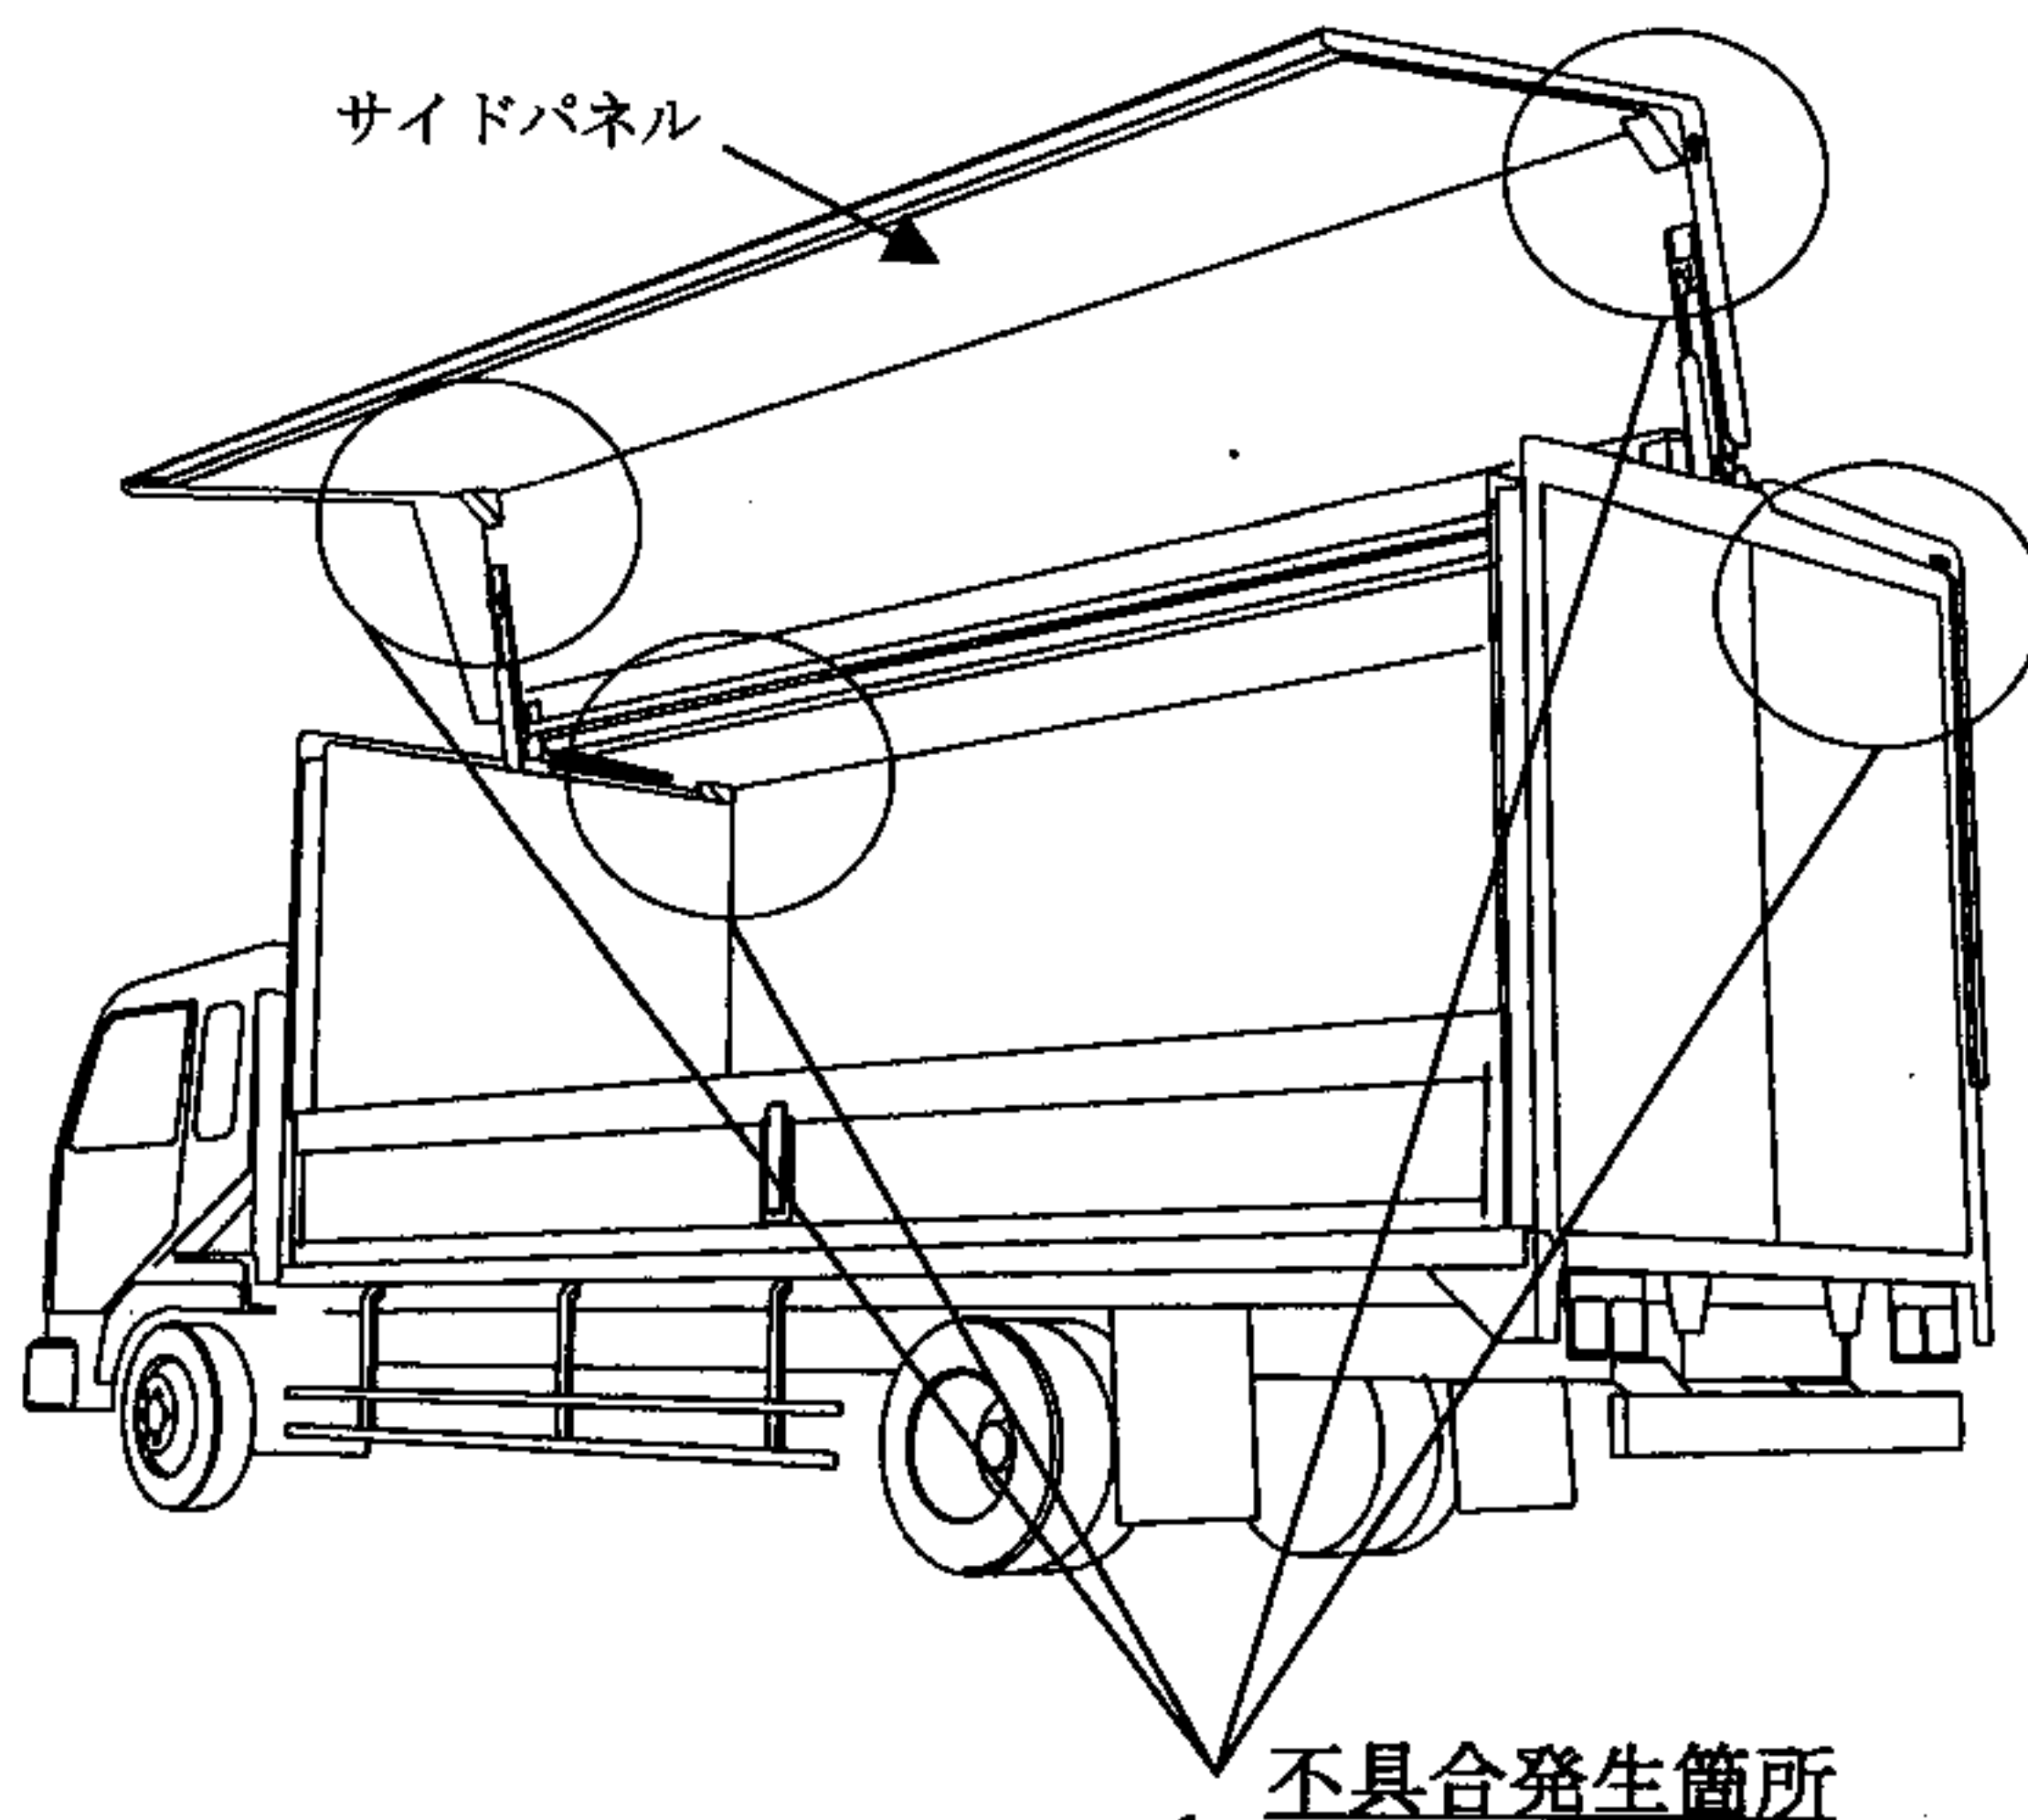
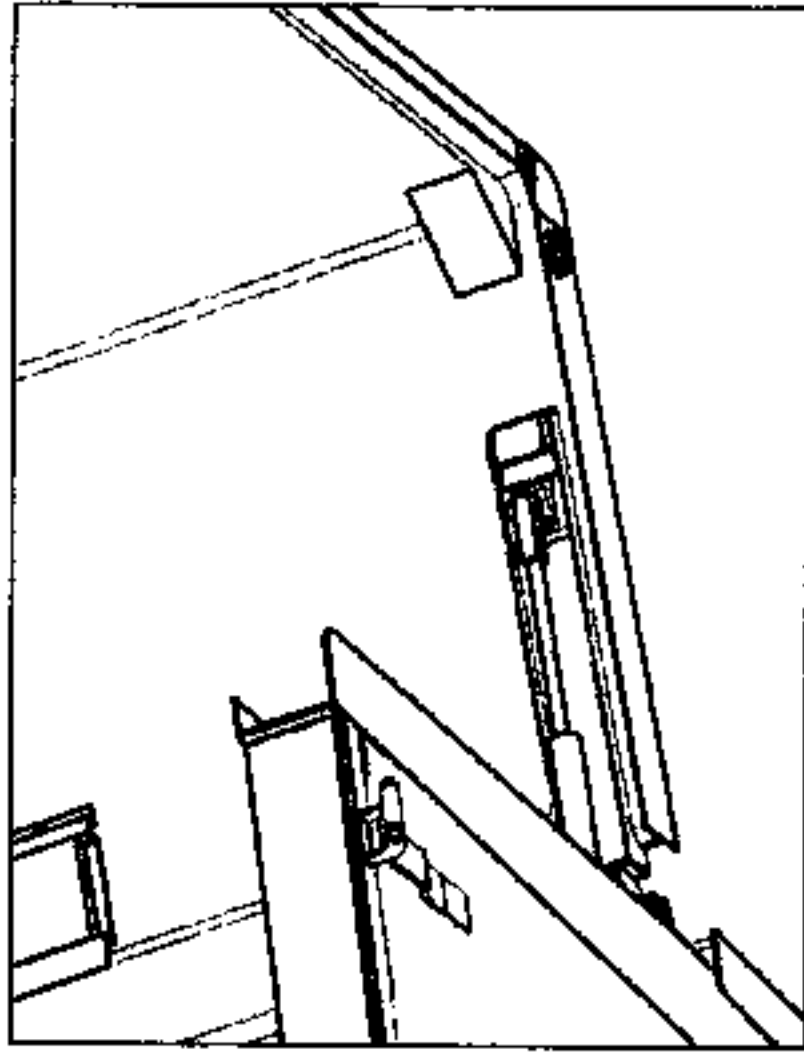


①改善箇所説明図

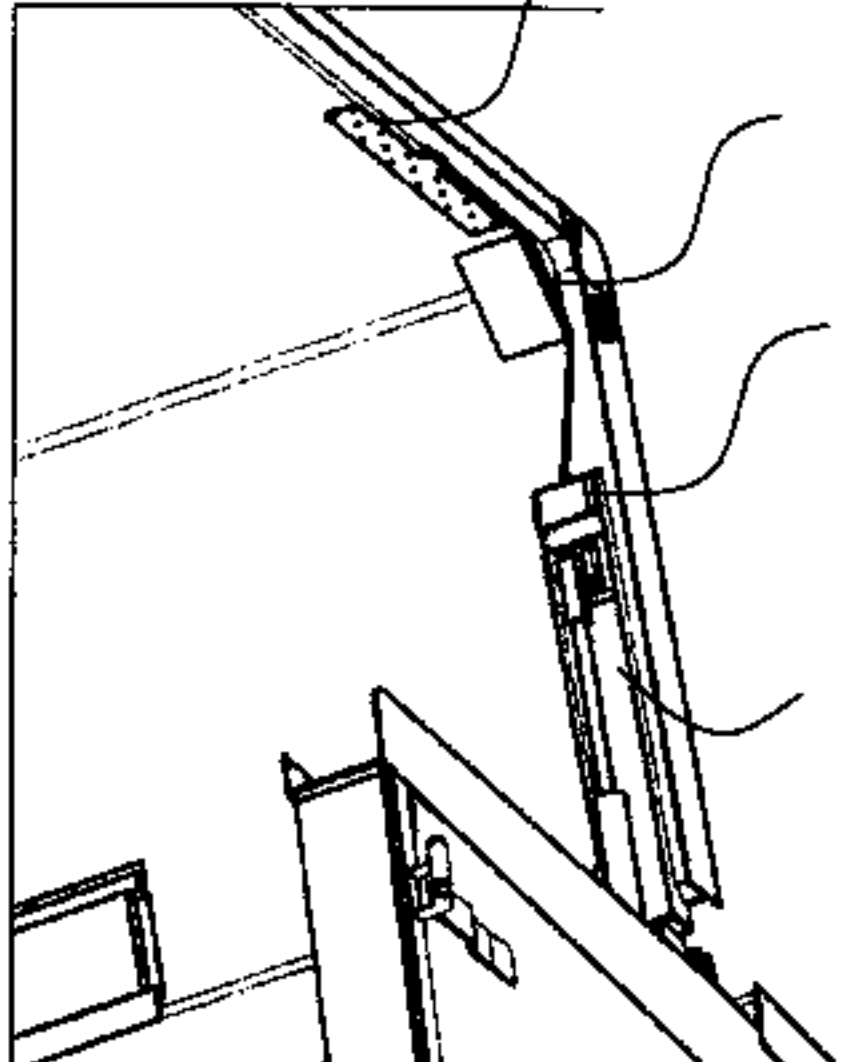

CFRP製の荷台において、ウイングの強風時等に対する強度が不足しているため、強風時等にウイング操作を行った場合、当該ウイングが破損し、最悪の場合、当該ウイングのサイドパネルが分離、脱落するおそれがある。

対策前	対策後
	 取付金具 ワイヤー 取付金具 エンドスチフナ (既存)

改善の内容

全車両、サイドパネルが分離、脱落しないように、エンドスチフナとサイドパネルをワイヤーで締結する。また、警告表示を明確にした取扱説明書と差し替え、警告ラベルをウイング操作スイッチ近傍に貼り付ける。