


改善箇所の説明写真図



はね上げドア

樹脂製ヒンジ (商品名:ラミネートヒンジ)

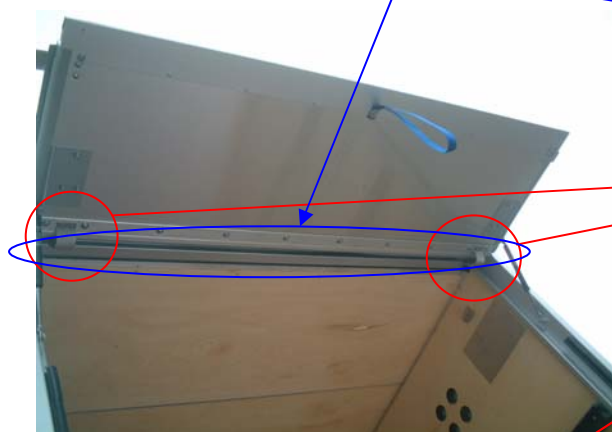

安全ベルト(左右)

注記: 内は追加部品を示す

不具合発生箇所

バン型車両において、車両後部に取付けられた上部はね上げドアの取付部構造が不適切なため、ドア上縁の樹脂製ヒンジが大気中のオゾン、紫外線等により劣化し破断すると、ドア開放時にドアが外れ落下して、作業者に危害を加えるおそれがある。

改善の内容

全車両、はね上げドアの左右に安全ベルトを取付ける。又、当該ヒンジを点検し、明らかに亀裂が生じているヒンジは新品に交換致します。