


改善箇所説明図

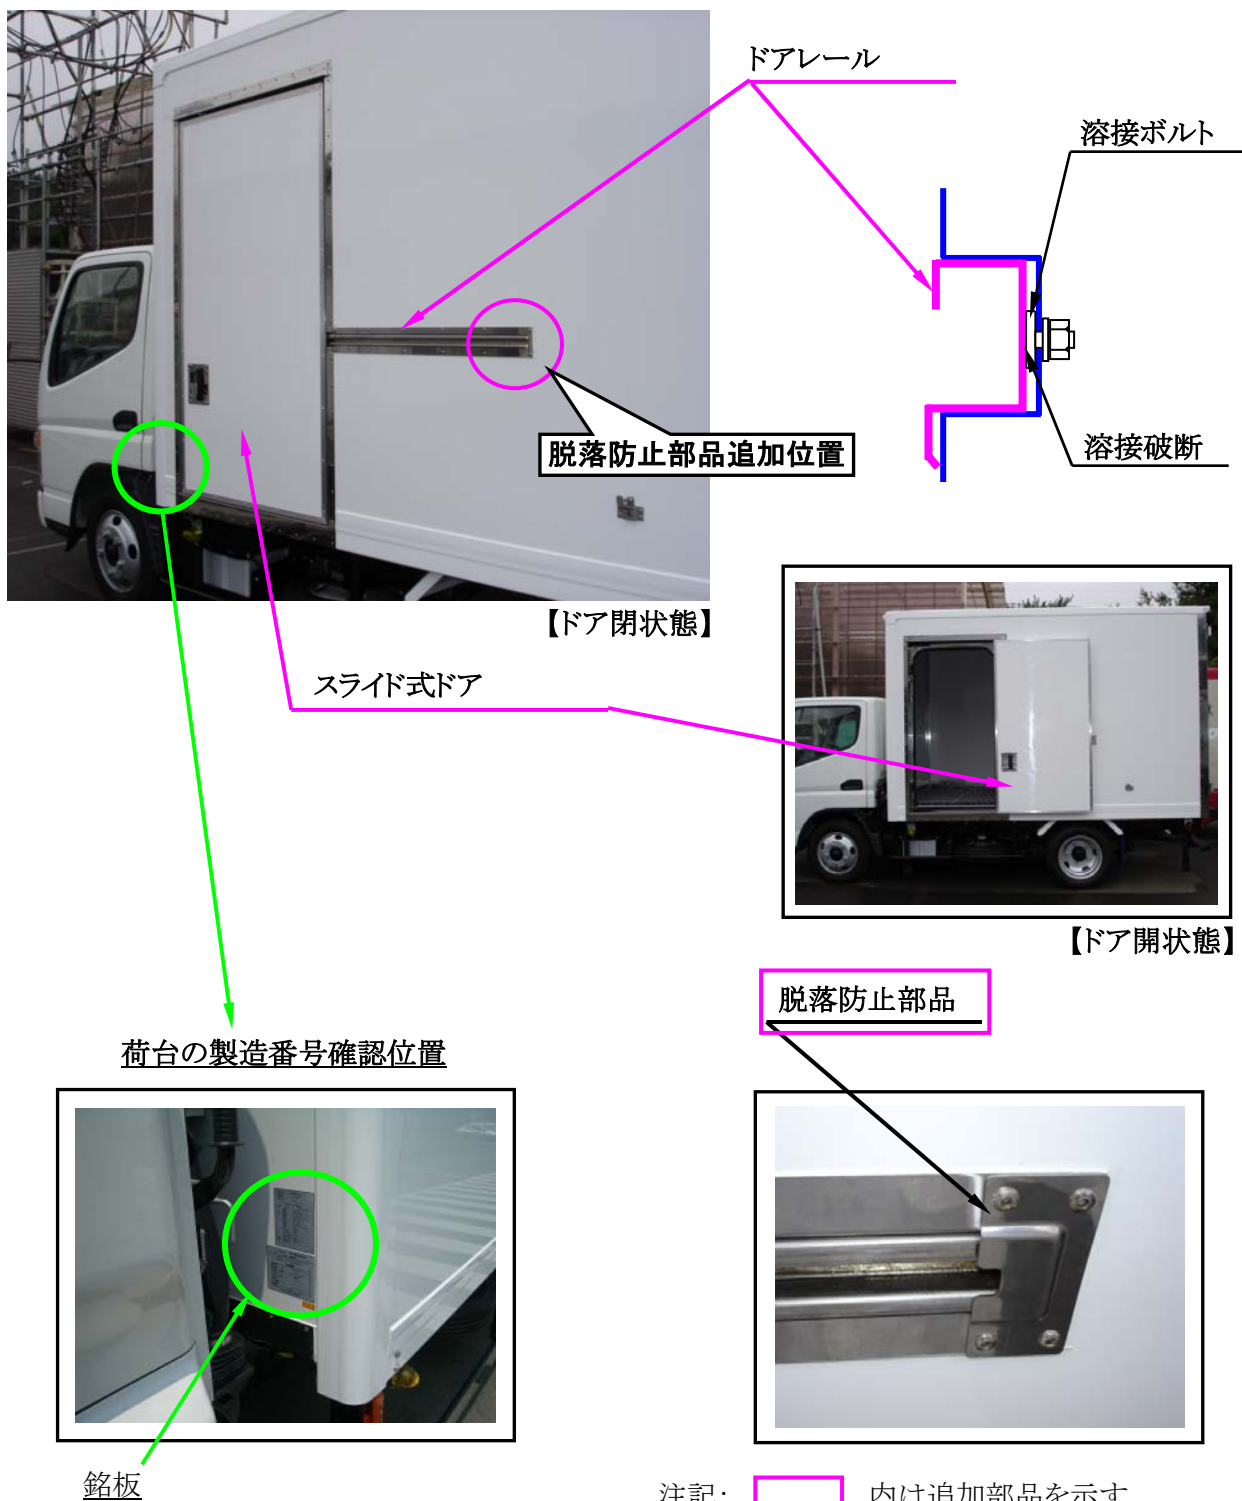

【不具合発生部位】

バン型車両において、荷箱側面に取付けられたスライド式ドアのレール固定用ボルト溶接が不適切なものがあ。そのため、当該ドアの開閉操作を繰り返し行くと、溶接がはがれて、ドアレールを保持できなくなり、最悪の場合、ドアが外れ落下して、作業者に危害を加えるおそれがある。

【改善の内容】

全車両、ドアレールを点検し、ボルト溶接部に問題が有る場合は、スライド式ドアのレールを新品に交換するとともに、脱落防止用部品を追加装着する。