


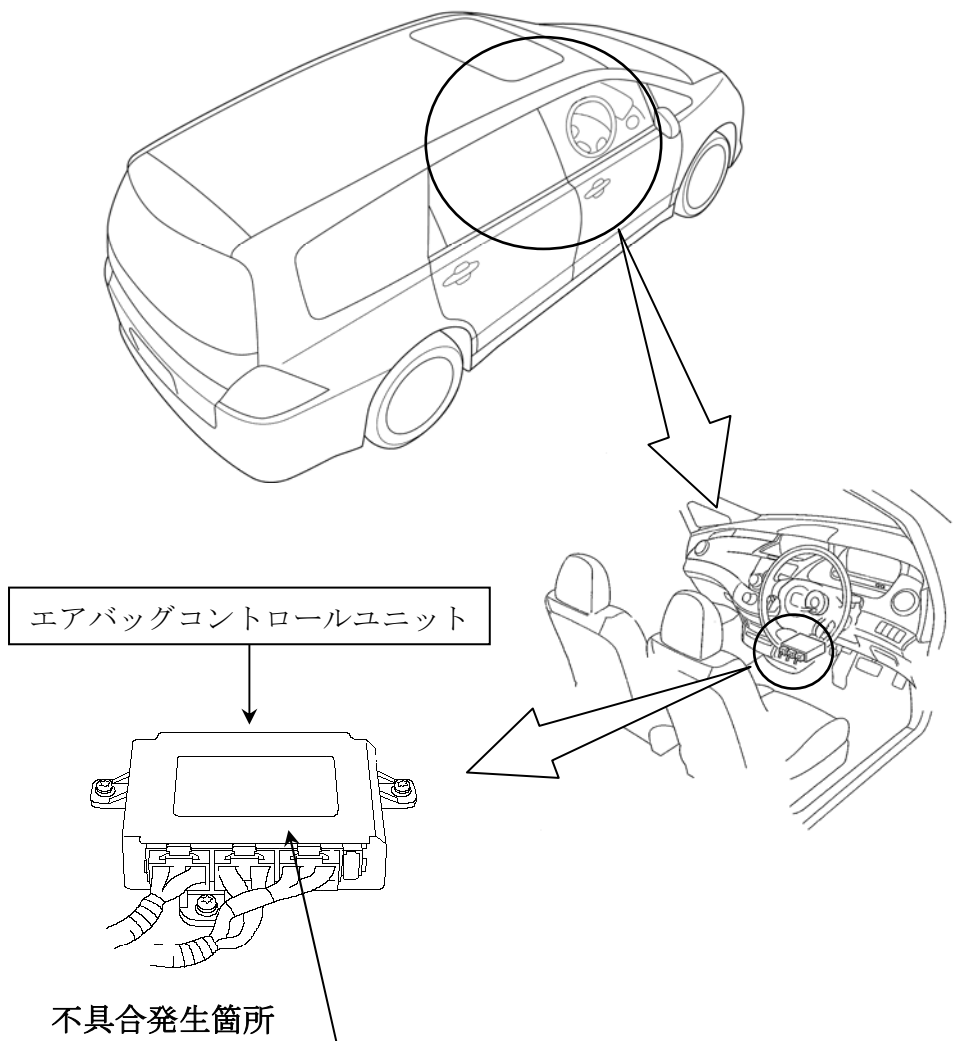

サイドカーテンエアバッグ装着車において、エアバッグコントロールユニットのプログラムが不適切なため、展開が必要となる側面からの衝撃を受けた場合、エアバッグの展開信号が一瞬遅れるものがある。そのため、サイドカーテンエアバッグの意図した性能が得られなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転席ドアアップヒンジのドア側上部のボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。