


- 改善箇所説明図 -

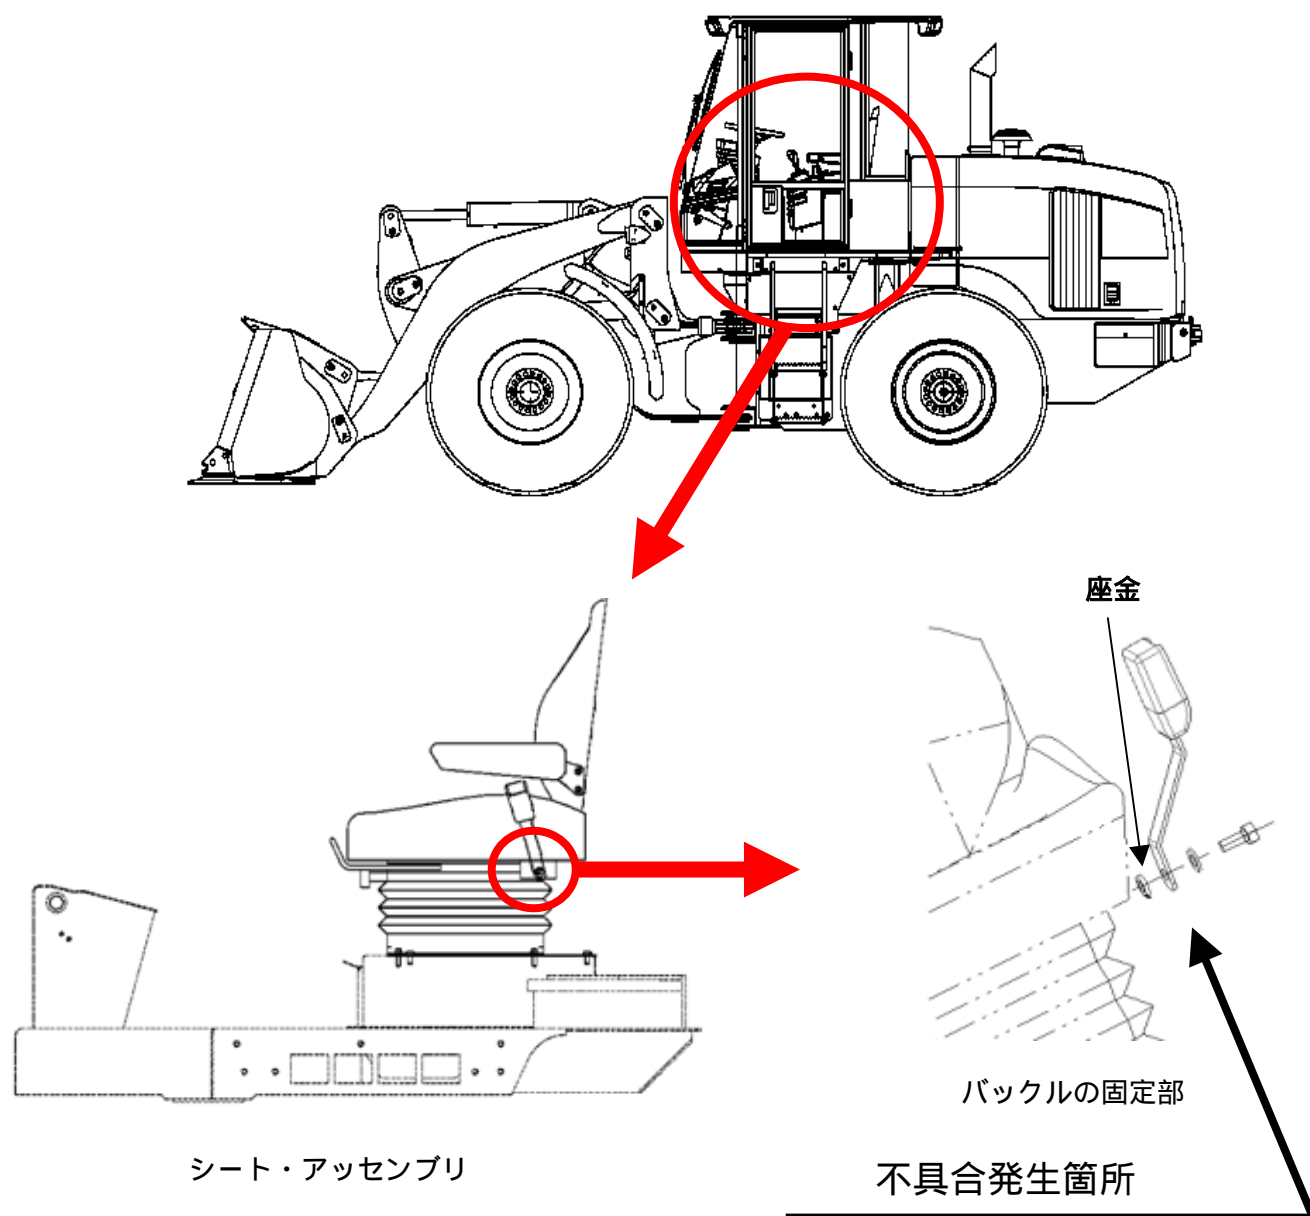

座席のシートベルトにおいて、バックル組付面に座金の組付けを忘れたため、当該バックルをシートフレームに固定しているボルトが弛むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが抜け落ちて当該バックルがシートフレームから外れるおそれがある。

改善対策の内容

全車両、当該バックルの固定部に座金を追加する。

識別：対策済み車両には、バックルの固定用ボルト頭部に白ペンキを塗布する。