


改善箇所説明図

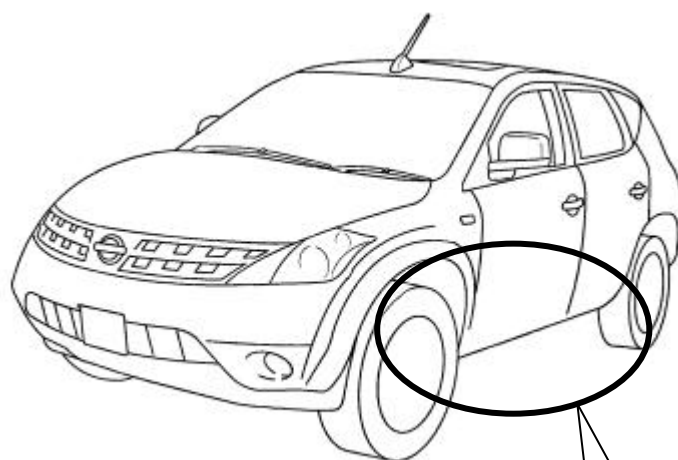


燃料タンク

不具合発生箇所

燃料タンクの取付位置が不適切なため、高速走行中に、路上の落下物が燃料タンク前面に衝突することがある。そのため、落下物に突起があった場合、タンクに刺さり、最悪の場合、燃料タンクが損傷し、燃料が漏れるおそれがある。

なお、当該タンクは、燃料タンクの技術基準に適合している。

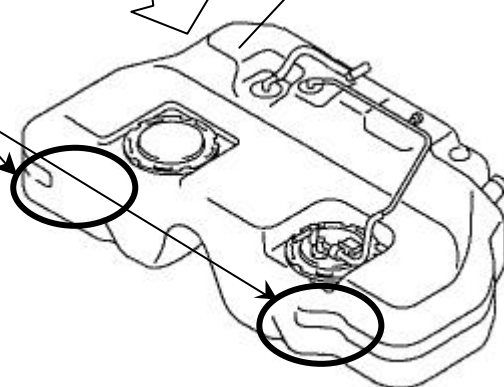

改善の内容

全車両、燃料タンク前面にプロテクタを追加して取り付ける。

車両前方



プロテクタ

燃料タンク

識別：外観上、プロテクタの有無により容易に識別ができる。

注： は、追加部品を示す。