


改善箇所説明図

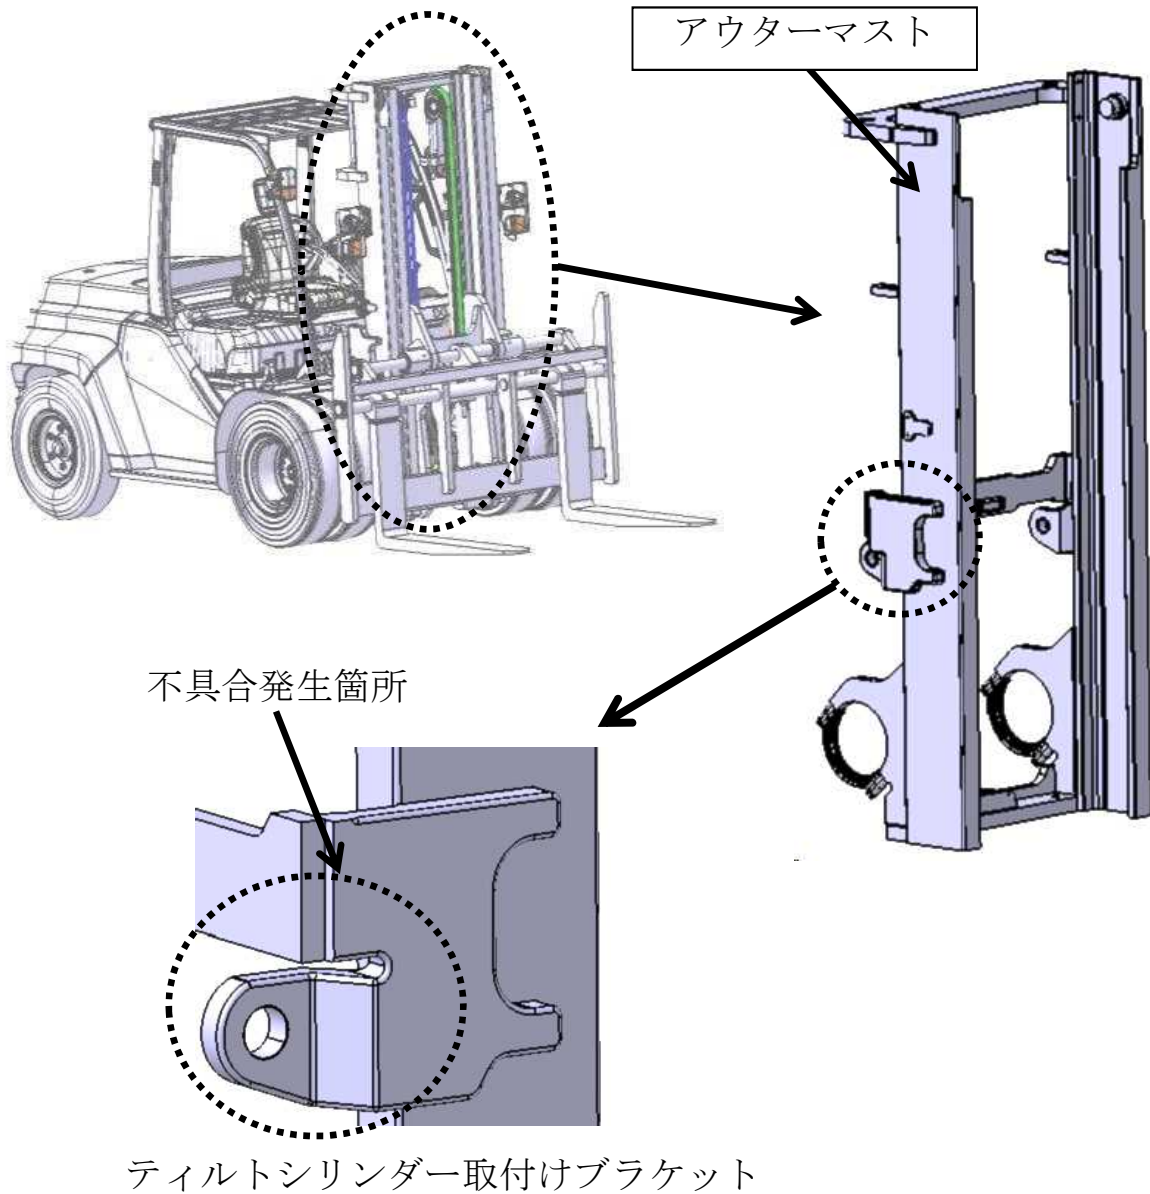

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

フォークリフトの荷役装置において、アウターマストを前後傾させるティルトシリンダーの取付けブラケットの強度が不足しているため、荷役作業を繰り返し行くと、当該ブラケットが走行時の振動等により破断するおそれがある。その結果、両側のブラケットが破断すると、当該装置が前方に倒れるおそれがある。

改善の内容

全車両、アウターマストを対策品に交換する。