


改善箇所説明図

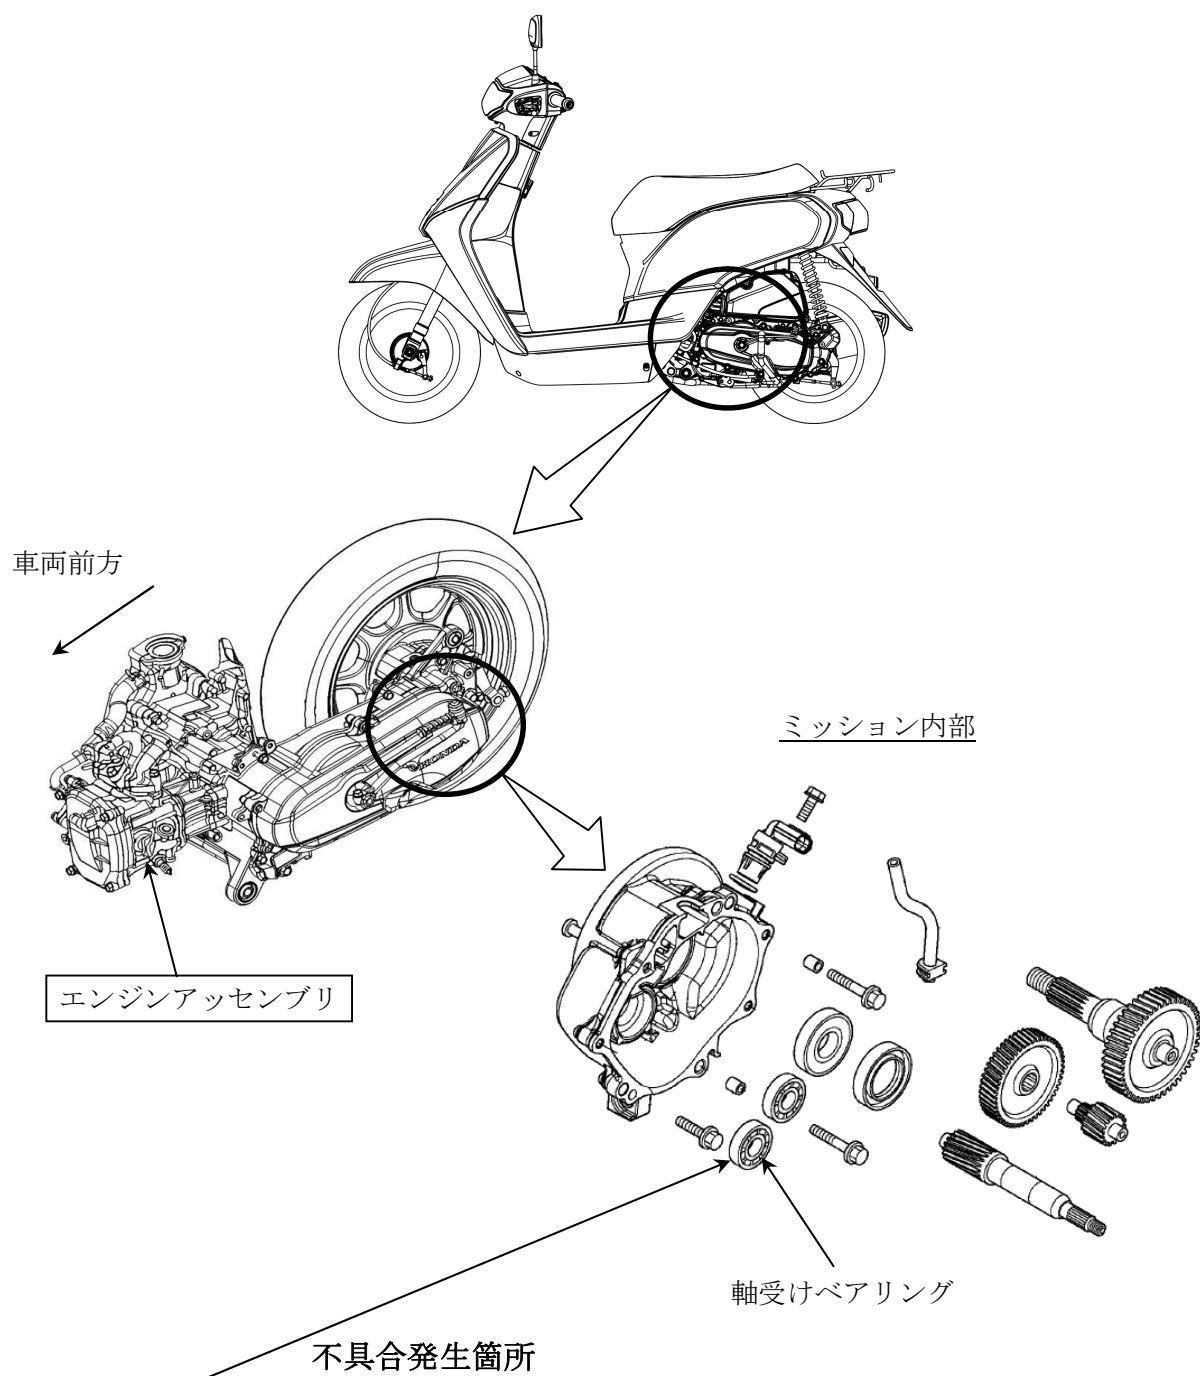

エンジンの管理方法が不適切なため、エンジンオイル及びミッションオイルまたは、ミッションオイルが注入されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジンオイルが未注入の場合、エンジンが焼き付き、走行不能となる。ミッションオイルが未注入の場合、ミッション内部の軸受けベアリングが破損し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンアッセンブリを新品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：エンジン番号付近に白色ペイントを塗布する。