


改善箇所説明図

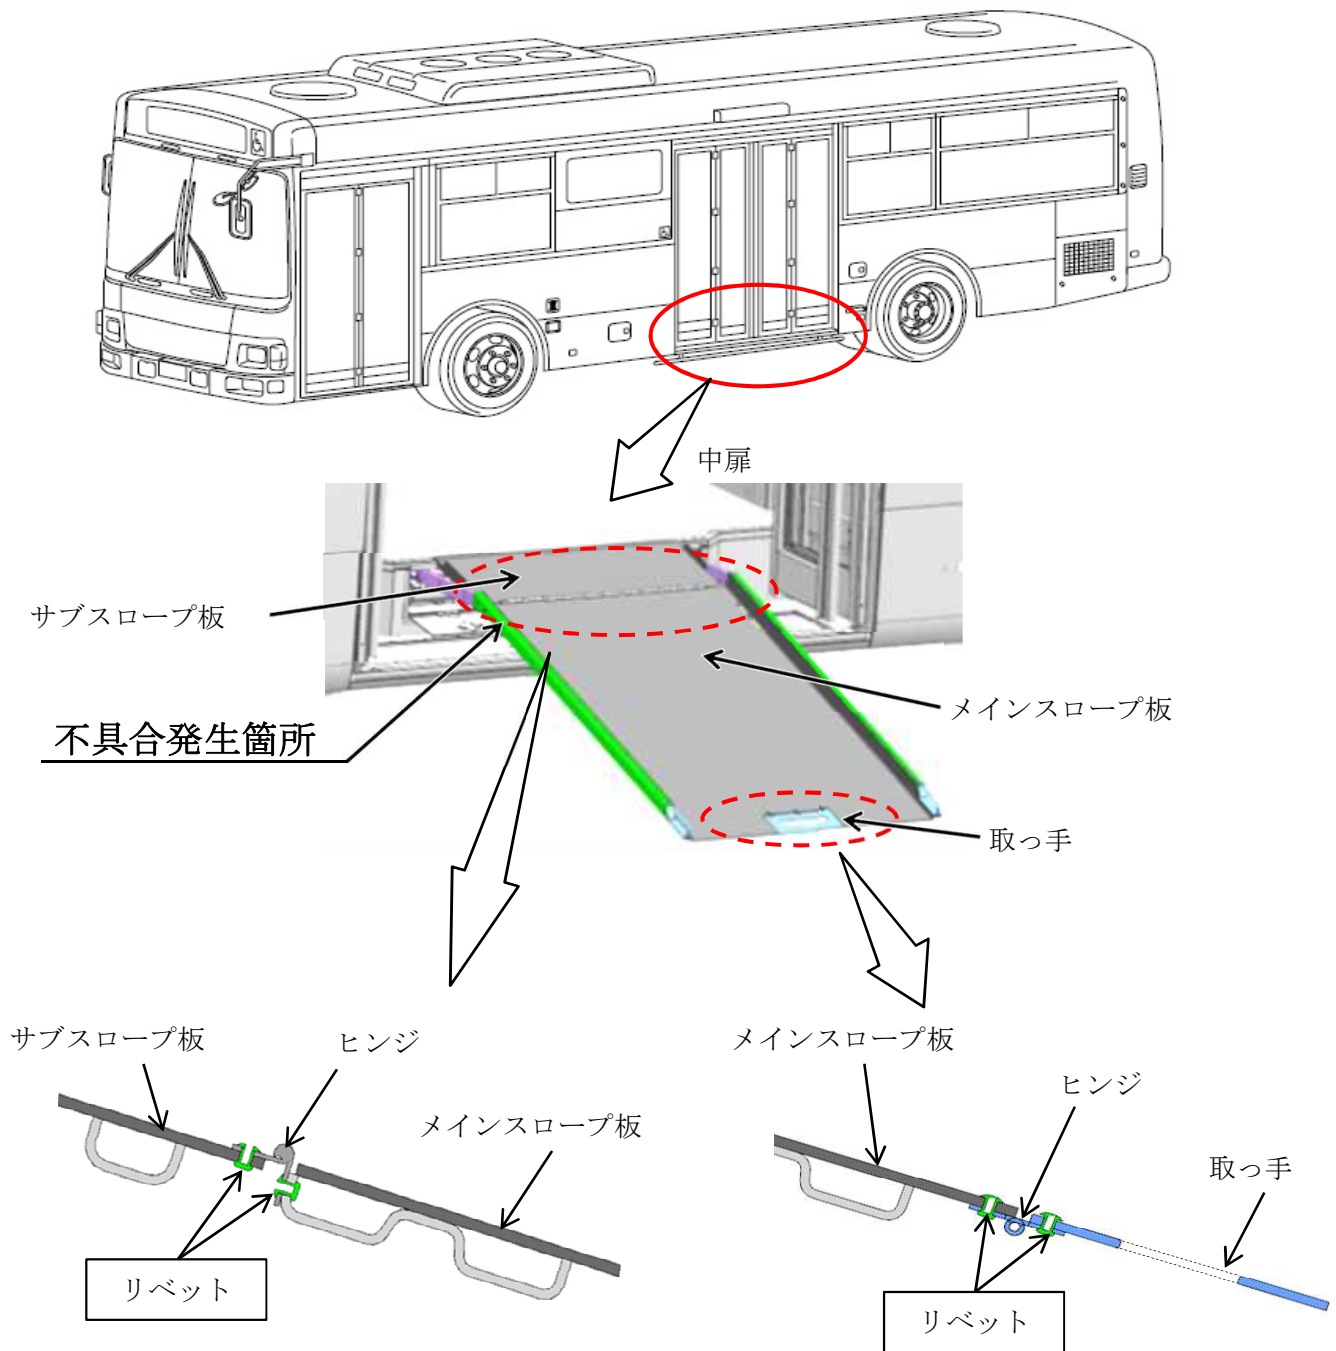

二枚折り仕様のスロープ板を装着した中型路線バスにおいて、スロープ板結合部に誤った材質のリベットを使用したため、当該部の強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、スロープ板を使用した乗降時にスロープ板が破損し、乗客が転倒するおそれがある。

改善の内容：

全車両、スロープ板のリベットを正しい材質のものに交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、緑色シールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。