


改善箇所説明図

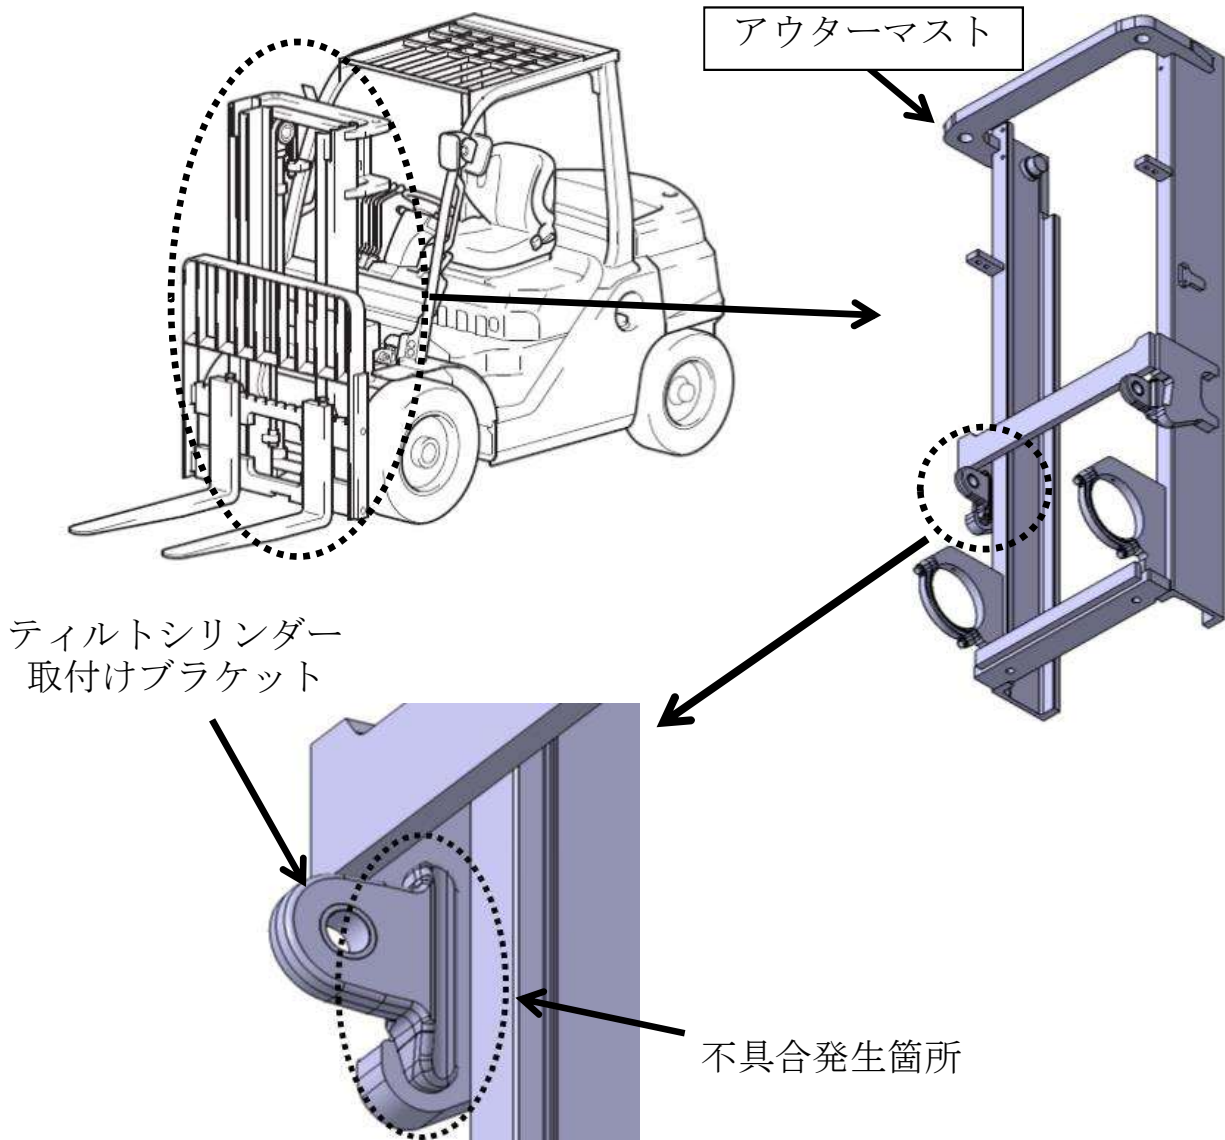

注： は交換部品を示す。

不具合の内容

エンジン式フォークリフトの荷役装置において、アウターマストを前後傾させるテイルトシリンダーの取付けブラケット強度が不足するため、当該部位への負荷の大きい荷役作業を繰り返し行くと、当該ブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ブラケットが破断し、荷役作業ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、アウターマストを対策品に交換する。