


改善箇所説明図

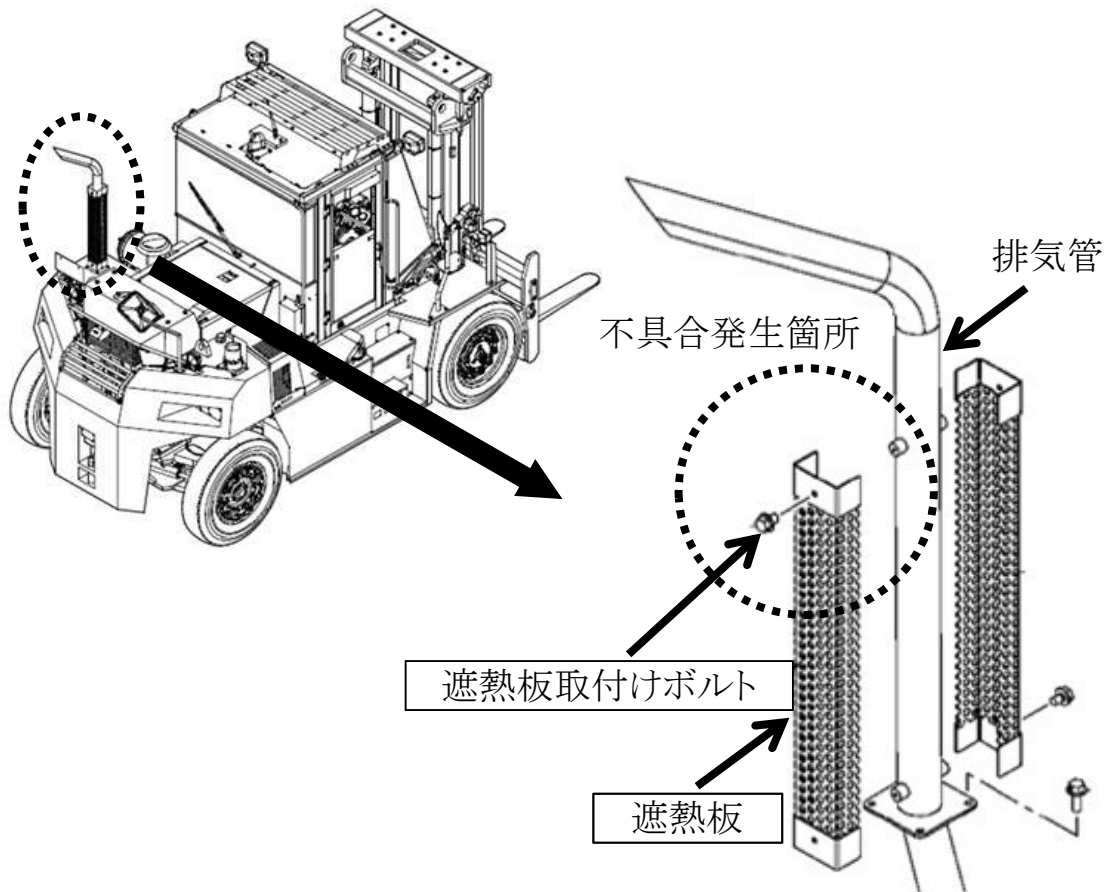

注: は交換部品を示す。

不具合の内容

エンジン式フォークリフトの排気管の遮熱板において、取付け方法が不適切なため、排気熱により取付けボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態では車両の稼働・停車に伴う加熱・冷却を繰り返した場合、取付けボルトおよび、遮熱板が外れるおそれがある。

改善の内容

全車両、遮熱板および、遮熱板取付け部品を対策品に交換する。