
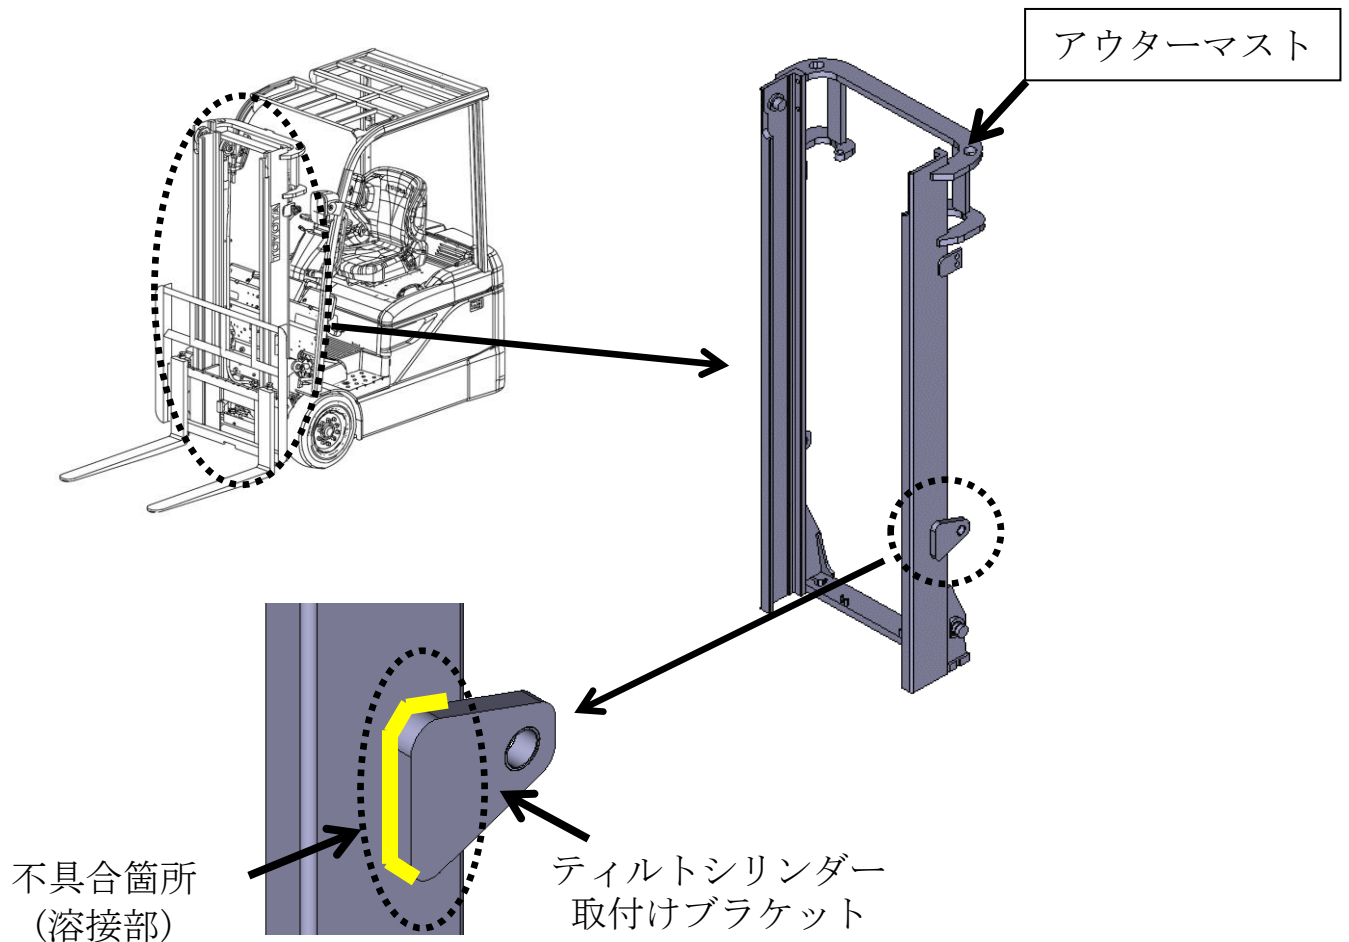


改善箇所説明図



注：  は交換部品を示す。

不具合の内容

アウターマスト構成品のティルトシリンダー取付けブラケットの溶接が不適切であるため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態、荷役作業を繰り返した場合、当該ブラケットの溶接部が破断し、荷役作業ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、アウターマストを良品に交換する。

識別

ティルトシリンダー取付けブラケット（左側）に白色ペイントで識別する。

