


改善箇所説明図

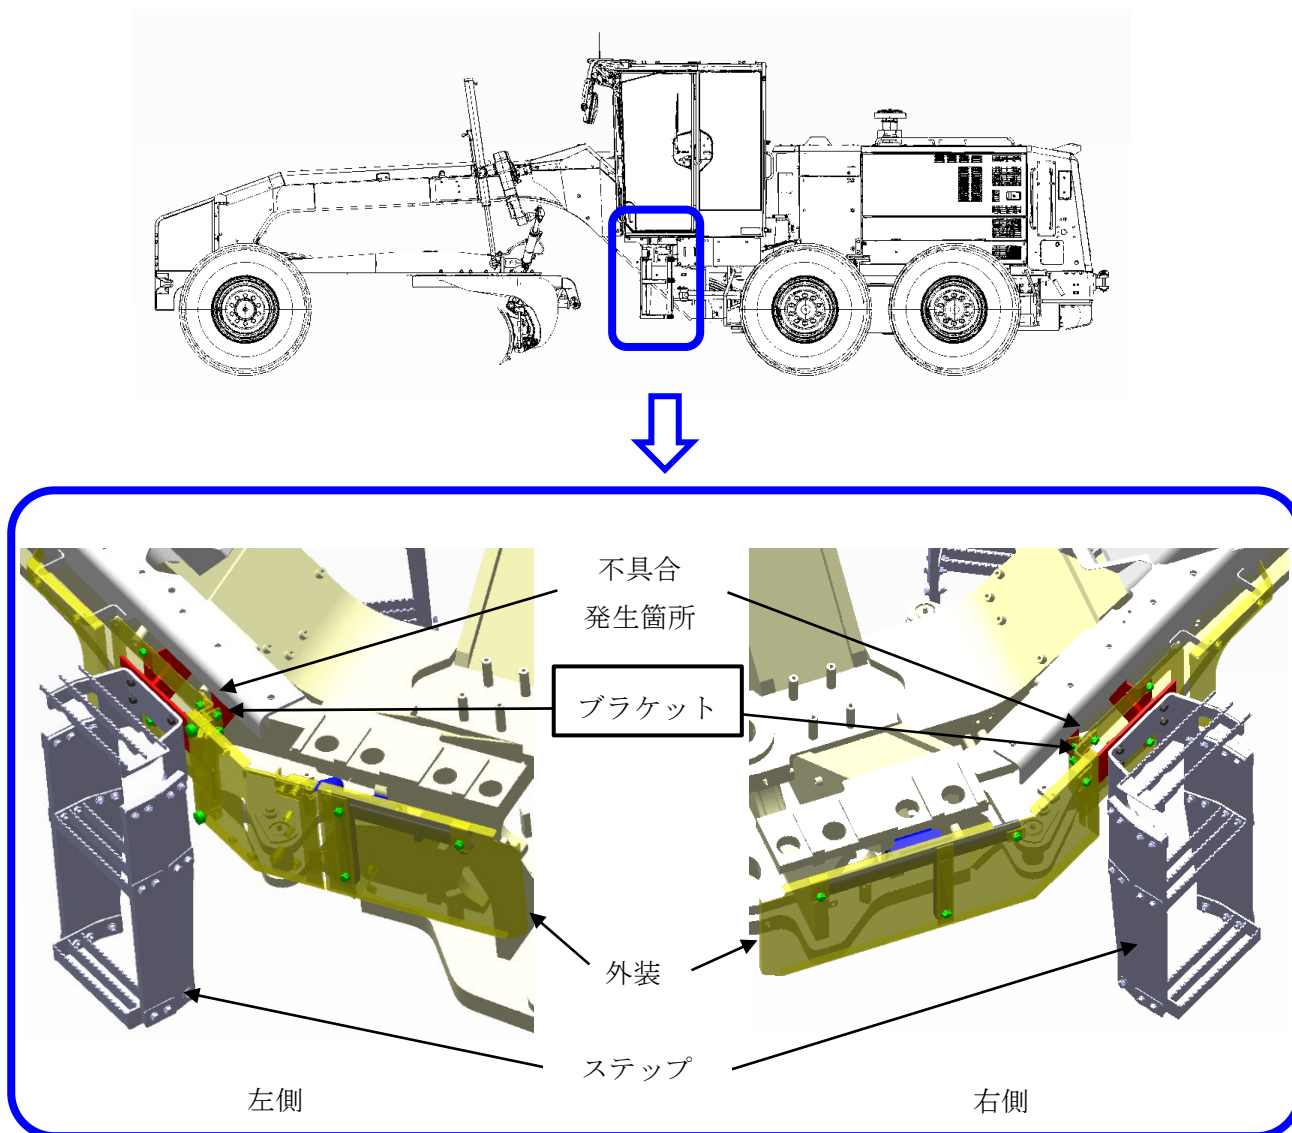

注：□ は、交換部品を示す


グレーダの昇降用ステップを車体に固定するブラケットにおいて、部品の溶接作業が不適切なため、溶け込み不足のものがある。そのため、運転時の振動等により溶接が剥がれ、外装でステップを支える状態となり、乗員の昇降に外装が耐えられなくなると、外装が変形し、乗員が転落するおそれがある。

改善内容

全車両、ブラケットを良品に交換する。

識別

良品のブラケットに白マジックで識別用のマーキングを実施する。

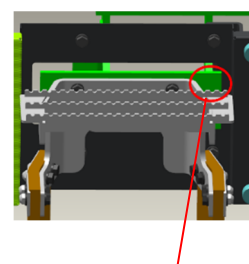

識別マーキング位置