


改善箇所説明図

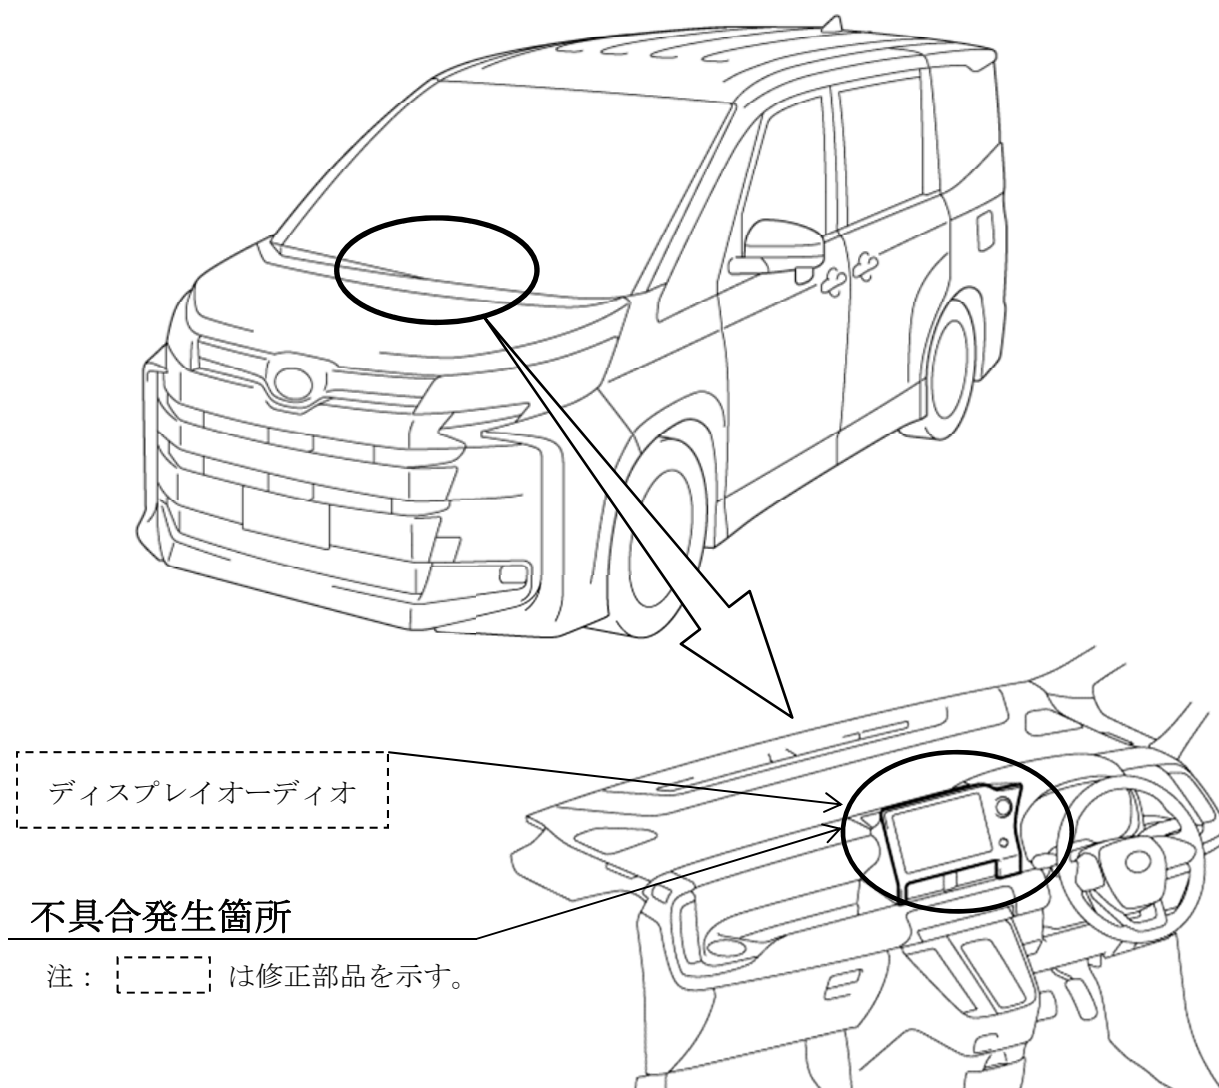

ディスプレイオーディオにおいて、制御プログラムが不適切なため、シフト操作もしくは車速入力時に画面表示の切替え指示が正しくされない場合がある。そのため、走行開始後も意図せず動画（テレビ映像等）が表示されたままとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ディスプレイオーディオの制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両は、ディスプレイオーディオの設定画面に表示されるプログラムのバージョンが「1162」以上であることにより識別する。