


## 改善箇所説明図

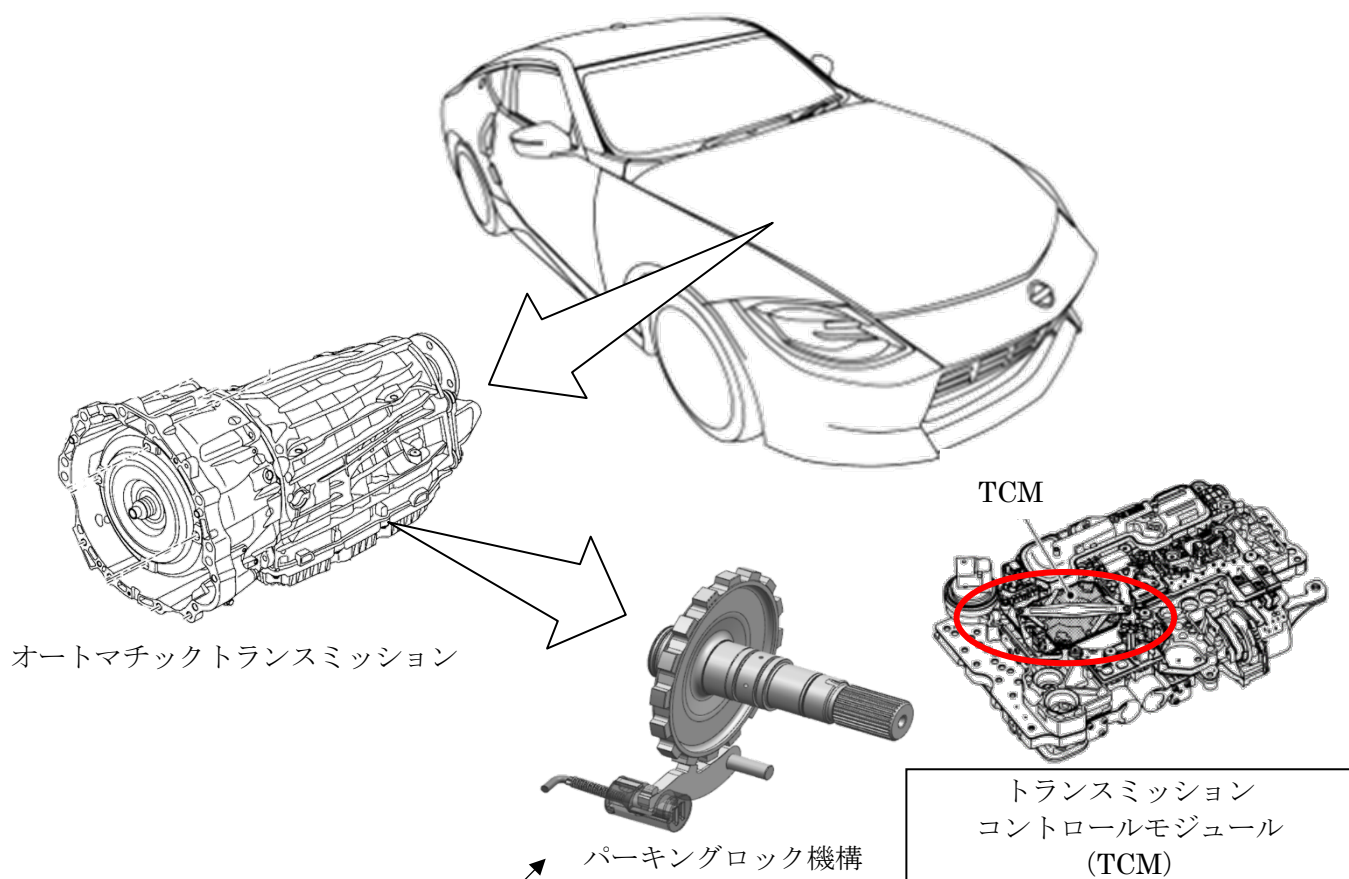

### 不具合発生箇所

9速オートマチックトランスミッション（AT）において、パーキングロック機構（Pレンジにした際に車輪を機械的に固定するもの）が不適切なため、特定の条件、操作をした場合に一時的にパーキングロックが外れ、最悪の場合、駐車条件によっては駐車ブレーキを掛けていないと車両が動くおそれがある。

### 改善の内容

全車両、トランスミッションコントロールモジュールの制御プログラムを対策品に書き換える。なお、対策プログラムの準備ができるまでの間、停車時に駐車ブレーキ使用の注意喚起を実施し、対策プログラムの準備ができしだい改めて案内する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、プログラムを書き換える部品を示す。