


改善箇所説明図

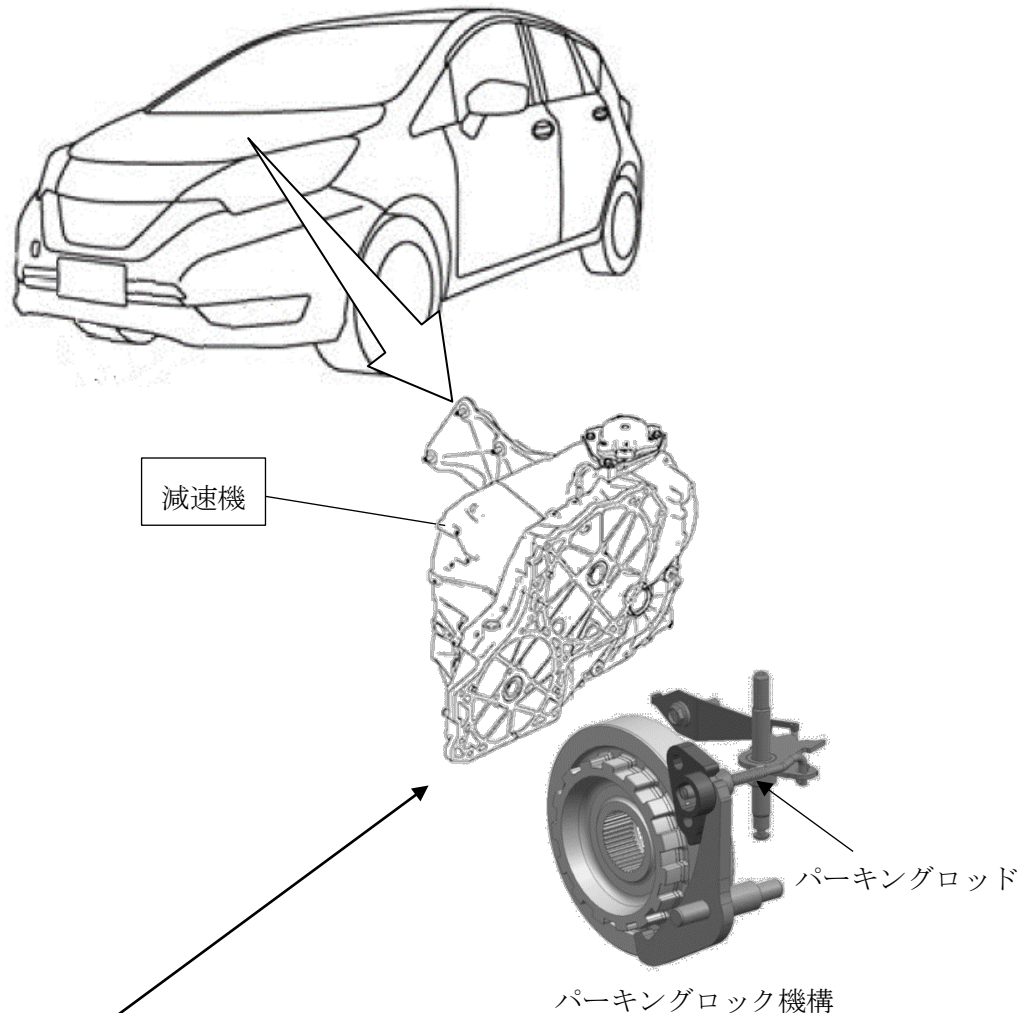

不具合発生箇所

補修用の減速機の製造工程において、パーキングロック（Pレンジにした際に車輪を機械的に固定するもの）組立工程が不適切であったため、パーキングロッドの異品が組み込まれたものがある。そのため、パーキングロックが作動せず、さらにPレンジから動かなくなり、最悪の場合、駐車条件によっては駐車ブレーキを掛けていないと車両が動くおそれがある。

改善の内容

減速機の製造番号を確認し、対象の製造番号の場合には、当該減速機を良品と交換する。

識別：金色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。