


改善箇所説明図

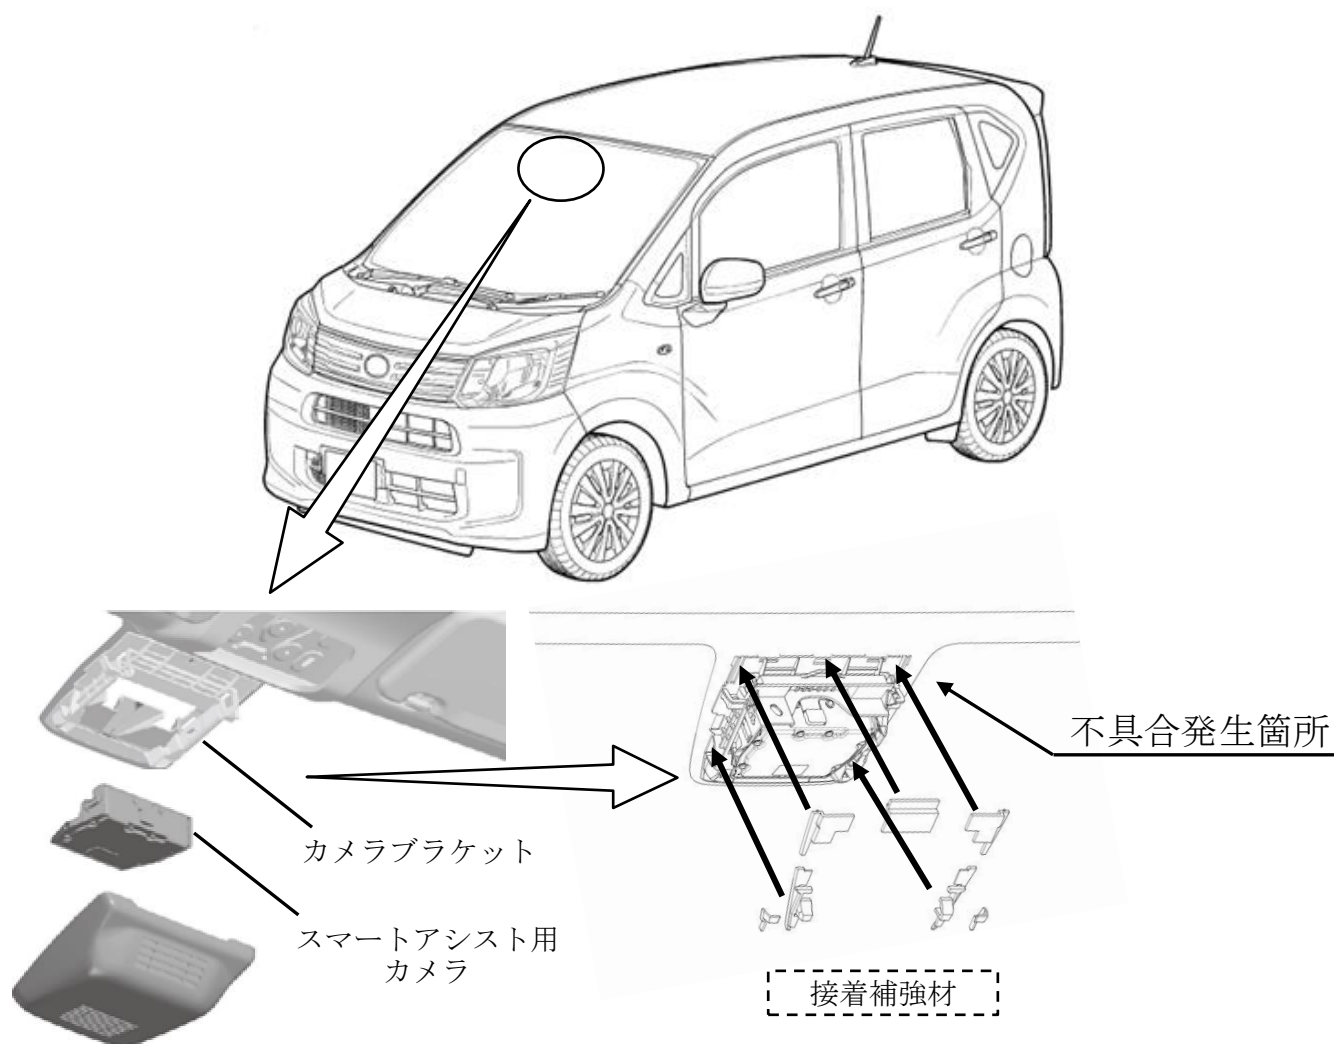

注 〔 〕 は追加する部品を示す。

予防安全機能（スマートアシスト）用カメラにおいて、ウインドシールドガラスへのカメラ固定用ブラケットの接着工程管理が不適切なため、接着力が弱いものがある。そのため、使用過程で当該ブラケットが剥がれ、最悪の場合、走行中に落下するおそれがある。

改善の内容

全車両、カメラブラケットに接着補強材を追加する。

識別

運転者席側シート下の車台番号打刻のハイフンの上側に黄色ペイントを塗布する。