
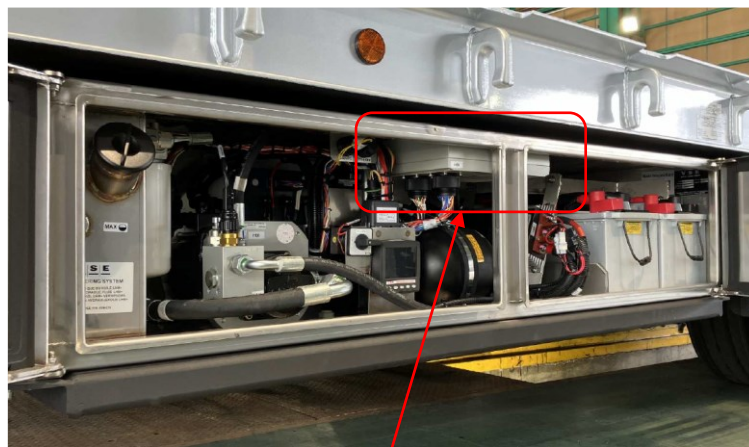


改善箇所説明図

対象車両外観

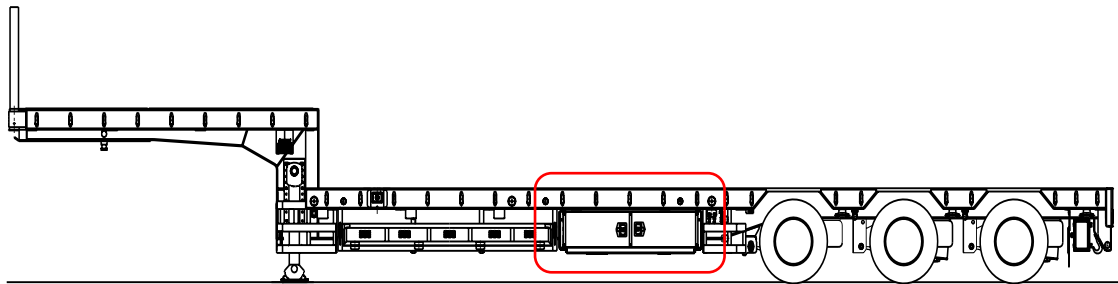

ステアリングシステムコントロールユニット

注： は、対策プログラムに書き換えする部位を示す。

【不具合の内容】

セミトレーラの電気式ステアリングシステムにおいて、走行中に電源が一時的に遮断すると電磁バルブ故障監視機能が作動することがある。そのため、作動中に意図しないところでステアリング角度が保持され、最悪の場合事故に至るおそれがある。

【改善の内容】

全車両、ステアリングシステムコントロールユニットの制御プログラムを改良したプログラムにアップデートする。

【識別方法】

改善対策実施済み車には、ステアリングシステムコントロールユニットにNo.697 のステッカーを貼り付けする。