


改善箇所説明図

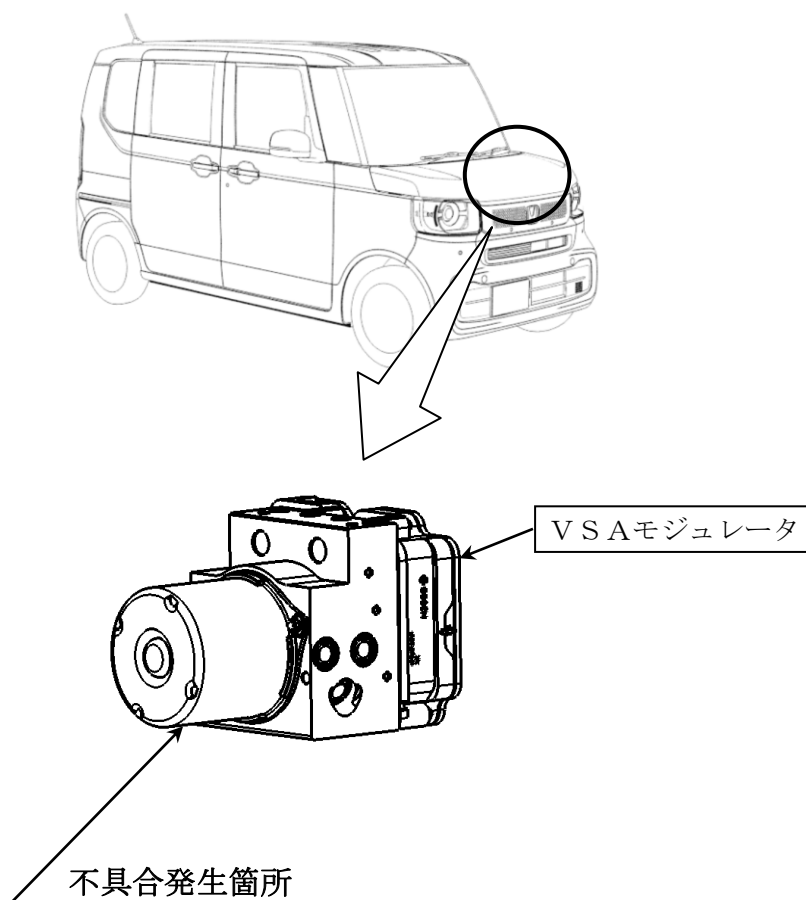

車両挙動安定化制御システム（ビークル スタビリティ アシスト：VSA）において、エアコン停止制御プログラムの設定が不適切なため、エンジン始動直後の低速走行時にブレーキ倍力装置への負圧供給が低下することがある。

また、ブレーキ倍力装置への負圧が不足した際にブレーキペダルの操作力を補助するブレーキ液圧制御プログラムの設定が不適切なため、エンジン始動直後の低速走行時にブレーキ液圧を適切に調整できないことがある。

そのため、ブレーキ倍力装置の負圧が不足した場合やブレーキ液圧を適切に調整できない場合に、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、VSAモジュレータのプログラムを対策プログラムへ書き換える。

注： は書き換える部品を示す。

識別：車台番号打刻の下一桁目上部に黄色ペイントを塗布する。