


改善箇所説明図

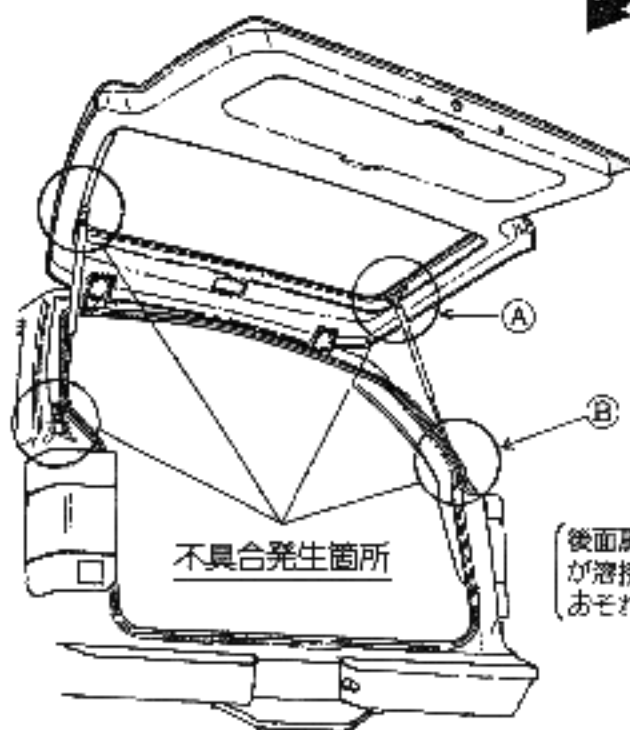

不具合発生箇所

〔後面取付支持棒ブラケットが溶接不良のため割がれるおそれがある。〕

①

改善前

既存のスポット溶接

支持棒ブラケット

改善後

対策用プレート

リベット

対策用プレートをブラケットの上にあて、リベットにて4箇所共締める。

②

改善前

既存のスポット溶接

支持棒ブラケット

改善後

リベット

既存の支持棒ブラケットをリベットにて補強をする。

注：□内は対策部品を示す。