

改善箇所説明図



＜対策済識別＞

ヘッド・カバー取付ボルト
頭部に白ペイント塗布


原動機

車両前方

＜改善方法＞
当該シールを
新品と交換する。

＜不具合発生箇所＞

吸・排気バルブのシールの取付方に
不適切なものがあり、シールが変形して、
エンジンオイルが燃焼室へ漏れる。

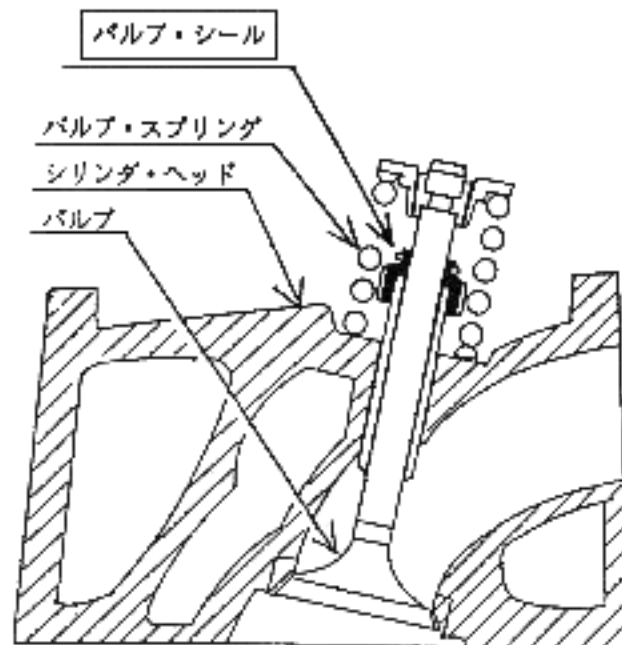

注： 内は交換部品を示す。