


改善箇所説明図

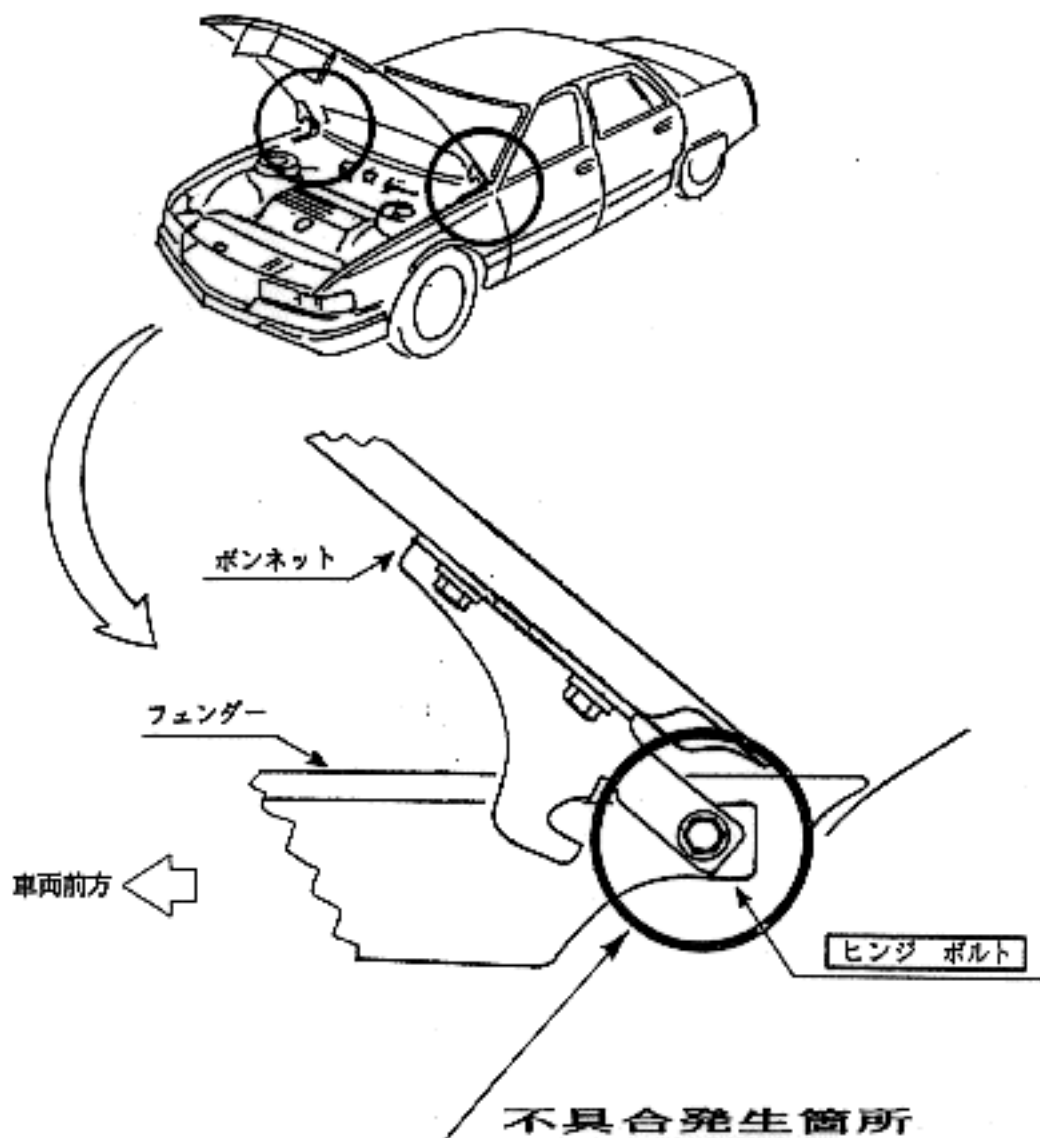

〔ボンネットのヒンジボルトの熱処理が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ヒンジボルトが折損し、衝突の衝撃により、最悪の場合、ボンネットがフロント ガラスを突き破るおそれがある。〕

＜改善方法＞

左右のヒンジボルトを良品と交換する。

＜識別方法＞

左ストラット取り付けボルト頭部に白ペイント塗布。

注： 内は交換部品を示す。