

改善箇所説明図




コンピュータ

不具合発生箇所

エアバッグの展開を制御するコンピュータの防水加工が不適切なため、車室内に大量の水が浸入した場合、当該コンピュータ内部の電気回路が短絡し、エアバッグが展開するおそれがある。

車両前方

左側面




後面



右側面



底面

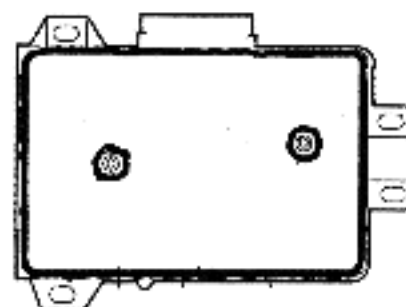

〈改善の内容〉

全車両、当該コンピュータを樹脂製防水材料で密閉する。

— は、防水加工部位を示す。